


- Ⓒ ***User's guide***
- Ⓕ **Guide de l'utilisateur**
- Ⓔ ***Manual de instrucciones***
- Ⓖ **Manual de instruções**

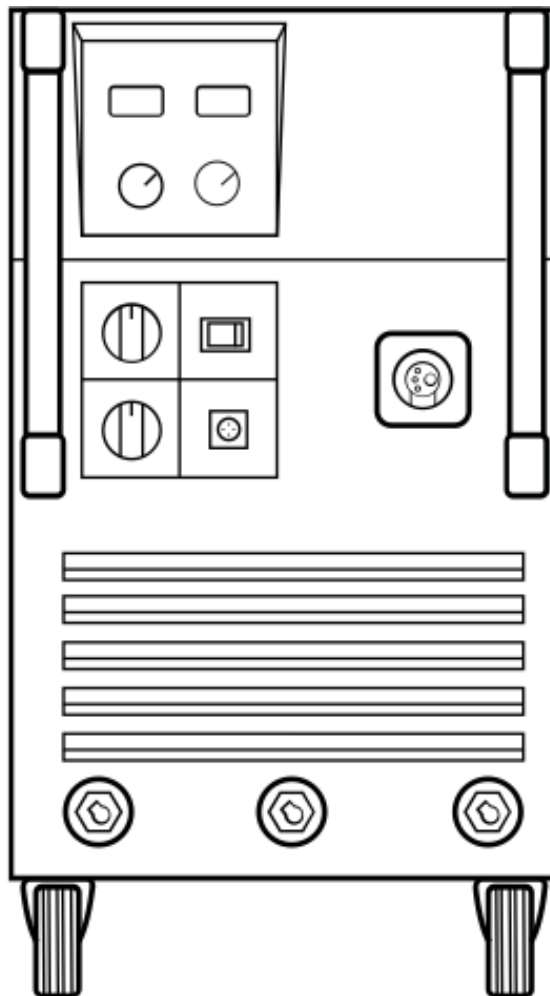

MIG/MAG WELDING MACHINE
MACHINE POUR SOUDAGE MIG/MAG
MÁQUINA PARA SOLDADURA MIG/MAG

Mig 250 C SYNERGIC
Mig 400 C SYNERGIC

INDEX

English

1 - Safety instructions	pag.3
2 - Mig/Mag welding	pag.5
2.1 - Description	pag.5
2.2 - Error messages.....	pag.9
2.3 - Welding programs	pag.9
3 - Technical data.....	pag.10
4 - Installation/Operating.....	pag.11
5 - Electric schemas	pag.12
6 - Spare parts list.....	pag.15
7 - Maintenance.....	pag.18

Français

1 - Instructions de Sécurité	pag.19
2 - Soudage Mig/Mag	pag.21
2.1 - Description	pag.21
2.2 - Messages d'erreur	pag.25
2.3 - Programmes de soudage	pag.25
3 - Caractéristiques.....	pag.26
4 - Branchement / Mise en marche	pag.27
5 - Schèmes électriques	pag.28
6 - Liste de pièces détachées	pag.31
7 - Entretien	pag.34

Español

1 - Instrucciones de Seguridad	pag.35
2 - Soldadura Mig/Mag	pag.37
2.1 - Descripción	pag.37
2.2 - Mensajes de error	pag.41
2.3 - Programas de soldadura	pag.41
3 - Características.....	pag.42
4 - Instalación / Funcionamiento	pag.43
5 - Esquemas electricos.....	pag.44
6- Lista de piezas	pag.47
7- Mantenimiento.....	pag.50

Português

1 - Instruções de Segurança.....	pag.51
2 - Soldadura Mig/Mag.....	pag.53
2.1 - Descrição	pag.53
2.2 - Mensagens de erro	pag.57
2.2 - Programas de soldadura	pag.57
3 - Características.....	pag.58
4 - Instalação / Funcionamento.....	pag.59
5 - Esquemas Eléctricos	pag.60
6 - Lista de peças	pag.63
7 - Manutenção	pag.66

GB

We thank your preference for our products. We continue building equipments that guarantee reliability and robustness. This manual must be read and understood carefully. Do not install, operate or maintain this appliance before read this user's manual. The equipment must be installed, operated or maintained only by qualified persons. Never start up this welding rectifier without his casing. Before open, disconnect it from the main's socket.

F

Nous vous remercions d'avoir choisi notre marque. Nous continuons à construire des machines qui garantissent précision et robustesse. Ce manuel d'instructions doit être lu attentivement et bien compris. Ne pas installer, mettre en service ou effectuer des opérations d'entretien avant la lecture de ce manuel. Seules les personnes qualifiées doivent faire le raccordement au réseau, les opérations de soudage ou l'entretien.

E

Le agradecemos su preferencia por nuestra marca. Continuamos construyendo equipamientos que garantizan fiabilidad y robustez. Este Manual de Instrucciones debe ser leído y comprendido cuidadosamente. No se debe instalar, poner en funcionamiento o efectuar mantenimiento antes de la lectura de este Manual de Instrucciones. Estos equipos de soldadura solamente deben ser instalados, operados o reparados por personal debidamente calificado, para prevenir averías y prolongar suya utilización.

P

Agradecemos a sua preferência pela nossa marca. Prosseguimos construindo equipamentos que garantam fiabilidade e robustez. Este Manual de Instruções deve ser lido e compreendido cuidadosamente. Não se deve instalar, pôr em funcionamento ou efectuar serviços de manutenção antes de ler o Manual de Instruções. Estes equipamentos de soldadura só devem ser instalados, operados ou reparados por pessoal devidamente qualificado, para prevenir avarias e prolongar a sua utilização.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

In its conception, specification of parts and production, this machine is in compliance with the regulation in force, namely the European Standards (EN) and international (IEC).
There are applicable the European Directives "Electromagnetic compatibility" and "Low voltage", as well as the standards IEC 60974-1 / EN 60974-1 and IEC 60974-10 / EN 60974-10.

1.1 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The user is responsible for installing and using the arc welding equipment according to the manufacturer's instructions. If electromagnetic disturbances are detected, then it shall be the responsibility of the user of the arc welding equipment to resolve the situation with the technical assistance of the manufacturer. In some cases this action may be as simple as connect to earth the welding circuit. In other cases it could involve constructing electromagnetic screens enclosing the welding power source and the work complete with associated input filters. In all cases, electromagnetic disturbances shall be reduced to the minimum to avoid troubles.

Before installing arc welding equipment the user shall make an assessment of potential electromagnetic problems in the surrounding area. The following shall be taken into account:

- a) Supply cables, control cables, signalling and telephone cables, above, below and adjacent to the arc welding equipment;
- b) Radio and television transmitters and receivers;
- c) Computer and other control equipment;
- d) Safety critical equipment, e.g. guarding of industrial equipment;
- e) The health of the people around, e.g. the use of pacemakers and hearing aids;
- f) Equipment used for calibration or measurement;
- g) The immunity of other equipment in the environment. The user shall ensure that other equipment being used in the environment is compatible. This may require additional protection measures;
- h) The hour of day when welding or other activities are to be carried out.

1.1.1 Methods of reducing emissions**Connection to mains**

Arc welding equipment should be connected to the input supply system according to the manufacturer's recommendations. If interference occurs, it may be necessary to take additional precautions such as filtering of the supply system. Consideration should be given to shielding the supply cable of permanently installed arc welding equipment, in metallic conduit or equivalent. Shielding should be electrically continuous throughout its length. The shielding should be connected to the welding power source so that good electrical contact is maintained between the conduit and the welding power source enclosure.

Welding cables

The welding cables should be kept as short as possible and should be positioned close together, running at or close to the floor level.

Equipotent bonding

Bonding of all metallic components in the welding installation and adjacent to it should be considered. However, metallic components bonded to the work piece will increase the risk that the operator could receive an electric shock by touching these metallic components and the electrode at the same time. The operator should be insulated from all such bonded metallic components.

Connexion to earth of the work piece

When the work piece is not bonded to earth for electrical safety, nor connected to earth because of its size and position, e.g. ships hull or building steelwork, a connection bonding the work piece to earth may reduce emissions in some, but not all instances. Care should be taken to prevent the earthing of the work piece increasing the risk of injury to users, or damage to other electrical equipment. Where necessary, the connection of the work piece to earth should be made by a direct connection to the work piece, but in some countries where direct connection is not permitted, the bonding should be achieved by suitable capacitance, selected according to national regulations.

Screening and shielding

Selective screening and shielding of other cables and equipment in the surrounding area may alleviate problems of interference. Screening of the entire welding installation may be considered for special applications.

1.2 ELECTRICAL SECURITY**1.2.1 Connection to the network**

Before connecting your equipment, you must check:

- The safety device against over-currents, and the electrical installation are compatible with the maximum power and the supply voltage of the welding power source (refer to the instructions plates).
- The connection, either single-phase, or three-phase with earth can be effected on a socket compatible with the welding power source cable plug.
- If the cable is connected to a fixed post, the safety device against electric shocks will never cut the earth.
- The ON/OFF switch located on the welding power source is turned off.

1.2.1 Working area

The use of arc welding implies a strict respect of safety conditions with regard to electric currents. It is necessary to check that no metal piece accessible by the operators and to their assistants can come into direct contact with a phase conductor and the neutral of the network. In case of uncertainty, this metal part will be connected to the earth with a conductor of at least equivalent section to the largest phase conductor.

Make sure that all metal pieces that the operator could touch with a non insulated part of his body (head, hands without gloves on, naked arms, etc) is properly grounded with a conductor of at least equivalent section to the biggest supply cable of the ground clamp or welding torch. If more than one metal ground are concerned, they need to be all interlinked in one, which must be grounded in the same conditions.

Unless very special care have been taken, do not proceed to any arc welding or cutting in conductive enclosures, whether it is a confined space or the welding machine has to be left outside. Be even more prudent when welding in humid or not ventilated areas, and if the power source is placed inside (Decree dated 14.12.1988, Art. 4).

1.2.3 Risks of fire and explosion

Welding can originate risks of fire or explosion. You have to pay attention to fire safety regulation

- Remove flammable or explosive materials from welding area;
- Always have sufficient fire fighting equipment;

- Fire can break out from sparks even several hours after the welding work has been finished.

1.3 INDIVIDUAL PROTECTION

1.3.1 Risks of external injuries

Arc rays produce very bright ultra violet and infrared beams. They will damage eyes and burn skin if the operator is not properly protected.

-The welder must be dressed and protected according to the constraints of his works impose to him.

-Operator must insulate himself from the work-pieces and the ground. Make sure that no metal piece, especially those connected to the network, comes in electrical contact to the operator.

-The welder must always wear an individual insulating protection.

Protective equipments: gloves, aprons, safety shoes that offer the additional advantage to protect the operator against burns caused by hot pieces, spatters, etc. Check the good state of this equipment and replace them before you are not protected any more.

- It is absolutely necessary to protect eyes against arc rays.

- Protect hair and face against sparks. The welding shield, with or without headset, must be always equipped with a proper filter according to the arc welding current. In order to protect shaded filter from impacts and sparks, it is recommended to add a glass in front of the shield.

The helmet supplied with the equipment is provided with a protective filter. When you want to replace it, you must precise the reference and number of opacity degree of the filter. Use the shade of lens as recommended in the following table (opacity graduation).

Protect others in the work area from arc rays by using protective booths, UV protective goggles, and if necessary, a welding shield with appropriate protective filter on (NF S 77-104 – by A 1.5).

	Current Amps													
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
Welding process	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
Coated electrodes					9	10	11		12		13		14	
MIG on heavy metals						10	11		12		13		14	
MIG on light alloys						10	11		12	13		14	15	
TIG on all metals			9	10	11	12	13		14					
MAG					10	11	12		13		14		15	
Air/Arc gouging							10	11	12	13	14		15	
Plasma cutting			9	10		11	12		13					
Depending on the conditions of use, the next highest or lowest category number may be used.														
The expression "heavy metals" covers steels, alloyed steels, copper and its alloys.														
The shaded areas represent applications where the welding processes are not normally used at present.														

NOTE: Use a higher degree of filters if welding is performed in premises, which are not well lighted.

1. 3.2 Risk of internal injuries

Gases and fumes

- Gases and fumes produced during the welding process can be dangerous and hazardous to your health. Arc welding works must be carried out in suitable ventilated areas.

- Ventilation must be adequate to remove gases and fumes during operation. All fumes produced during welding have to be efficiently removed during its production, and as close as possible from the place they are produced.

- Vapours of chlorinated solvents can form toxic gas phosgene when exposed to ultraviolet radiation from an electric arc.

Safety in the use of gases (welding with TIG or MIG inert gases)

Compressed gas cylinders

Compressed gas cylinders are potentially dangerous. Refer to suppliers for proper handling procedures:

- No impact: secure the cylinders and keep them away from impacts.

- No excess heat (over 50°C)

Pressure relief valve

- Check that the pressure relief screw is slackened off before connecting to the cylinder.

- Check that the union is tight before opening the valve of the cylinder. Open it slowly a fraction of a turn.

- If there is a leak, NEVER tighten a union under pressure, but first close the valve on the cylinder.


- Always check that hoses are in good condition.

2 –Mig/Mag Welding

This semi-automatic arc welding process under shield gas uses inert gases like argon and mixed argon (MIG process - Metal Inert Gas) or active gases as CO2 (MAG process - Metal Active Gas).

WELDING METAL	SHIELD GAS
Carbon steel	100% CO2 (Carbon dioxide)
	80% Ar (Argon) + 20% CO2
	85% Ar +15% CO2
Stainless steel	98% Ar + 2% CO2
	95% Ar + 5% CO2
Al Si (Aluminium/Silicon)	100% Ar
Al Mg (Aluminium/Magnesium)	100% Ar
CuSi (Copper/Silicon)	85% Ar + 15% He (Helium)


Comparing with CO2, mixed Ar+CO2 has the advantage of increasing more stability to the welding arc with low spatters and a better finishing of the welding pool. There are other gas mixtures with a percentage of helium to increase penetration or other for specialized welding jobs. For these jobs, a technical consult to gas producers is advised.

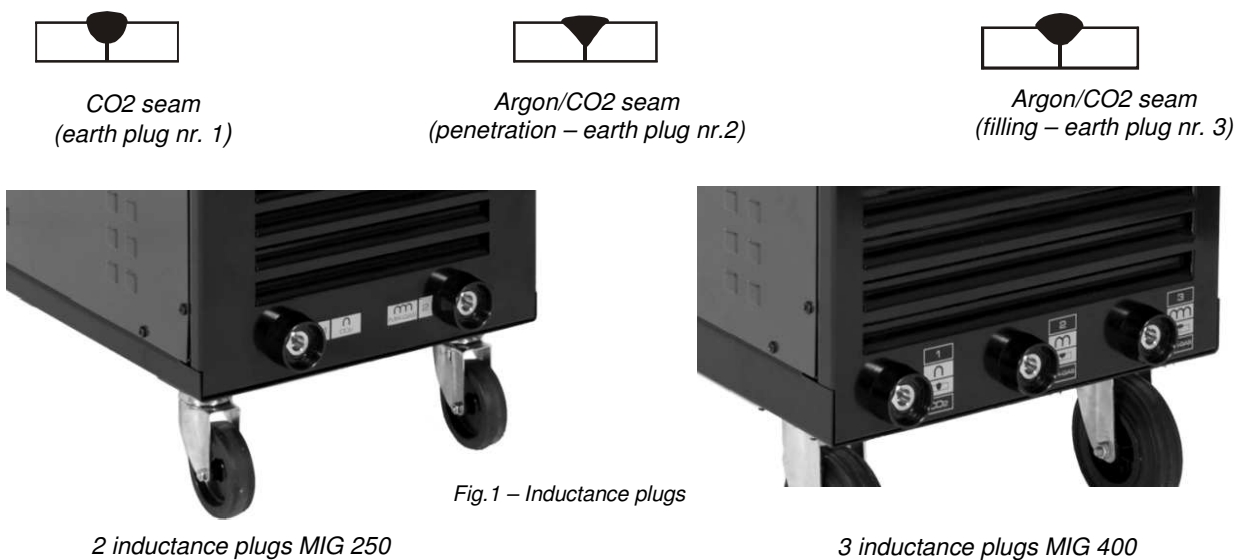

2.1 - Description

Machines suitable for arc welding under protective gas, using inert gases, such as argon and his mixtures (MIG process - metal inert gas) or active gases such as CO2 (MAG process - metal active gas).

These machines are equipped with integrated wire feeder, with coil holder and 4 rolls wire feeding motor protected by a lateral door (10-fig.2).

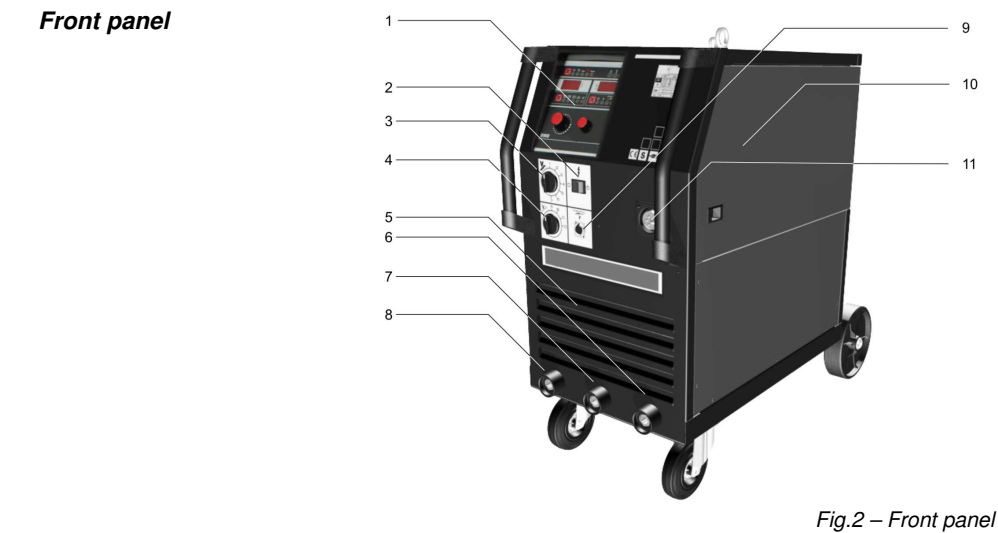

- 1 – Welding parameter controller
- 2 – General switch
- 3 – Voltage selector switch (coarse regulation)
- 4 – Voltage selector switch (fine adjustment)
- 5 – Cooling air outlet
- 6 – Earth plug n° 3 - mixgas (filling)

- 7 – Earth plug n° 2 - mixgas (penetrating)
- 8 – Earth Plug n°1 - 100% CO₂
- 9 – Push-pull mig torch connection (optional)
- 10 – Wire feeder door
- 11 – Mig torch adaptor

Rear panel

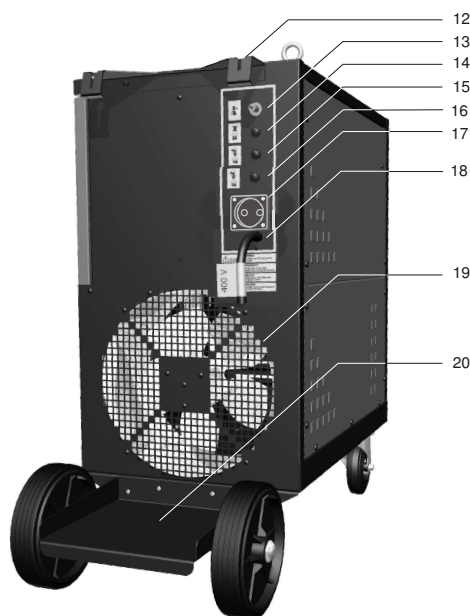


Fig.3 – Rear panel

- 12 – Gas bottle bracing
- 13 – Gas inlet
- 14 – Fuse 5A (input)
- 15 – Fuse 16A (wire feed motor)
- 16 – Fuse 5A (pre-heater plug - optional)

- 17 – Pre-heater plug (optional)
- 18 – Input cable
- 19 - Cooling air outlet
- 20 - Gas bottle holder

Wire feeder

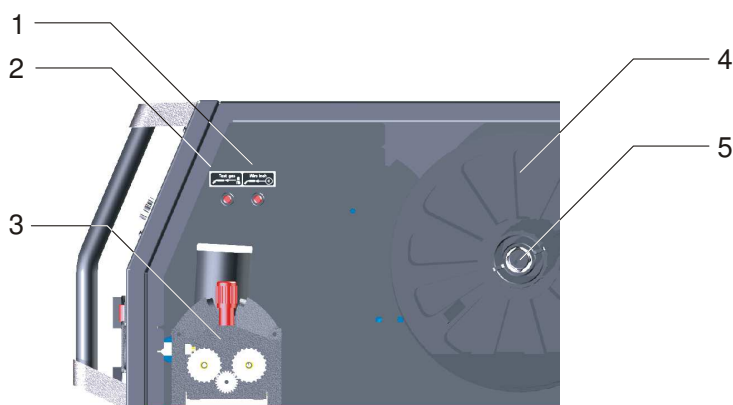


Fig.4 – Integrated wire feeder

- 1 – Key button “wire inch” – To manually positioning wire without gas and energy consumption.
- 2 – Key button “test gas” – To purge torch gas tubes and to allow the adjustment of gas flow on the flowmeter. Pushing the key button, the gas flows; to interrupt gas flow release key button.
- 3 – Wire feed motor (2 rolls or 4 rolls)
- 4 – Wire coil
- 5 – Coil breakage system

Synergic controller

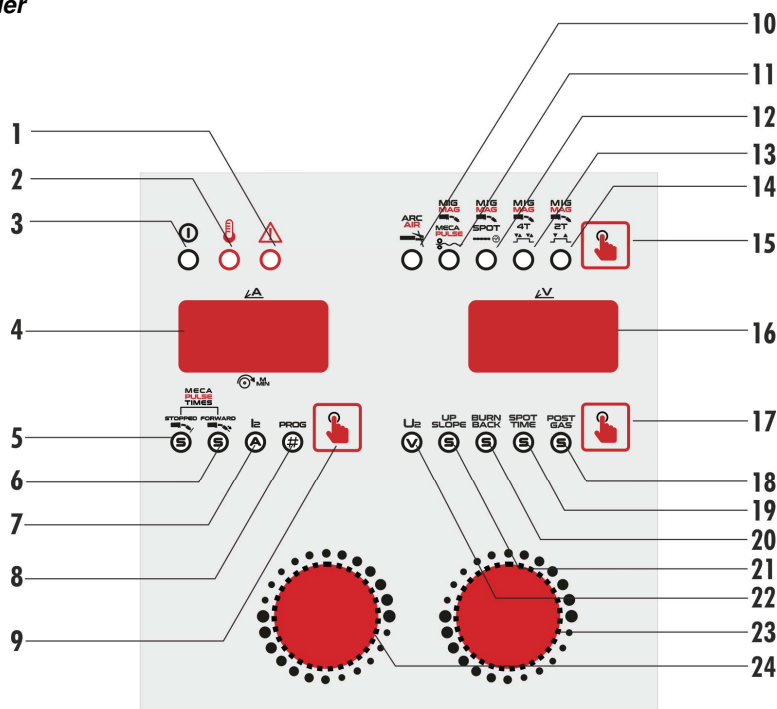


Fig.5 – Synergic controller

- 1 – Error alarm - **ER 2, ER 3** or **ER 4**
- 2 – Thermal surcharge alarm
- 3 – Machine under voltage indicator
- 4 – Digital display (Welding current, Mecapulse, wire speed adjustment)
- 5 – V+ adjustment indicator
- 6 – V- adjustment indicator
- 7 – Welding current selected indicator
- 8 – Welding programs selected indicator
- 9 – Selector Mecapulse/Welding current/Wire speed
- 10 – Arc Air mode indicator
- 11 – Mecapulse mode indicator
- 12 – Spot welding time adjustment indicator

- 13 – 2T (2 times) torch mode indicator
- 14 – 4T (4 times) torch mode indicator
- 15 – Arcair/Spot/Mecapulse/2T/4T/ selector
- 16 – Digital display (welding voltage and time)
- 17 – Adjustable parameters selector
- 18 – Post-gas adjustment indicator
- 19 – Spot time adjustment indicator
- 20 – Burn-back time
- 21 – Up-slope time
- 22 – Welding voltage indicator
- 23 – Synergic fine adjustment button
- 24 – Adjustment button

1 – Alarm – ER 2, ER 3 or ER 4 (see errors description page on this user's guide)

2 – Alarm – thermal surcharge (ER 1) – When lighted indicates that thermal switch is activated by overload not allowing operation. The thermal switch is placed on the main transformer central coil.

3 – Machine under voltage – When lighted indicates that machine is under voltage.

4 – Digital display – Shows the selected parameter value (Mecapulse times and wire speed adjustment). During welding:

- the digital display indicates welding current value
- when the button is rotated the digital display shows the wire motor speed m/min, after this adjustment automatically returns to welding current value.

5 – V+ Mecapulse – When selected allow adjust upper speed time.

6 – V- Mecapulse – When selected allow adjust lower speed time.

7 – I2 – Welding current – When selected welding current is showed on the digital display.

8 – Welding programs (see welding programs description on this user's guide).

9 – Selector key button – Selects to adjust Mecapulse times and wire speed adjustment and to display welding current reading.


10 – Arcair mode (cutting and gouging) - only available on MIG 500 M (optional) and MIG 650 M.

11 – Mecapulse – When selected indicates that machine is on **Mecapulse** mode, with wire speed oscillating between two levels V+ and V- during two adjustable periods between 0.1 and 0.5 seconds (see #5 and #6). This function is specially


recommended to weld separated plates with fewer spatters and less distortion, replacing, in many cases, the electronic pulse mode.

12 – Spot mode – When selected, indicates that machine is at spot welding mode, automatically interrupting the welding at the end of the adjusted period (seconds).

13 – 2 times mode – When selected indicates that machine is under 2 times torch mode. To continuous welding torch trigger must be always pressed.

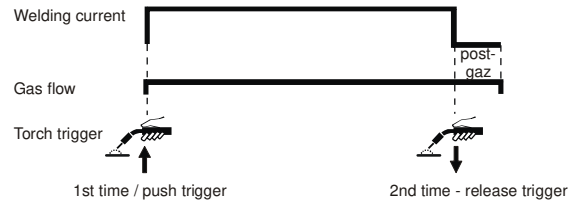

14 - 4 times mode – When selected indicates that machine is on 4 times torch mode. Under extensive welding seams, the operator can press and release torch trigger; the machine continues to welding. Press and release button to stop welding.

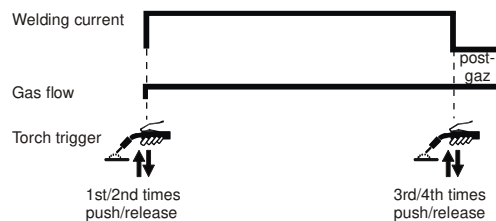

15 – Arcair/Spot/Mecapulse/2T/4T key button selector.

16 – Digital display – Shows the selected parameter value (Welding voltage, Up-slope time, Burn-back time, Spot time and Post-gas time). During welding, the digital display indicates the welding voltage value.

17 – Selecting key button – Selects to adjust post-gas, spot, burn-back and up-slope time and welding voltage parameter.

18 – Post-gas – When selected allows adjusting, between 0 and 10 seconds, the gas flow time after stop welding; this protects the welding seam from oxidation and cools the torch.

19 – Spot time: When selected the welding spot time. After this time the machine automatically stops.

20 – Burn-back – When selected allows adjust, by means of the adjusting button, the wire length at the torch, at the end of welding. The burn-back time can be adjusted between 0,1 and 1 second.

21 – Up-slope motor speed – When selected allows adjust, by means of the adjusting button, the up-slope speed motor time till reach the selected speed. It must be adjusted between 0,1 and 1 seconds.

22 – U2 – Welding voltage – When selected indicates that welding voltage is showed on the digital display.

23 – Synergic fine adjustment button – When a program is selected the machine turns automatically to synergic mode. By this knob it is possible to fine adjust the synergy between $\pm 20\%$.

24 – Adjustment button – Adjusts the selected parameter value. When this button is rotated, it adjusts the wire motor speed between 0,5 and 30 m/min as showed on the digital display 4. This parameter is continuously active.

2.2 – Error messages:

During machine running, several error messages can be showed at the digital display:

ER1– This message indicates that machine is automatically stopped by thermal surcharge due to exceeding of duty cycle. Machine must be stopped until cool down and automatically reset.

ER2– This message indicates that machine is automatically stopped due to failure of the torch cooling fluid. Check:

- regular functioning of fluid cooler.
- level fluid of cooler tank.
- twists and bottlenecks of torch cooling tubes.

ER3– This message indicates that the torch trigger is accidentally activated when machine is switched on.

ER4– This message indicates failures of communication between frontal PCBoard (in the wire feeder) and interface PCBoard (in the machine). Electrical contacts failures must be checked out. If necessary, PCBoards must be changed.

2.3 - Welding programs:

Mig 250 C


PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	3A - 7D
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	1	7A - 7D
				2	1A - 6D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	3A - 7D
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	1	6D
				2	1A - 7D
P5	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	1	6A - 7D
				2	1A - 5D
P6	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	1	4B - 7D
				2	1A - 4A
P7	Al Si	1.0	100% Ar	2	1A - 7B
P8	Al Mg	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P9	Al Mg	1.0	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P10	Cu Si	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D

Mig 400 C

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	1A - 7B
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	2	4A - 7C
				3	1A - 3D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	1D - 6C
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P5	SG2/3	1.2	100% CO2	1	2B - 6D
P6	SG2/3	1.2	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P7	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	2	6A - 7A
				3	1A - 5D
P8	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	2	4B - 7C
				3	1A - 4A
P9	Cr Ni	1.2	98%Ar 2%CO2	2	4A - 7A
				3	1A - 3D
P10	Al Si	1.0	100% Ar	3	1A - 5D
P11	Al Si	1.2	100% Ar	3	1A - 6D
P12	Al Mg	1.0	100% Ar	3	1A - 6B
P13	Al Mg	1.2	100% Ar	2	6A - 6D
				3	1A - 5D
P14	Cu Si	0.8	100% Ar	2	4C - 7C
				3	1A - 4B

Note: These programs must be adapted to the several welding jobs. To modify or create new welding parameters, please contact your local distributor or the manufacturer.

 3 – TECHNICAL DATA
Mig 250 C

3~ 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1			
	12A / 14,6V - 240A / 26,0V				
		X	35%	60%	100%
	U ₀ V	I ₂	240 A	185 A	140 A
	15,5-36,8	U ₀	26,0 V	23,3 V	21,0 V
	U ₁ - 230V		I _{1max} - 24A		I _{1eff} - 14A
	U ₁ - 400V		I _{1max} - 14A		I _{1eff} - 8A
3~50 Hz					
IP 21			Cl. H		Refrig. AF

Technical data	Mig 250 C
Step adjustment	7x4 = 28 positions
Wire diameter	Ø 0.6 – 1.0 mm
Weight	89 Kg
Dimensions	88 x 41 x 96 cm

Mig 400 C

3 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1		
	35A / 15,8V - 350A / 31,5V - (400A / 31,7)			
		X	60%	100%
	U ₀ V	I ₂	350 A	270 A
	17 - 42	U ₀	31,5 V	27,5 V
	U ₁ - 230V	I _{1max} - 40,0A	I _{1eff} - 31,0A	
	U ₁ - 400V	I _{1max} - 23,0A	I _{1eff} - 18,0A	
3~50 Hz				
IP 21		Cl. H		Refrig. AF

Technical data	Mig 400 C
Step adjustment	7x4 = 28 positions
Wire diameter	Ø 0.6 – 1.6 mm
Weight	110 Kg
Dimensions	88 x 41 x 96 cm

4 – INSTALATION / OPERATING

MIG machines must be installed in proper places free from dust, humidity and flammable products (see "SAFETY PRESCRIPTIONS FOR ARC WELDING GENERATORS").

-Before connecting the primary cable to the mains supply, voltage must be checked (3x230 or 3x400 Volt). As standard, the welding machine is settled to 3x400V. Under request it may be produced with other input voltages.

-The earth connection is strongly recommended to avoid health risks (see general safety instructions).

-When connecting the gas or water hoses it is recommendable to check eventual leaks.

-The torch, earth cable must be well tightened when connected to their plugs. Equal cares must be taken with the earth clamp in order to maintain the good quality of the welding.

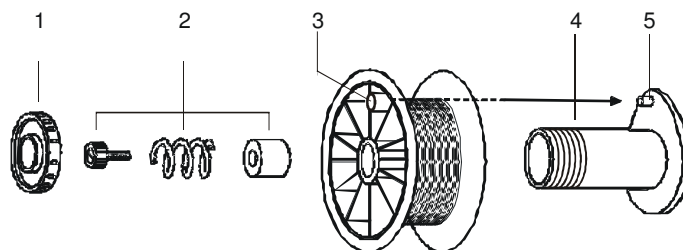


Fig.6 – Coil holder

When positioning the wire coil on the coil holder (4-fig.6), it is necessary to verify the correct positioning of breaking hole (3-fig.6) on the spindle (5-fig.6) of the holder (4-fig.6) in order to maintain the breakage system operationally.

- The wire feeder rolls (8-fig.7) and the tip of the torch (9-fig.8) must correspond to the wire diameter.

The wire must be manually conducted a few centimetres through the rolls (8-fig.7) and the wire guide (7-fig.7). After this, close the traction levers (6-fig.7) verifying that the correct positioning of the wire on the roll end.

The roll pressure regulation must be completed when the motor is running (the wire must flow without sliding). This pressure should be reduced to the minimum in order to prevent wire deformations by crushing.

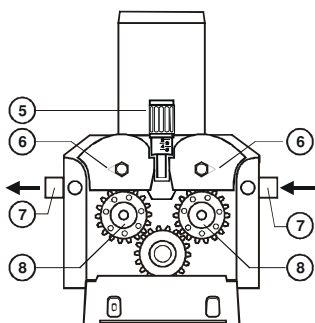


Fig. 7 - 4 roll wire feed motor

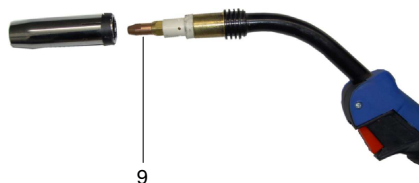


Fig.8 – Torch tip


- After this, the wire coil breakage system must be regulated, actuating on the respective screw (2-fig.6). The rotation movement of the wire coil must stops at the same time as the motor.

- Switch on the machine and "wire inch" key button until the wire appears outside the torch tip (9-fig.8). If necessary, unscrew the tip torch and straight torch cable.


- Open gas bottle flow meter and press the gas test key button. Gas must flow until complete elimination of the air of the torch. After this, regulate the gas flow between 6 and 12 lts/min. During welding, revise gas flow.

- Machine is ready to weld. If necessary, before start the welding job, test welding parameters on a sample. Before welding, analyze personal and environmental security conditions.


5 - ELECTRIC SCHEMA POWER SOURCE (3x230/400V)

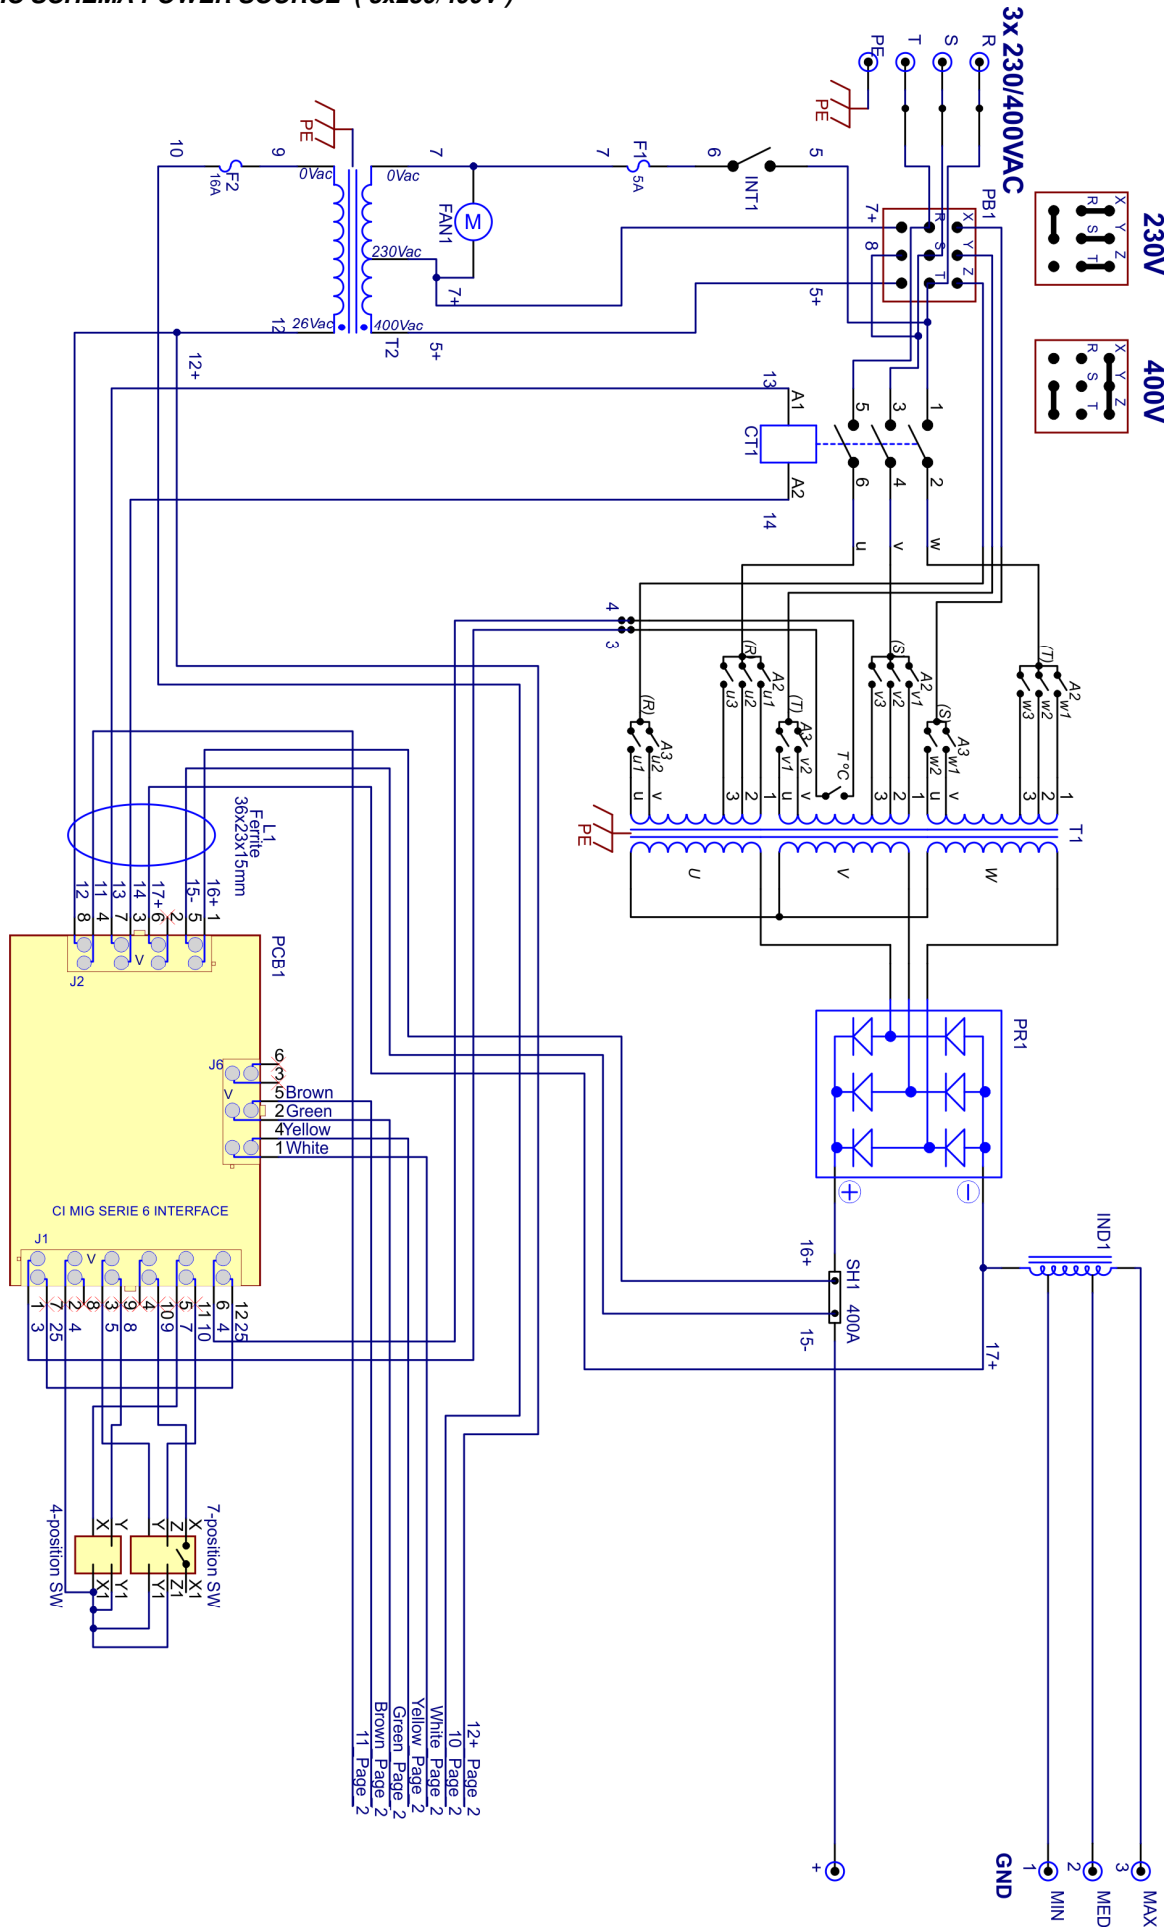

ELECTRIC SCHEMA POWER SOURCE (3x400V)

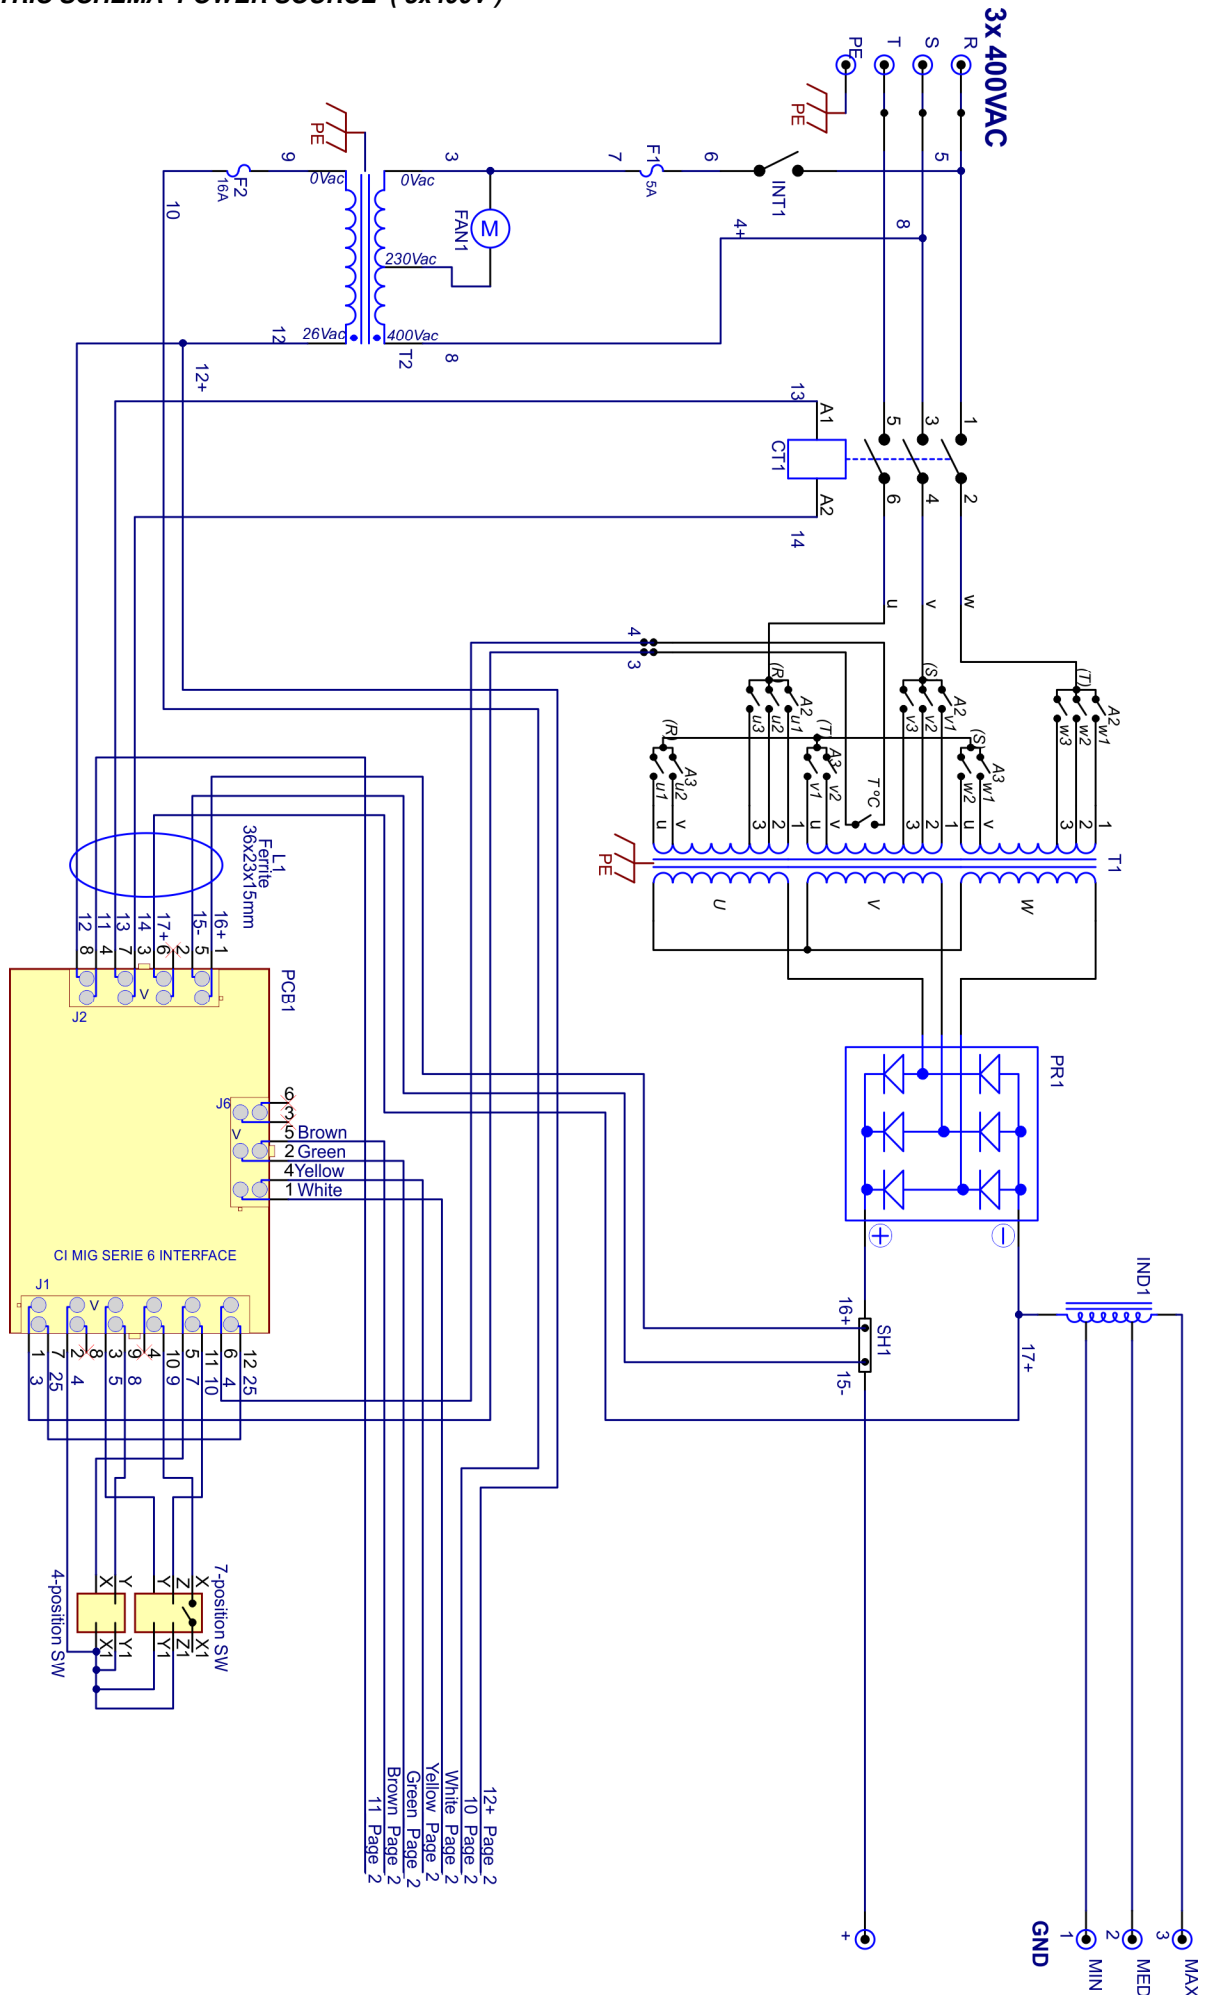

ELECTRIC SCHEMA WIRE FEEDER

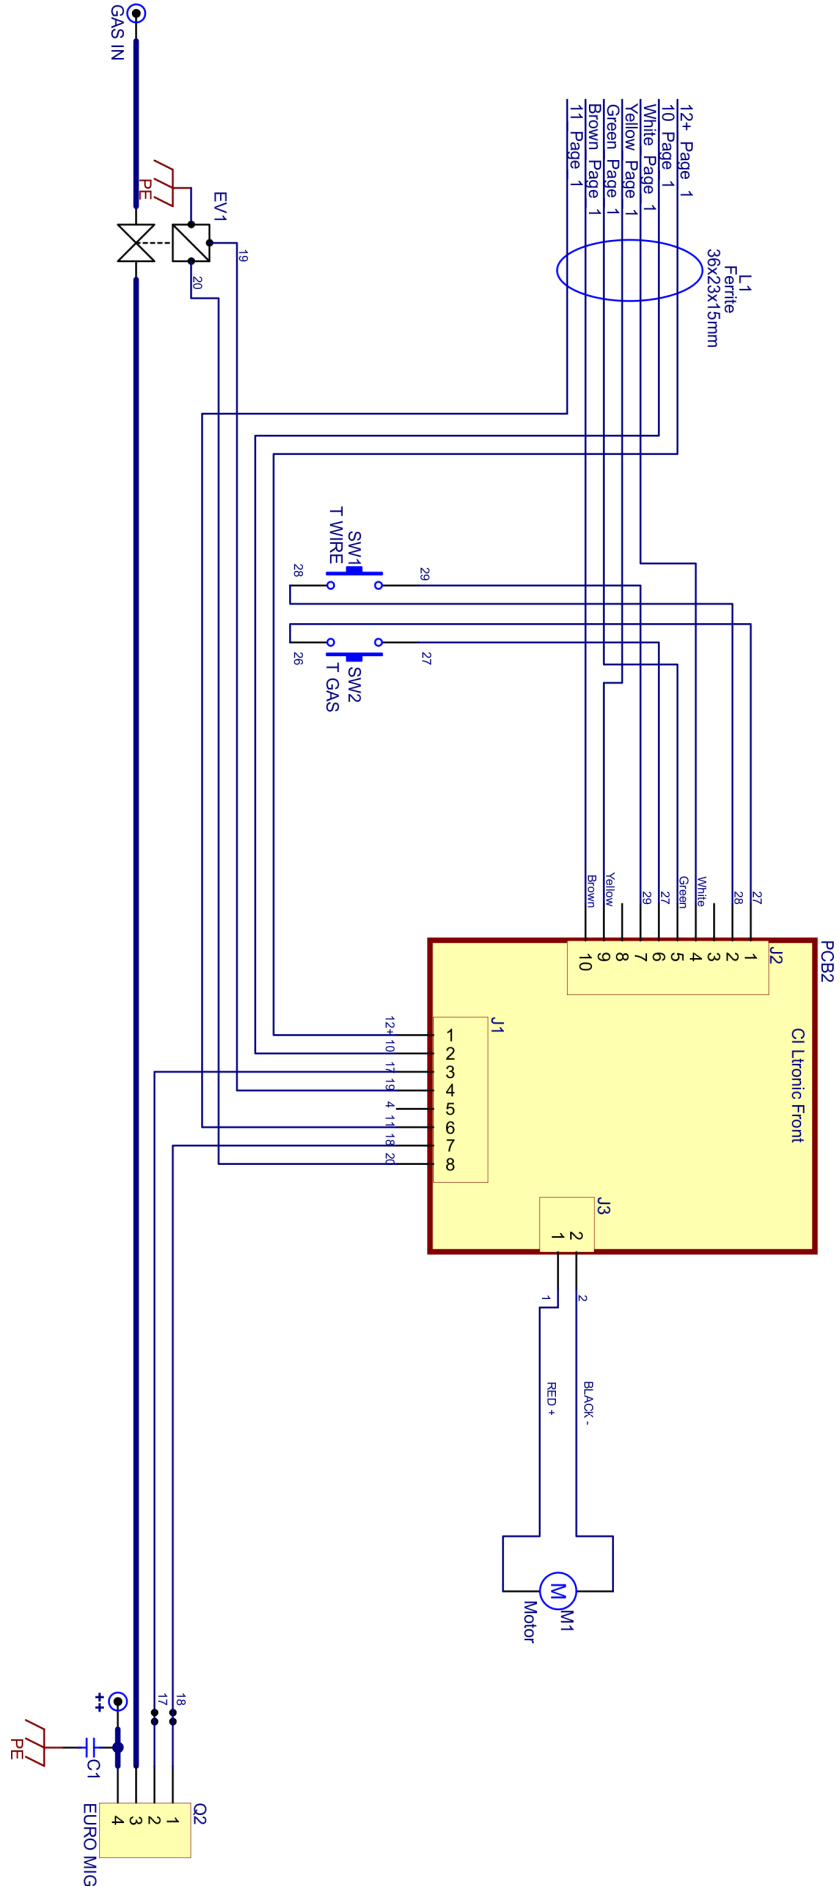

6 - SPARE PARTS LIST (250C / 400C)


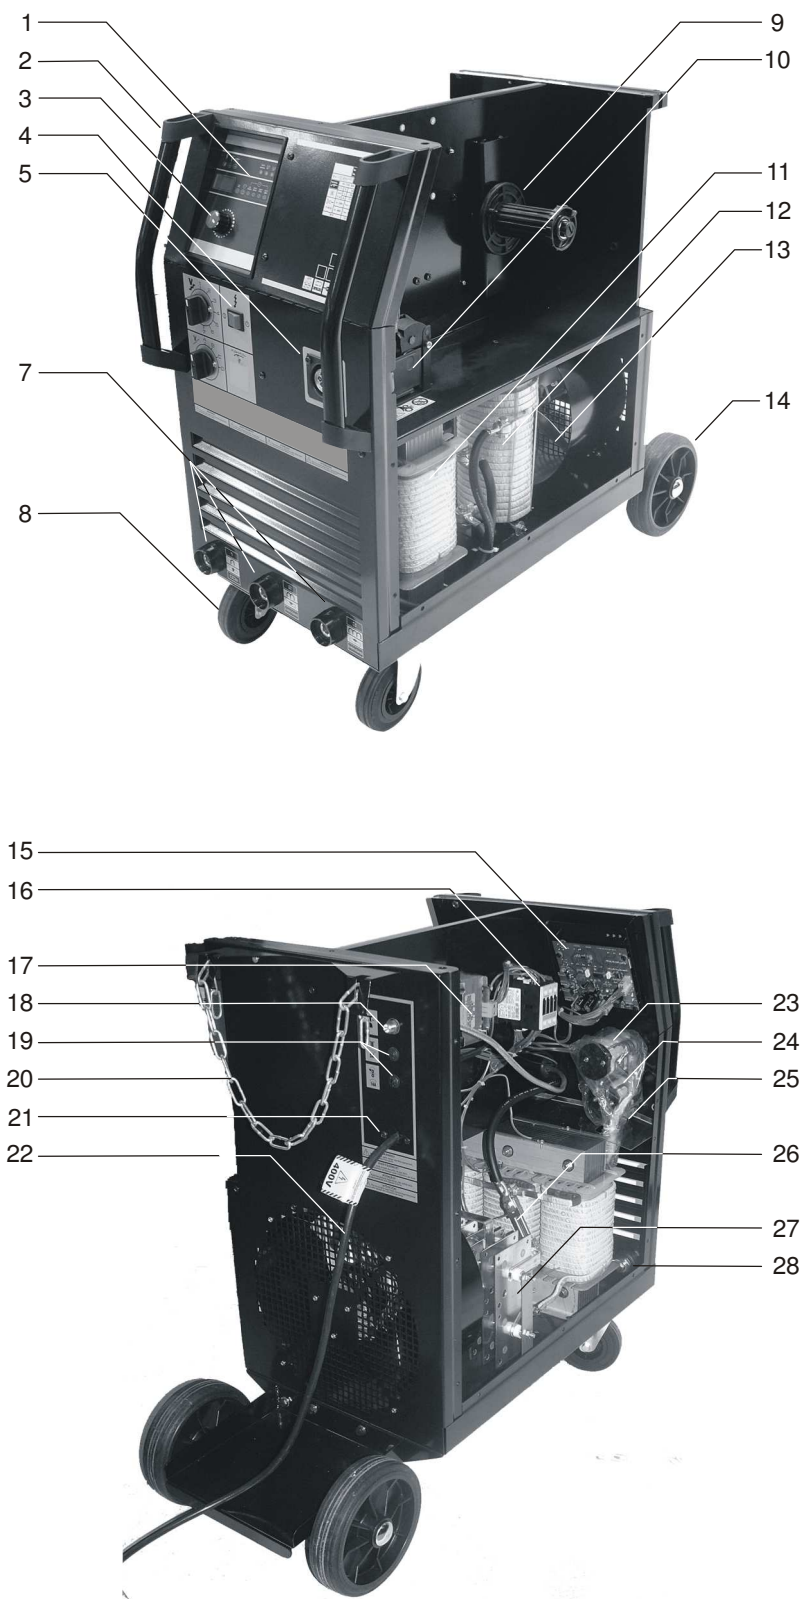


Fig.9 – Spare parts

Nr	Description	Codes	
		250 C	400 C
1	Flexible sticker panel	PF105013	PF105014
2	Right/left handle	PF104823	PF104825
3	Button	CO102616	CO102616
4	Torch connector	CO105021	CO105021
5	Main switch	CO0DB2A321622S1Q	CO0DB2A321622S1Q
7	Quick plug	CO9NSF05050	CO105021
8	Castor	CO8WP08011126	CO8WR125155036
9	Wire holder	CO104292	CO104292
10	Wire feed motor cpl (see following pages)	CO104500	CO104500
11	Main transformer	PFK3105023023405	PF103065
	Coil trio U/V/W	PFB14CT1E052302S	PF103066
	Repair coil	PF101095	PF100610
12	Inductance	PF104424	PF104425
13	Fan	CO8JV230100ELV	CO8JV230340ELV
14	Wheel	CO8VE2002044	CO8VN2002058
15	Synergic controller	PF108340	PF108340
16	Contacto	CO0E305512024AC3	CO0E311025024AC3
17	Auxiliary transformer	CO0TA4041500	CO0TA4123000
18	Gas connection	CO101329	CO101329
19	Fuse holder	CO0Z1M063	CO0Z1M063
	Fuse 2A	CO0H1502002000RP	
	Fuse 5A		CO0H1502005000RP
	Fuse 10A	CO0H1502010000RP	
	Fuse 16A		CO0H1502016000RP
20	Security chain	PFD2SAS40X16407	PFD2SAS40X16407
21	Cable holder	CO7IR0000	CO7IR0000
22	Input cable	PFB4A108190234S	PF103387
23	Coarse voltage selector	CO0B2M610	CO103154
24	Fine voltage selector	-----	CO0B323M04
25	PVC deflector	PF100326	PF100327
26	Shunt	-----	CO8Y4000125
27	Rectifier bridge	CO1JT02000D0P00	CO1JT03500D0P00
28	Casing		
	Front panel	PF104604	PF104633
	Rear panel	PF104607	PF104637
	Gas bottle holder	PFL2295S0000	PFL2295S0000
	Upper cover	PF104645	PF104646
	Upper left cover	PF104616	PF104644
	Lower left cover	PF104614	PF104642
	Lower right cover	PF104613	PF104641
	Mobile cover	PF104615	PF104643
	Accessories kit		
	Gas hose	MP101607	MP101607
	Earth cable	PF101737	PFB4M105300234S

CO104500 - Wire feeder motor 4 rolls 50W:

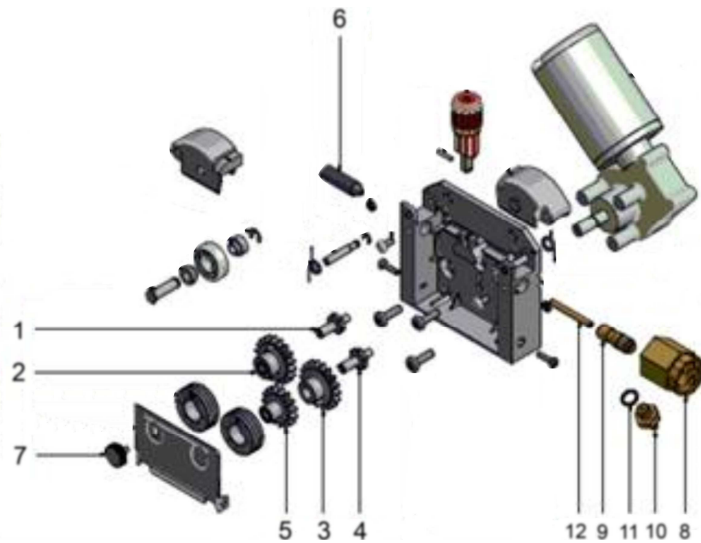

- Item 1) - CC108309 - Feed roll axle
- Item 2) - CC106369 – Head screw for right drive gear
- Item 3) - CC106370 - Head screw for left drive gear
- Item 4) - CC108308 - Head screw for central drive gear
- Item 5) - CC108307 - Central drive gear
- Item 6) - CO107179 - Wire inlet guide
- Item 7) - CO107104 - Retaining screw
- Item "A" 8,9,10,11,12) - CO105021 - Euromig plug
- Item "B") - CO105212 - Protection euromig plug

- CO105204 - Roll 1.6-2.4 mm fluxed
- CO105545 - Roll 1.6-2.0 mm fluxed
- CO105546 - Roll 2.4-2.8 mm fluxed
- CO8YE3721012FD - Roll 1.0-1.2 mm fluxed
- CO8YE3721216FD - Roll 1.2-1.6 mm fluxed
- CO8YE3721624FD - Roll 1.6-2.4 mm fluxed
- CO8YN3720608FD - Roll 0.6-0.8 mm
- CO8YN3720810FD - Roll 0.8-1.0 mm
- CO8YN3721012FD - Roll 1.0-1.2 mm
- CO8YN3721216FD - Roll 1.2-1.6 mm
- CO8YU3720608FD - Roll 0.6-0.8 mm aluminum
- CO8YU3720810FD - Roll 0.8-1.0 mm aluminum
- CO8YU3720812FD - Roll 0.8-1.2 mm aluminum
- CO8YU3721012FD - Roll 1.0-1.2 mm aluminum
- CO8YU3721216FD - Roll 1.2-1.6 mm aluminum

6 – MAINTENANCE

MIG machines do not need special cares of maintenance, however, it is recommended a periodically inspecting and cleaning operation. The frequency of this operation must be in according to the environment values of dust or humidity. It must be made as follows:

- Disconnect the machine from the mains supply.
- Remove lateral covers.
- Clean all dust or humidity with a low pressure and dry air flow.
- Well retighten all electrical contacts (bolts and nuts).
- Also the torch must be periodically inspected. During operation it is subjected to high temperatures. To obtain more information about torch maintenance it is recommended to read the respective user's manual.

DAMAGE	CAUSE	PROCEEDING
The machine does not weld when connected the main switch.	Failure on main voltage	Check main supply voltage and protective electrical circuits.
	Braked command circuit fuses.	Check and replace, if necessary.
	Interruption of the primary cable.	Check and replace, if necessary
Irregular advance of wire	Low pressure of rolls.	Adjust the pressure system.
	Wire guide damaged or in bad condition.	Clean properly and replace, if necessary.
	Diameter rolls do not match with wire diameter.	Replace rolls with the adequate diameter.
	Wire coil breakage system too much tightened.	Adjust with the adequate pressure
Porosity in welding melt.	Damaged wire or wire coil.	Check and replace, if necessary.
	Gas failure	Check the bottle pressure and control de gas flow.
	Solenoid valve blocked	Check and, if necessary, disassemble for cleaning.
	Too much wind blowing through the welding zone.	Protect the welding zone from wind or adjust up the gas flow.
	Torch nozzle blocked or in bad condition.	Clean or replace the torch nozzle.
	Welding piece too dirty, wet or greased.	Clean the welding surfaces.
Failure on the welding quality.	Defective electrical contact of earth clamp or torch.	Well tighten the earth clamp and torch. Check the earth cable.
	Failure on electrical contactor.	Disassemble and clean electrical contactor. If not possible, replace contactor.
	Damaged rectifier bridge.	Check bridge and replace, if necessary.
The wire feed motor do not run.	Failure of the wire feed motor electrical supply.	Check and replace, if necessary the wire feed motor fuse. Check the electrical insulating of the wire feed motor.
	Failure of wire feed motor brushes.	Replace brushes.

IMPORTANT!

**DO NOT INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THIS APPLIANCE BEFORE READ THIS USER'S GUIDE.
THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED, OPERATED OR MAINTAINED ONLY BY QUALIFIED PERSONS.**

1. INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

Dans sa conception, spécification des composants et fabrication, cette machine est en accord avec la réglementation en vigueur, notamment les normes européennes (EN) et internationales (IEC).

Sont applicables les Directives Européennes « Compatibilité Electromagnétique » et « Baisse Tension », bien aussi comme les normes IEC 60974-1 / EN 60974-1 et IEC 60974-10 / EN 60974-10.

1.1 COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNETIQUE

Si des perturbations électromagnétiques apparaissent, c'est de la responsabilité de l'utilisateur de résoudre le problème avec l'assistance technique du constructeur. Dans certains cas, l'action corrective peut se réduire à la simple connexion à la terre du circuit de soudage. Dans le cas contraire, il peut être nécessaire de construire un écran électromagnétique autour de la source et d'adjoindre à cette mesure des filtres d'entrée. Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques devront être réduites jusqu'à ce qu'elles ne soient plus gênantes.

Avant l'installation, l'utilisateur doit estimer les éventuels problèmes électromagnétiques dans la zone environnante. Les points suivants doivent être pris en compte :

- a) Autres câbles d'alimentation, câbles de commande, câbles de signalisation et de téléphone, au-dessus, au-dessous et à côté de l'équipement de soudage;
- b) Emetteurs et récepteurs de radio et télévision;
- c) Ordinateurs et autres équipements de contrôle;
- d) Sécurité des équipements critiques, notamment la surveillance d'équipements industriels;
- e) Santé des personnes alentour, notamment les porteurs de stimulateurs cardiaques et de prothèses auditives;
- f) Equipements utilisés pour le calibrage et l'étalonnage;
- g) Immunité des autres équipements environnants. L'utilisateur doit s'assurer que ces matériels sont compatibles. Cela peut exiger des mesures de protection supplémentaires.
- h) Heure à laquelle les matériels de soudage et autres équipements fonctionnent.

1.1.1 METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS**Alimentation**

L'équipement de soudage doit être connecté au réseau selon les indications du constructeur. Si des interférences apparaissent, il peut être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires telles le filtrage de l'alimentation. Il faut prendre en considération le blindage des câbles d'alimentation des équipements de soudage installés de façon permanente dans des conduits métalliques ou équivalents. Le blindage doit être réalisé en respectant une continuité électrique de bout en bout. Il doit être connecté à la source de soudage de façon à ce qu'un bon contact électrique soit maintenu entre le conduit et l'enceinte de la source de soudage.

Câbles de soudage

Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possible et placés proches l'un de l'autre, à même le sol ou près du sol.

Connexion équipotentielle

On doit prendre en compte les liens entre tous les composants métalliques de l'installation de soudage et adjacents à cette installation. Cependant, les composants métalliques reliés à la pièce sur laquelle on travaille augmentent le risque de choc électrique si l'utilisateur touche les composants métalliques et l'électrode en même temps. L'utilisateur doit être isolé de tous les composants métalliques reliés.

Connexion à la terre

Quand la pièce à souder n'est pas reliée à la terre, soit pour des raisons de sécurité électrique, soit en raison de sa taille ou de sa position (ex: coque de bateau, aciérie), une connexion reliant la pièce à la terre peut réduire les émissions dans certains cas. Il faut cependant faire attention à ce que la mise à la terre de la pièce n'augmente pas les risques de blessures pour l'utilisateur ou n'endommage pas d'autres équipements électriques. Quand c'est nécessaire, la mise à la terre de la pièce doit s'effectuer par une liaison directe à la pièce mais dans quelques pays où ceci n'est pas autorisé, la liaison doit s'effectuer par une résistance de capacité et en fonction de la réglementation nationale.

Blindage et protection

Le blindage et la protection sélectifs d'autres câbles et matériels dans la zone environnante peuvent limiter les problèmes d'interférences. Le blindage de toute l'installation de soudage peut être envisagé pour des applications spéciales.

SECURITE ELECTRIQUE**1.2.1 Raccordement au réseau**

Avant raccorder votre appareil, vérifiez bien que:

- Le compteur, le dispositif de protection contre les surintensités et l'installation électrique sont compatibles avec la puissance maximale et la tension d'alimentation de votre source de courant de soudage (indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil).
- Le branchement monophasé, ou triphasé avec terre, est réalisable sur un socle compatible avec la fiche du câble de la source de courant de soudage.
- Si le câble est branché à poste fixe, la terre, si elle est prévue, ne sera jamais coupée par le dispositif de protection contre les chocs électriques.
- L'interrupteur de la source de courant de soudage, s'il existe, est sur la position "ARRET".

1.2.2 Poste de travail

La mise en œuvre du soudage à l'arc implique le strict respect des conditions de sécurité vis-à-vis des courants électriques. Il faut s'assurer qu'aucune pièce métallique accessible aux soudeurs et à leurs aides ne peut entrer en contact direct ou indirect avec un conducteur du réseau d'alimentation. Dans un doute sur ce risque grave, cette pièce métallique sera reliée à la terre par un conducteur de section électrique au moins équivalente à celle du plus gros conducteur de phase.

Il faut également s'assurer que toute pièce métallique que le soudeur pourrait toucher par une partie non isolée du corps (tête, main sans gant, bras nu...) est reliée à la terre par un conducteur d'une section électrique au moins équivalente au plus gros câble d'alimentation de la pince de masse ou torche de soudage. Si plusieurs masses métalliques sont susceptibles d'être concernées, elles seront reliées en un point, lui-même mis à la terre dans les mêmes conditions.

Vous vous interdirez, sauf à prendre des mesures très spéciales que vous appliquerez avec une grande sévérité de soudage et de coupage à l'arc dans des enceintes conductrices, qu'elles soient étroites ou que vous deviez laisser les appareils de soudage à l'extérieur. A fortiori, vous vous obligerez à prendre des mesures de sécurité très sérieuses pour souder dans les enceintes peu ventilées ou humides, et si la source de courant de soudage est placée à l'intérieur.

1.2.3 Risques d'incendie et d'explosion

Souder peut entraîner des risques d'incendies ou d'explosion. Il faut observer certaines précautions :

- Enlever tous les produits explosifs ou inflammables de la zone de soudage;
- Vérifier qu'il existe à proximité de cette zone un nombre suffisant d'extincteurs;

- Vérifier que les étincelles projetées ne pourront pas déclencher un incendie, en gardant en mémoire que ces étincelles peuvent couvrir plusieurs heures après arrêt du soudage

1.3 PROTECTION INDIVIDUELLE

1.3.1 Risques d'atteintes externes

Les arcs électriques produisent une lumière infra rouge et des rayons ultra violets très vifs. Ces rayons endommageront vos yeux et brûleront votre peau si vous n'êtes pas correctement protégé.

- Le soudeur à l'arc doit être habillé et protégé en fonction des contraintes de son travail.
- Faites en sorte qu'aucune partie du corps des opérateurs et de leurs aides ne puisse entrer en contact avec des pièces et parties métalliques du circuit de soudage, et à fortiori celles qui pourraient se trouver à la tension du réseau d'alimentation.
- Le soudeur doit toujours porter une protection isolante individuelle

Les équipements de protection portés par l'opérateur et ses aides : gants, tabliers, chaussures de sécurité, offrent l'avantage supplémentaire de les protéger contre les brûlures des pièces chaudes, des projections et des scories.

Assurez-vous également du bon état de ces équipements et renouvelez-les avant de ne plus être protégé.

- C'est indispensable de protéger les yeux contre les coups d'arc (éblouissement de l'arc en lumière visible et les rayonnements infrarouge et ultraviolet).

- Les cheveux et le visage contre les projections. Le masque de soudage, sans ou avec casque, est toujours muni d'un filtre protecteur spécifié par rapport à l'intensité du courant de l'arc de soudage (Normes NS S 77-104 / A 88-221 / A 88-222).

Le filtre coloré peut être protégé des chocs et des projections par un verre transparent situé sur la face avant du masque.

Le masque prévu avec votre appareil est équipé d'un filtre protecteur. Vous devez le renouveler par les mêmes références (numéro de l'échelon d'opacité). Voir le tableau ci dessous donnant le numéro d'échelon recommandé suivant le procédé de soudage.

Les personnes dans le voisinage du soudeur et à fortiori ses aides doivent être protégés par l'interposition d'écrans adaptés, de lunettes de protection anti-UV et si besoin, par un masque de soudeur muni du filtre protecteur adapté (NF S 77-104- par. A 1.5).

Procédé de soudage	Intensité du courant en Ampères													
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
Electrodes enrobées					9	10	11		12		13		14	
MIG sur métaux lourds						10	11		12		13		14	
MIG sur métaux légers						10	11		12	13	14	15		
TIG sur tous métaux			9	10	11	12	13	14						
MAG					10	11	12	13	14	15				
Gougeage air/arc						10	11	12	13	14	15			
Coupage Plasma			9	10	11	12	13							
Selon les conditions d'utilisation, le numéro d'échelon immédiatement supérieur ou inférieur peut être utilisé.														
L'expression "métaux lourds" couvre les aciers, les aciers alliés, le cuivre et ses alliages.														
Les zones noircies ci dessus correspondent aux domaines où les procédés de soudages ne sont pas habituellement utilisés dans les pratiques actuelles de la soudure.														

NOTE : Il faut utiliser un échelon plus élevé si le soudage est effectué avec un éclairage ambiant faible.

1..3.2 Risques d'atteintes internes

Sécurité contre les fumées et les vapeurs, gaz nocifs et toxiques

- Les opérations de soudage à l'arc avec électrodes doivent être exécutées sur des emplacements convenablement aérés.
- Les fumées de soudage émises dans les ateliers doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près possible de leur émission et le mieux possible, et évacuées directement à l'extérieur. Si vous êtes dans un tel cas, vous devez vous équiper en conséquence. (Art. R 232-1-7, décret 84-1093 du 7.12.1984).
- Les solvants chlorés et leurs vapeurs, même éloignés, s'ils sont concernés par les rayonnements de l'arc, se transforment en gaz toxiques.

Sécurité dans l'emploi des gaz (soudage sous gaz inerte TIG ou MIG)

Stockage sous forme comprimée en bouteille

Conformez-vous aux consignes de sécurité données par le fournisseur de gaz et en particulier :

- pas de choc : arrimez les bouteilles, épargnez leur les coups.
- pas de chaleur excessive (supérieure à 50 °C).

Détendeur

- Assurez-vous que la vis de détente est desserrée avant le branchement sur la bouteille.
- Vérifiez bien le serrage du raccord de liaison avant d'ouvrir le robinet de bouteille. N'ouvrez ce dernier que lentement et d'une fraction de tour.
- En cas de fuite, ne desserrez jamais un raccord sous pression ; fermez d'abord le robinet de la bouteille.
- Utiliser toujours des tuyauteries souples en bon état.

2 – SOUDAGE MIG/MAG

Machines à soudage MIG semi-automatique à l'arc sous protection gazeuse, en utilisant des gaz inertes, comme l'argon et ses mélanges (procédé MIG - métal inerte gaz) où gaz actives comme le CO2 (procédé MAG - métal active gaz).

MÉTAL A SOUDER	GAZ DE PROTECTION
Acier doux (Fer)	100% CO2 (Dioxyde de carbone)
	80% Ar. (Argon) + 20% CO2
	85% Ar +15% CO2
Acier inoxydable	98% Ar + 2% CO2
	95% Ar + 5% CO2
Al Si (Aluminium/Silicium)	100% Ar
Al Mg (Aluminium/Magnésium)	100% Ar
CuSi (Cuivre/Silicium)	85% Ar + 15% He (Hélium)

L'utilisation du mélange Air + CO2 permet souder avec un arc plus stable, sans projections et avec une meilleure qualité du cordon de soudage. Il existe aussi d'autres mélanges de gaz de soudage au hélium, oxygène, etc. pour soudages spécialisées. Pour renseignements additionnels on doit consulter les fabricants de gaz.



Cordon soudé avec CO2
(Prise de masse n° 1)



Cordon soudé avec Argon/CO2
(Pénétration – prise de masse n°2)



Cordon soudé avec Argon/CO2
(Remplissage – prise de masse n° 3)

Ces machines sont équipées de dévidoir de fils intégré, avec porte-bobines et moteur réducteur à 4 galets accessibles par une porte latérale.



2 positions d'inductance MIG 250 C



3 positions d'inductance MIG 400C

Fig.1 – Positions d'inductance

2.1 - Description

Machines à dévidoir intégré, avec porte-bobines et moteur réducteur à 4 galets en permettant garantir la vitesse de fil plus constante pour améliorer la qualité du cordon de soudage. Tout le système de dévidage de fil est accessible par une porte latérale.

Panneau avant

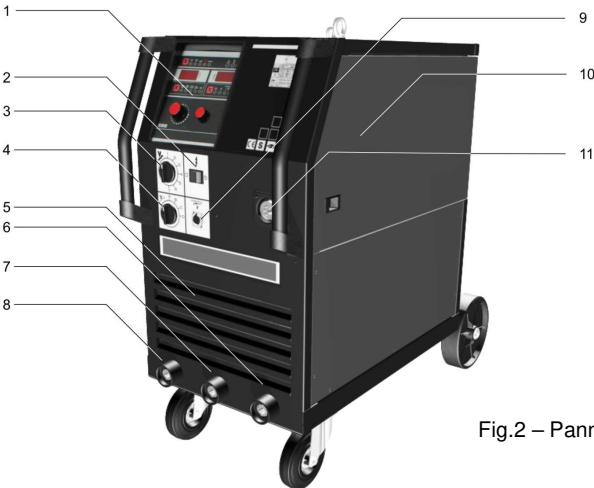


Fig.2 – Panneau avant

- 1 – Contrôleur des paramètres de soudage
- 2 – Interrupteur général
- 3 – Commutateur réglage gros
- 4 – Commutateur réglage fin (Mig 350C, 400C)
- 5 – Entrée d'air de ventilation
- 6 – Prise de masse n° 3 - mixgaz (remplissage)

- 7 – Prise de masse n° 2 - mixgas (pénétration)
- 8 – Prise de masse n°1 - 100% CO2
- 9 – Prise de torche push-pull (optionnelle)
- 10 – Porte du dévidoir de fil
- 11 – Prise de torche Mig

Panneau arrière

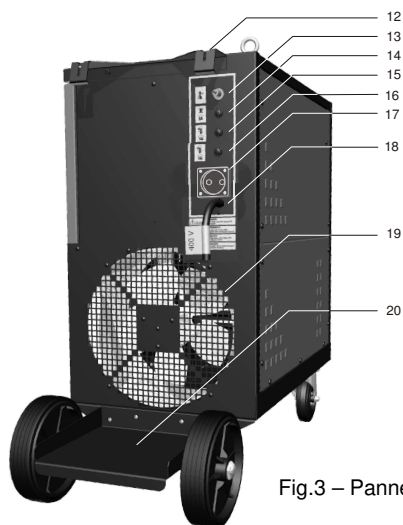


Fig.3 – Panneau arrière

- 12 – Attachement de la bouteille de gaz
- 13 – Entrée de gaz
- 14 – Fusible 5A (alimentation)
- 15 – Fusible 16A (moteur réducteur)

- 16 – Fusible prise d'échauffer gaz
- 17 – Prise échauffer de gaz
- 18 – Câble d'alimentation électrique
- 19 – Sortie de l'air de ventilation
- 20 – Supporte de la bouteille de gaz

Dévidoir de fi

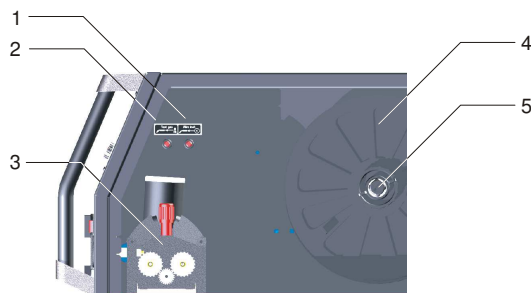


Fig.4 – Dévidoir

- 1 – Touche "wire inch" – Pour faire avancer manuellement le fil sans consommation de gaz et d'énergie.
- 2 – Touche "test gaz" - Pour purger le tube de gaz de la torche et régler le flux du débitmètre de gaz.
En appuyant sur la touche le gaz s'écoule. Pour interrompre le flux de gaz relâcher la touche.
- 3 – Moteur réducteur
- 4 – Bobine de fil
- 5 – Ensemble de freinage de la bobine

Contrôleur Synergic

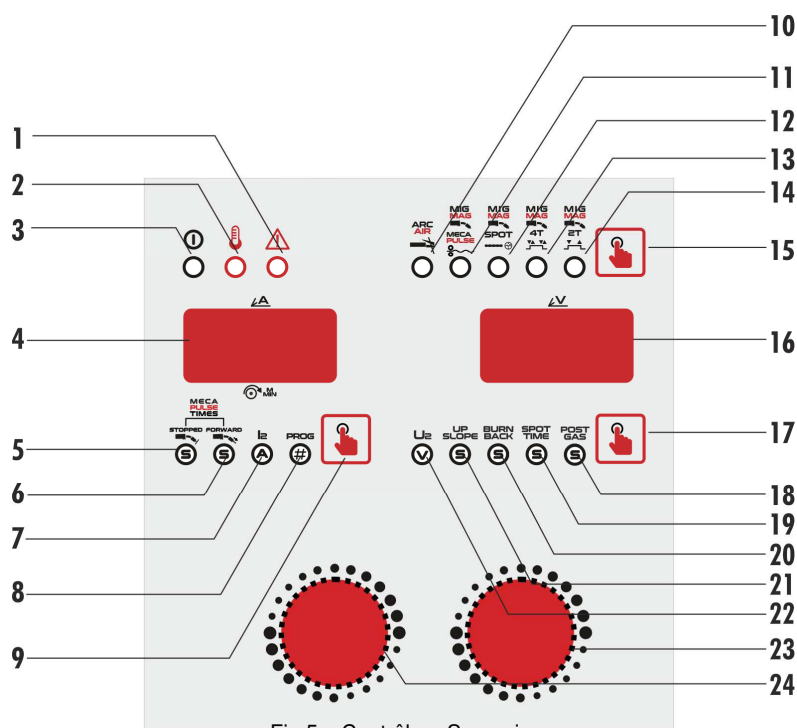


Fig.5 – Contrôleur Synergic

- | | |
|---|--|
| 1 – Alarme d'erreurs - ER 2, ER 3 ou ER 4 | 13 – Voyant de mode 2T (2 temps) |
| 2 – Voyant de protection thermique | 14 – Voyant de mode 4T (4 temps) |
| 3 – Voyant de machine sous tension | 15 – Sélecteur Arc/Spot/Mecapulse/2T/4T |
| 4 – Afficheur digital (Courant de soudage, Mecapulse, Vitesse de fil) | 16 – Afficheur digital (tension de soudage et temps) |
| 5 – Voyant de réglage de V+ | 17 – Touche de sélection des paramètres |
| 6 – Voyant de réglage de V- | 18 – Voyant de réglage de temps de post-gaz |
| 7 – Voyant de courant de soudage sélectionné | 19 – Voyant de réglage de temps de points |
| 8 – Voyant de réglage de programmes de soudage | 20 – Voyant de réglage de temps de burn-back |
| 9 – Bouton de réglage des paramètres | 21 – Voyant de réglage de rampe vitesse moteur |
| 10 – Voyant de mode Arc Air | 22 – Voyant de tension de soudage |
| 11 – Voyant de mode Mecapulse | 23 – Bouton de réglage fine de synergie |
| 12 – Voyant de réglage de temps de points | 24 – Bouton de réglage des paramètres |

1 - Alarme d'erreurs - ER 2, ER 3 ou ER 4 (voir description d'erreurs sur ce guide de l'utilisateur).

2 – Voyant de surcharge thermique – Quand allumé la machine est arrêtée par surcharge et surchauffe. L'interrupteur thermique se trouve dans la bobine centrale du transformateur principal.

3 – Voyant de machine connectée – Indique que la machine est mise sous tension.

4 – Afficheur digital – Indique la valeur du paramètre sélectionné (Temps de Mecapulse et réglage de temps de vitesse de fil). Pendant le soudage :

- l'afficheur digital indique la valeur du courant de soudage
- En tournant le bouton, l'afficheur digital indique la vitesse de fil en m/min
- Après ce réglage l'afficheur digital revient automatiquement à l'indication de courant de soudage.

5 - V+ en mode Mecapulse – Permet de régler le temps de vitesse haute du moteur de dévidage.

6 - V- en mode Mecapulse – Permet de régler le temps de vitesse basse du moteur de dévidage.

7 – I2 - Courant de soudage – Une fois sélectionné, l'afficheur digital indique le courant de soudage.

8 – Programmes de soudage – voir description des programmes de soudage dans ce guide de l'utilisateur.

9 – Touche de sélection du paramètre à régler (temps de Mecapulse et réglage de temps de fil) et pour l'afficheur digital indiquer le courant de soudage.


10 – Mode Arc-air (coupage et gougeage) - disponible uniquement sur MIG 500 M (optionnel) et MIG 650 M.

11 – Mode Mecapulse - Une fois sélectionné, indique que le mode Mecapulse est activé. La vitesse de fil oscille entre deux valeurs V- et V+ pendant les temps sélectionnés entre 0.1 et 0.5 secondes. Cette fonction est spécialement recommandée en

soudage des tôles fines et éloignées avec moins de projections et de distorsion des pièces, en remplaçant avec avantages le pulse électronique.

12 - Mode points – Une fois sélectionné, indique que le mode de soudage par points est activé. La machine s'arrête automatiquement à la fin de la période de temps de soudage sélectionnée.

13 – Mode 2T (2 temps) – Une fois sélectionné indique que la machine est en mode 2 temps. Pour effectuer des soudages continus en mode 2 temps, la gâchette de la torche doit être pressée continuellement.

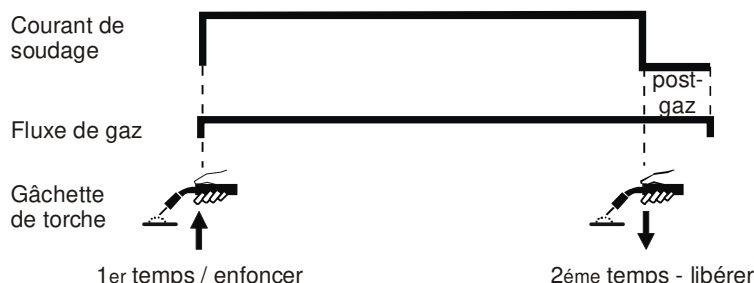

14 – Mode 4T (4 temps) – Une fois sélectionné, indique que la machine est en mode 4 temps. Pour le confort du souder en cordons longs, il suffit d'enfoncer et de tout de suite relâcher la gâchette de la torche; la machine continue à souder jusqu'à la prochaine pression sur la gâchette de torche.



15 – Touche de sélection – Sélecteur de mode Arcair/Spot/Mecapulse/2T/4T

16 – Afficheur digital – Indique la valeur du paramètre sélectionné (temps de post-gaz, spot, burn-back et up-slope et tension de soudage). Pendant le soudage, l'afficheur digital indique la tension de soudage.

17 – Touche de sélection du paramètre à régler – Sélectionner pour réglage de temps de post-gaz, spot, burn-back et up-slope et tension de soudage

18 – Post-gaz – Une fois sélectionné, permet de régler, à l'aide du bouton de réglage, le temps de flux de gaz entre 0 et 10 secondes après la fin du soudage, pour protéger le cordon des oxydations et refroidir la torche.

19 – Temps de points : Une fois sélectionné permet de régler, à l'aide du bouton de réglage, le temps de soudage entre 0 seg et 10 seg, après lequel la machine s'arrête automatiquement.

20 – Burn-back – Une fois sélectionné permet de régler, à l'aide du bouton de réglage, la longueur du fil à la sortie de la torche, à la fin du soudage. Le temps de burn-back peut être réglé entre 0,1 et 1 seconde.

21 – Up-slope – rampe de vitesse du moteur – Une fois sélectionné, permet de régler, à l'aide du bouton de réglage, le temps de rampe de vitesse du moteur.

22 – Voyant de tension de soudage – Une fois sélectionné, l'afficheur indique la tension de soudage.

Note: Le courant de soudage et la valeur d'inductance sont réglées en changeant manuellement la position des commutateurs et du câble de masse.

23 - Réglage fine de synergie – Lorsqu'un programme est sélectionné la machine revient automatiquement sur le mode synergique. A l'aide de ce bouton est possible régler finement la synergie entre $\pm 20\%$.

24 – Bouton de réglage des paramètres – Règle la valeur du paramètre sélectionné. Une fois sélectionné, cela permet de régler, à l'aide du bouton de réglage, la vitesse du moteur à 0.5 et 30m/min comme indiqué sur l'afficheur numérique. Ce paramètre est actif en continu.

2.2 - Messages d'erreur:

Pendant le fonctionnement, 4 messages d'erreur peuvent survenir sur l'afficheur digital:

Er 1 – Message d'erreur - indique que la machine est en surcharge thermique par sur passage du facteur de marche; la machine s'arrête. Il faut attendre que le système de protection réactive la machine.

Er 2 – Message d'erreur - indique un manque d'eau de refroidissement de la torche; la machine s'arrête.
Il est nécessaire de vérifier:

- le fonctionnement correct du refroidisseur.
- le niveau du dépôt du fluide de refroidissement.
- torsions et étranglements des tubes de l'eau de refroidissement de la torche.

Er 3 - Message d'erreur - indique que, quand la machine est connectée, la gâchette de la torche est activée. Il est nécessaire de libérer la gâchette avant de connecter la machine.

Er 4 - Message d'erreur - indique un manque de communication entre la platine électroniques frontale, située dedans le dévidoir et d'interface (dedans machine).

2.3 – Programmes de soudage:

Mig 250 C Synergic

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	3A - 7D
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	1	7A - 7D
				2	1A - 6D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	3A - 7D
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	1	6D
				2	1A - 7D
P5	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	1	6A - 7D
				2	1A - 5D
P6	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	1	4B - 7D
				2	1A - 4A
P7	Al Si	1.0	100% Ar	2	1A - 7B
P8	Al Mg	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P9	Al Mg	1.0	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P10	Cu Si	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D

Mig 400 C Synergic

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	1A - 7B
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	2	4A - 7C
				3	1A - 3D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	1D - 6C
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P5	SG2/3	1.2	100% CO2	1	2B - 6D
P6	SG2/3	1.2	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P7	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	2	6A - 7A
				3	1A - 5D
P8	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	2	4B - 7C
				3	1A - 4A
P9	Cr Ni	1.2	98%Ar 2%CO2	2	4A - 7A
				3	1A - 3D
P10	Al Si	1.0	100% Ar	3	1A - 5D
P11	Al Si	1.2	100% Ar	3	1A - 6D
P12	Al Mg	1.0	100% Ar	3	1A - 6B
P13	Al Mg	1.2	100% Ar	2	6A - 6D
				3	1A - 5D
P14	Cu Si	0.8	100% Ar	2	4C - 7C
				3	1A - 4B

Note: Ces programmes devront être adaptés aux diverses travaux de soudage. Pour modifier ou créer nouveaux programmes, contactez votre distributeur ou le fabricant.

3 – CARACTERISTIQUES
Mig 250C

		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1				
MIG/MAG 	12A / 14,6V - 240A / 26,0V					
		X	35%	60%	100%	
	U ₀ V	I ₂	240 A	185 A	140 A	
	15,5-36,8	U ₀	26,0 V	23,3 V	21,0 V	
	U ₁ - 230V		I _{1max} - 24A		I _{1eff} - 14A	
	3~50 Hz		U ₁ - 400V		I _{1max} - 14A	
		I _{1eff} - 8A				
IP 21			Cl. H		Refrig. AF	

Caractéristiques	Mig 250C
Réglage commutateurs	7x4 = 28 positions
Diamètre du fil	Ø 0.6 – 1.0 mm
Poids	89 Kg
Dimensions 	88 x 41 x 96 cm

Mig 400C

3 				ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1	
		35A / 15,8V - 350A / 31,5V - (400A / 31,7)			
			X	60%	100%
	U ₀ V	I ₂	350 A	270 A	
	17- 42	U ₀	31,5 V	27,5 V	
 3~50 Hz	U ₁ - 230V	I _{1max} - 40,0A	I _{1eff} - 31,0A		
	U ₁ - 400V	I _{1max} - 23,0A	I _{1eff} - 18,0A		
IP 21		Cl. H		Refrig. AF	

Caractéristiques	Mig 400C
Réglage commutateurs	7x4 = 28 positions
Diamètre du fil	Ø 0.6 – 1.6 mm
Poids	110 Kg
Dimensions 	88 x 41 x 96 cm

4 – BRANCHEMENT / MISE EN MARCHÉ

Les machines de soudage semi-automatique doivent être installées dans les locaux protégés de la poussière, de l'humidité et des matériaux inflammables (Lire chapitre 1 – INSTRUCTIONS DE SECURITÉ POUR POSTES DE SOUDAGE).

- Avant effectuer le branchement du câble d'alimentation au réseau, il est nécessaire de vérifier la valeur du voltage (3X230V - 3x380 ou 3x400 Volt). Tous les pièces métalliques que le soudeur pourra toucher par une partie non isolée de son corps sera reliée à la terre par un conducteur vert/jaune d'une section électrique au moins équivalente au plus gros conducteur du câble d'alimentation.
- Après effectuer la connexion du tuyau de gaz est nécessaire de tester la présence de possibles fuites.
- Les connexions de la torche et du câble de masse doivent rester bien serrés dans les prises respectives. De la même façon, il faut faire attention à la prise de la masse, car un contact imparfait réduit la qualité de soudage.

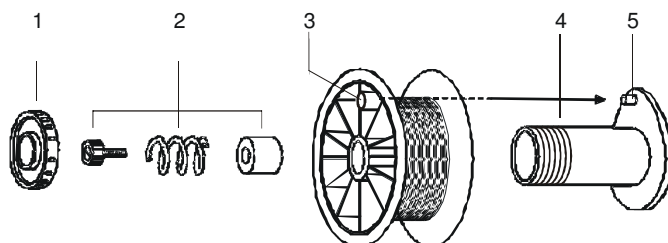


Fig.6 – Support de bobine de fil

- Positionner la bobine de fil sur son support (4-fig.6) en vérifiant que le trou de freinage (3-fig.6) reste correctement positionné sur le pivot de freinage (5-fig.6). En cas d'utilisation d'une bobine de fil en plastique, un adaptateur compatible doit être ajouté.

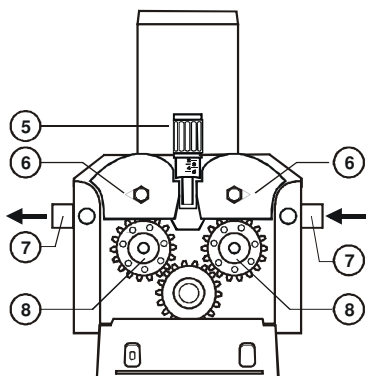


Fig.7 – Moteur de dévidage



Fig.8 – Buse de contact de torche

- Faire avancer manuellement le fil quelques centimètres, à travers la guide de fil (7-fig.7), les galets (8-fig.7) et la torche.
- Vérifier que la rainure du galet (8-fig.7) et le tube de contact de la torche (9-fig.8) correspondent au diamètre de fil. Fermer les dispositifs de traction (6-fig.7).

- Connecter la torche à sa prise et placer l'interrupteur général de la machine sur la position I ou ON. Appuyer sur la touche d'avance manuelle de fil (wire inch) jusqu'à son positionnement à la sortie du tube de contact de la torche. En cas de difficulté d'avance de fil, retirer le tube de contact et redresser le câble de la torche.

- Une fois la machine en marche, effectuer graduellement les réglages de:

- 1 - Pression des galets sur le fil (5-fig.7) en évitant son écrasement.
- 2 - Freinage de la bobine de fil (2-fig.6) en vérifiant que les avances et les arrêtes de la bobine soient instantanés.

Appuyer sur la touche « test gaz » pour purger les tubes de gaz et effectuer le réglage du débit de gaz (entre 6 et 12 lts/min.). Pour arrêter le flux de gaz, relâcher la touche.

- Avant toute opération de soudage, vérifier les conditions de protection et sécurité personnel et de l'environnement. Si nécessaire, effectuer des testes de réglage des paramètres sur un échantillon.



SCHÉMA ELECTRIQUE SOURCE DE PUISSANCE (3x400V)


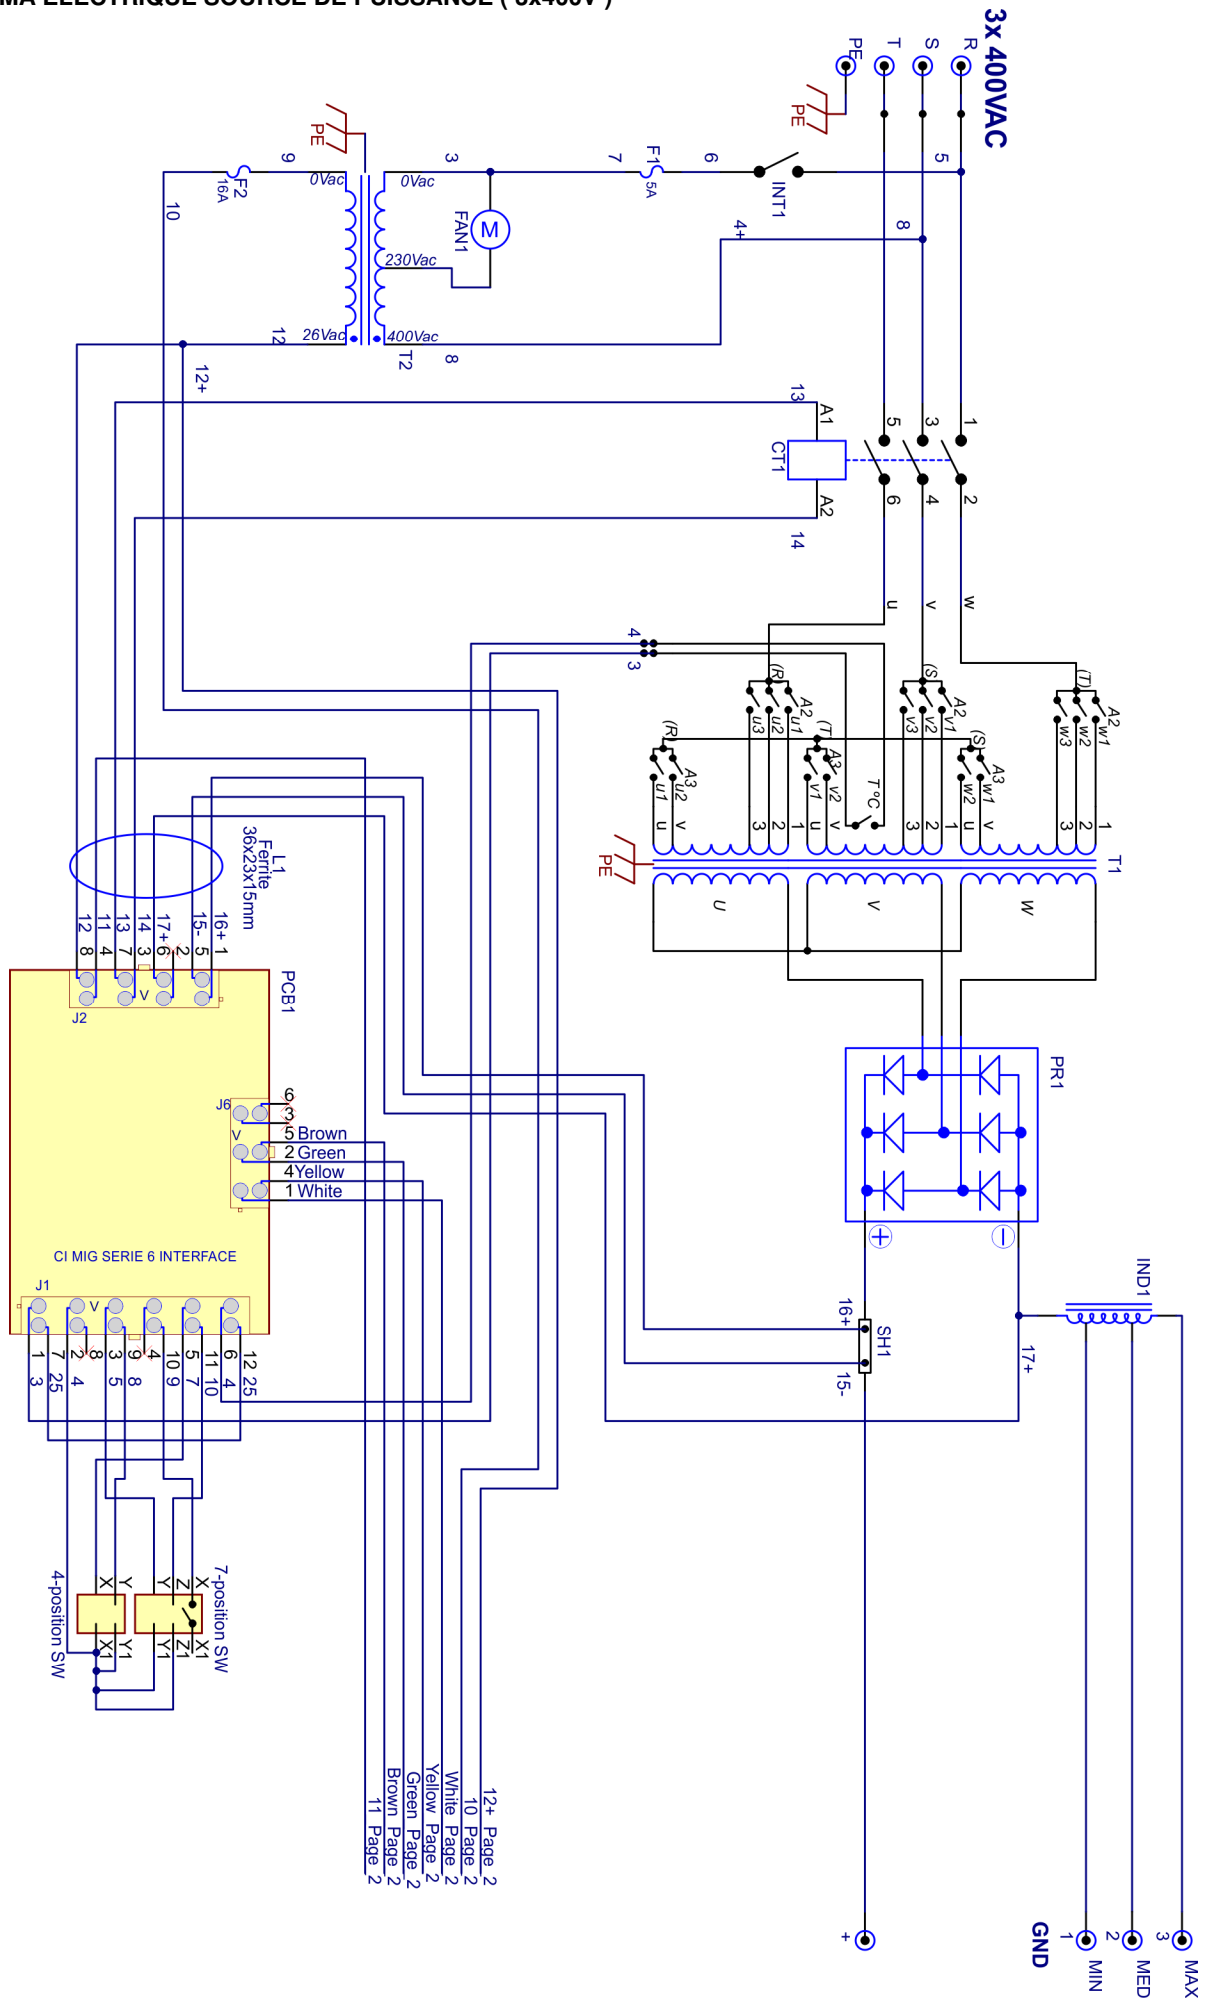


SCHÉMA ELECTRIQUE DÉVIDOIR DE FIL

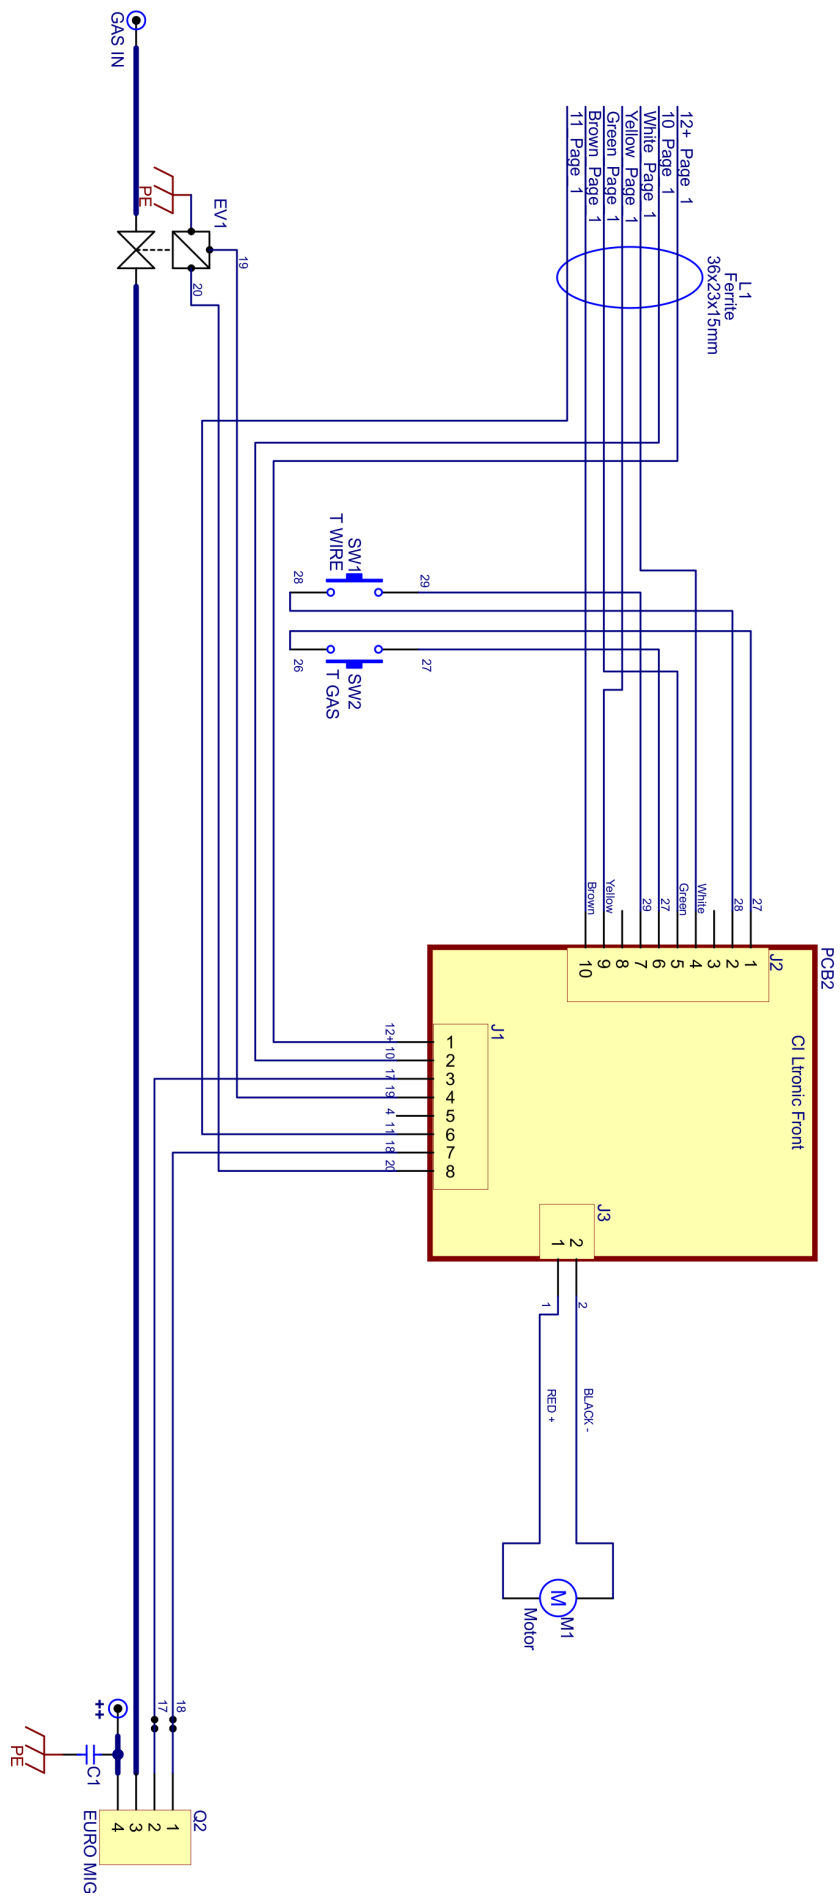

6 – LISTE DE PIECES DETACHEES 250C / 400C


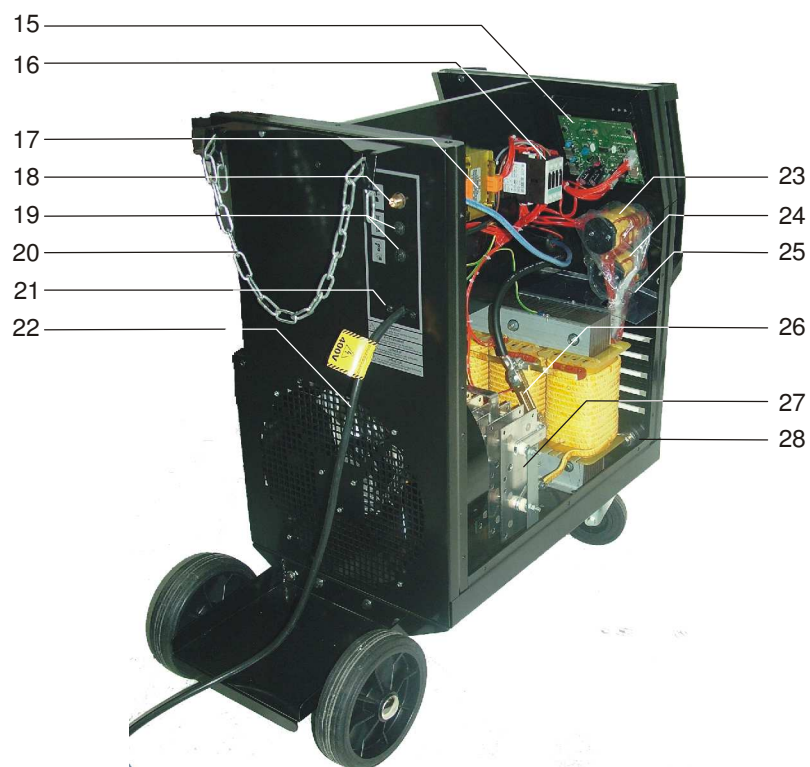


Fig.9 – Pièces détachées

Nr	Description	Codes	
		250 C	400 C
1	Panneau polycarbonate	PF105013	PF105014
2	Poignée gauche/droite	PF104823	PF104825
3	Bouton	CO102616	CO102616
4	Adaptateur de torche	CO105021	CO105021
5	Interrupteur général	CO0DB2A321622S1Q	CO0DB2A321622S1Q
7	Prise rapide	CO9NSF05050	CO105021
8	Roue giratoire	CO8WP08011126	CO8WR125155036
9	Support de bobine	CO104292	CO104292
10	Moteur réducteur cpl (voir pages suivantes)	CO104500	CO104500
11	Transformateur principal	PFK3105023023405	PF103065
	Trio de bobines U/V/W	PFB14CT1E052302S	PF103066
	Bobine de réparation	PF101095	PF100610
12	Inductance	PF104424	PF104425
13	Ventilateur	CO8JV230100ELV	CO8JV230340ELV
14	Roue	CO8VE2002044	CO8VN2002058
15	Contrôleur Synergic	PF108340	PF108340
16	Contacteur	CO0E305512024AC3	CO0E311025024AC3
17	Transformateur auxiliaire	CO0TA4041500	CO0TA4123000
18	Connexion gaz	CO101329	CO101329
19	Porte fusible	CO0Z1M063	CO0Z1M063
	Fusible 2A	CO0H1502002000RP	
	Fusible 5A		CO0H1502005000RP
	Fusible 10A	CO0H1502010000RP	
	Fusible 16A		CO0H1502016000RP
20	Chaine de sécurité	PFD2SAS40X16407	PFD2SAS40X16407
21	Cerre-câbles	CO7IR0000	CO7IR0000
22	Câble d'alimentation	PFB4A108190234S	PF103387
23	Commutateur reg. grosse	CO0B2M610	CO103154
24	Commutateur reg. fine	-----	CO0B323M04
25	Défecteur PVC	PF100326	PF100327
26	Shunt	-----	CO8Y4000125
27	Pont redresseur	CO1JT02000D0P00	CO1JT03500D0P00
28	Carrosserie		
	Panneau avant	PF104604	PF104633
	Panneau arrière	PF104607	PF104637
	Support de tube de gaz	PFL2295S0000	PFL2295S0000
	Toit	PF104645	PF104646
	Couverture gauche super.	PF104616	PF104644
	Couverture gauche inférieure	PF104614	PF104642
	Couverture droite inférieure	PF104613	PF104641
	Couverture mobile	PF104615	PF104643
	Ensemble accessoires		
	Tuyau gaz	MP101607	MP101607
	Câble de masse	PF101737	PFB4M105300234S

CO104500 - Moteur dévidoir de fil 4 galets 50W:

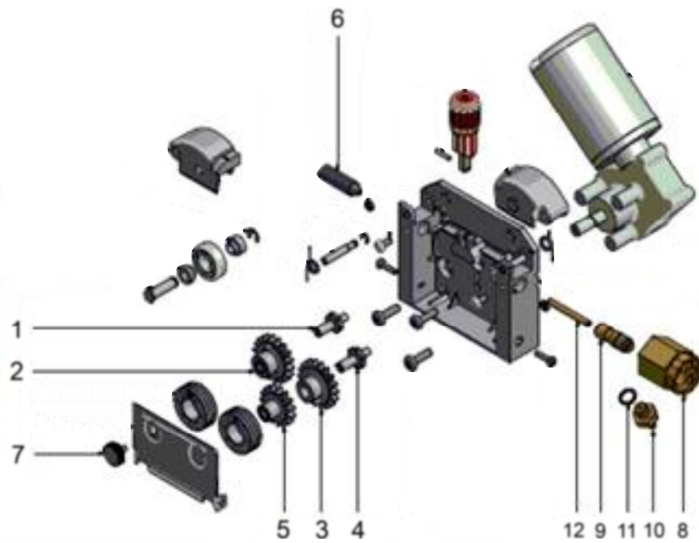

- Item 1) - CC108309 - Axe des galets
 Item 2) - CC106369 – Roue de galet pour entraînement droite
 Item 3) - CC106370 - Roue de galet pour entraînement gauche
 Item 4) - CC108308 - Roue de galet pour entraînement central
 Item 5) - CC108307 - Entraînement central
 Item 6) - CO107179 - Guide de fil d'entrée
 Item 7) - CO107104 - Vis de fixation
 Item "A" 8,9,10,11,12) - CO105021 – Prise Euromig
 Item "B") - CO105212 – Protection de prise euromig

CO105204 - Galet 1.6-2.4 mm fluxé
 CO105545 - Galet 1.6-2.0 mm fluxé
 CO105546 - Galet 2.4-2.8 mm fluxé
 CO8YE3721012FD - Galet 1.0-1.2 mm fluxé
 CO8YE3721216FD - Galet 1.2-1.6 mm fluxé
 CO8YE3721624FD - Galet 1.6-2.4 mm fluxé
 CO8YN3720608FD - Galet 0.6-0.8 mm
 CO8YN3720810FD - Galet 0.8-1.0 mm

CO8YN3721012FD - Galet 1.0-1.2 mm
 CO8YN3721216FD - Galet 1.2-1.6 mm
 CO8YU3720608FD - Galet 0.6-0.8 mm aluminium
 CO8YU3720810FD - Galet 0.8-1.0 mm aluminium
 CO8YU3720812FD - Galet 0.8-1.2 mm aluminium
 CO8YU3721012FD - Galet 1.0-1.2 mm aluminium
 CO8YU3721216FD - Galet 1.2-1.6 mm aluminium

6 – ENTRETIEN

Les machines de soudage MIG semi-automatique n'ont pas besoin des opérations d'entretien spéciales, mais il faut effectuer périodiquement leur nettoyage. La fréquence de cette opération doit être effectuée selon les conditions de l'environnement. Pour effectuer cette opération, on doit procéder comme il suit:

- Débrancher le poste du réseau.
- Retirer le capot et les couvercles latéraux.
- Aspirer les poussières et les particules métalliques accumulées entre les circuits magnétiques et les bobines du transformateur.

Examiner les différents contacts électriques en vérifiant que toutes les vis sont bien serrées.

PANNE	CAUSE	PROCÉDÉ
L'interrupteur général est sur la position de marche, l'appareil ne fonctionne pas.	Manque de voltage au réseau	Vérifier les prises et circuits de protection respectifs.
	Fusibles du circuit de commande brûlés.	Vérifier, et si nécessaire, remplacer.
	Câble d'alimentation interrompu.	Vérifier, et si nécessaire, remplacer.
Avance irrégulière du fil.	Pression des galets trop basse.	Resserrer le système de réglage.
	Guide-fil avarié.	Nettoyer et, si nécessaire, remplacer.
	Les galets ne correspondent pas au diamètre du fil	Remplacer le galet au diamètre correspondant.
	Système de freinage trop serré.	Desserrer la pression du système.
	Fil oxydé, mal enroulé avec des spires surpassées.	Vérifier la bobine.
Mauvaise qualité de soudage.	Manque de gaz.	Vérifier la pression de la bouteille et contrôler le flux de gaz.
	Electrovalve bloquée	Vérifier le fonctionnement et, si nécessaire, démonter et nettoyer.
	Trop de vent dans la zone de soudage.	Protéger la zone où éventuellement augmenter le flux de gaz.
	Buse de la torche engorgée ou défectueuse.	Nettoyer ou remplacer la buse.
	Pièce à souder très oxydée, humide ou graissée.	Nettoyer les surfaces à souder.
Chute du rendement de soudage	Le contact électrique de masse ou de la torche c'est imparfait.	Serrer correctement le câble de masse et l'écrou de la prise. Vérifier la pression de la prise de masse.
	Les contacteurs ne fonctionnent pas parfaitement.	Ouvrir les contacteurs et nettoyer les contacts. Si ce procédé n'est pas possible, remplacer les contacteurs.
	Pont redresseur avarié.	Remplacer.
Le moteur réducteur ne marche pas	Manque d'alimentation électrique du moteur.	Vérifier les fusibles et, si nécessaire remplacer. Vérifier l'isolement électrique du moteur.
	Brosses du moteur consommées.	Remplacer les brosses.
	Manque de vitesse de fil	Régler la vitesse de fil

Les renseignements de ce manuel sont destinés à réparer seule les pannes les plus simples. Seul le personnel qualifié doit procéder aux opérations d'entretien.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta máquina, en su concepción, especificación de componentes e producción, está de acuerdo con la reglamentación en vigor [normas europeas (EN) e internacionales (IEC)].

Son aplicables las Directivas europeas "Compatibilidad electromagnética" y "Baja tensión", bien como las normas IEC 60974-1 / EN 60974-1 e IEC 60974-10 / EN 60974-10.

1.1 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Si aparecen perturbaciones electromagnéticas, es de responsabilidad del usuario solucionar el problema con la asistencia técnica del fabricante. En algunos casos, la acción correctora puede reducirse a la simple conexión a la tierra del circuito de soldadura (ver nota a continuación). En el caso contrario, puede ser necesario construir una pantalla electromagnética en torno de la fuente y agregar a esta medida filtros de entrada. En todo caso, las perturbaciones electromagnéticas deberán reducirse hasta que no molesten los equipos o personas próximas de la soldadura. Las situaciones siguientes deben tenerse en cuenta:

- a) Cables de alimentación, cables de control, cables de indicación y teléfono próximos del equipamiento de soldadura.
- b) Emisoras y receptores de radio y televisión.
- c) Ordenadores y otros equipamientos de control.
- d) Seguridad de los equipamientos críticos, en particular, la vigilancia de equipamientos industriales.
- e) Salud de las personas alrededor, en particular, los portadores de estimulantes cardíacos y de prótesis auditivas.
- f) Equipamientos utilizados para la calibración.
- g) Inmunidad de otros equipamientos circundantes. El usuario debe garantizar que estos materiales son compatibles. Eso puede exigir medidas de protección suplementarias.
- h) Hora a la cual los materiales de soldadura y otros equipamientos funcionan.

1.1.1 MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES**Alimentación**

El equipamiento de soldadura debe conectarse a la red según las indicaciones del fabricante. Si aparecieran interferencias, puede ser necesario tomar las precauciones suplementarias como el filtrado de la alimentación. Es necesario tener en cuenta el blindaje de los cables de alimentación de los equipamientos de soldadura instalados de manera permanente en conductos metálicos o equivalentes. El blindaje debe realizarse respetando una continuidad eléctrica. Deben conectar la fuente de soldadura de modo que siempre haya un buen contacto eléctrico.

Cables de Soldadura

Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible y en buenas condiciones de uso (sin empalmes), en el mismo suelo o cerca del suelo.

Conexión Equipotencial

Se deben tener en cuenta los vínculos entre todos los componentes metálicos de la instalación de soldadura y adyacentes a esta instalación. Sin embargo, los componentes metálicos conectados a la parte sobre la cual se trabaja aumentan el riesgo de choque eléctrico si el usuario toca los componentes metálicos y el electrodo al mismo tiempo. El usuario debe estar aislado de todos los componentes metálicos conectados.

Conexión a tierra

Cuando la parte que debe soldarse no se conecta a tierra por razones de seguridad eléctrica o debido a su tamaño o su posición (Ej.: casco de barco, acería), una conexión de la parte a tierra puede reducir las emisiones en algunos casos. Es necesario sin embargo tener cuidado para que esta conexión no aumente los riesgos de heridas para el usuario o no dañe otros equipos eléctricos. Cuando es necesario, la puesta a tierra de la parte debe efectuarse por una conexión directa pero en algunos países donde esto no se autoriza, la conexión debe efectuarse por una resistencia de capacidad y en función de la reglamentación nacional.

Blindaje y protección

El blindaje y la protección selectivos de otros cables y materiales en la zona circundante pueden limitar los problemas de interferencias. El blindaje de toda la instalación de soldadura puede considerarse para aplicaciones especiales.

1.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA**1.2.1 Conexión a la red de alimentación**

Antes de conectar su aparato, compruebe que:

- El contador eléctrico, el dispositivo de protección contra los sobre-intensidades y la instalación eléctrica son compatibles con la potencia máxima y la tensión de alimentación de su equipo de soldadura (indicados sobre la placa descriptiva del aparato).
- La conexión monofásica, o trifásica con tierra, debe realizarse sobre una base adecuada a la intensidad máxima del equipo de soldadura.
- Si el cable se conecta a un puesto fijo, la tierra, si está prevista, no será cortada nunca por el dispositivo de protección contra los choques eléctricos.
- El interruptor de la fuente de corriente de soldadura, si existe, indicará "OFF".

1.2.2 Puesto trabajo

La aplicación de la soldadura al arco implica el estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad frente a la corriente eléctrica (decreto de 14.12.1988). Es necesario garantizar que ninguna parte metálica accesible a los soldadores, pueda entrar en contacto directo o indirecto con un conductor de la red de alimentación. Ante la duda sobre este grave riesgo, se conectará un conductor de esta parte metálica a tierra de sección eléctrica al menos equivalente a la del mayor conductor de fase.

Es necesario también garantizar que un conductor conecte toda parte metálica que el soldador podría tocar por una parte no aislada del cuerpo (cabeza, mano sin guante, brazo desnudo...) a tierra de una sección eléctrica al menos equivalente al mayor cable de alimentación de la pinza de masa o antorcha de soldadura. Si utilizan varias masas metálicas, se conectarán en un punto, puesto a tierra en las mismas condiciones.

Se prohibirán, excepto en casos muy especiales en los cuales se aplicarán medidas rigurosas, el soldar y cortar al arco, en recintos conductores, que sean estrechos en los que se deban dejar los aparatos de soldadura fuera. A priori, se obligarán a adoptar medidas de seguridad muy serias para soldar en los recintos poco ventilados o húmedos.

1.2.3 Riegos incendios o explosión

Soldar puede implicar riesgos de incendios o explosión. Es necesario observar algunas precauciones:

- Retirar todos los productos explosivos o inflamables de la zona de soldadura;
- Comprobar que existe cerca de esta zona un número suficiente de extintores;
- Comprobar que las chispas proyectadas no podrán desencadenar un incendio, recordar que estas chispas pueden reavivarse varias horas después del final de la soldadura.

1.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1.3.1 Riegos de lesiones externas

Los arcos eléctricos producen una luz infrarroja y rayos ultravioletas muy vivos. Estos rayos dañarán sus ojos y quemarán su piel si no se protegen correctamente.

- El soldador debe estar equipado y protegido en función de las dificultades del trabajo.
- Taparse de modo que ninguna parte del cuerpo de los soldadores, pueda entrar en contacto con partes metálicas del equipo de soldadura, y también aquellas que podrían encontrarse con la tensión de la red de alimentación.
- El soldador debe llevar siempre una protección aislante individual.

Los sistemas de protección del soldador, serán los siguientes: guantes, delantales, zapatos de seguridad, etc. Estos ofrecen la ventaja suplementaria de protegerlos contra las quemaduras provocadas por las proyecciones y escorias. Los utilizadores deben asegurarse del buen estado de estos sistemas de protección y renovarlos en caso de deterioro.

- Es indispensable proteger los ojos contra los golpes de arco (deslumbramiento del arco en luz visible y las radiaciones infrarroja y ultravioleta).
- El cabello y la cara contra las proyecciones.

La pantalla de soldadura, con o sin casco, siempre se provee de un filtro protector especificado con relación a la intensidad de la corriente del arco de soldadura (Normas NS S 77-104/A 88-221/A 88- 222).

El filtro coloreado puede protegerse de los choques y proyecciones por un cristal transparente.

La pantalla utilizada debe usarse con filtro protector. Debe renovárselo por las mismas referencias (número del nivel de opacidad). Ver en cuadro siguiente el nivel de protección recomendado al método de soldadura.

Las personas situadas en la proximidad del soldador, deben estar protegidas por la interposición de pantallas protección anti UV y si es necesario, por una pantalla de soldadura provista del filtro protector adecuado (NF S 77-104- por. A 1.5).

Proceso de Soldadura	Intensidad de corriente Amp.													
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
Eléctrodos					9	10	11		12		13		14	
MIG sobre metal						10	11		12		13		14	
MIG sobre aleaciones						10	11		12	13		14	15	
TIG sobre todos metales			9	10	11	12		13		14				
MAG					10	11	12		13		14		15	
Arco/Aire							10	11	12		13	14		15
Corte Plasma			9	10	11		12		13					
Dependiendo de las condiciones de uso, debe reglarse por el número más próximo.														
La expresión "metal", se entiende para aceros, cobre y aleaciones de cobre.														
El área sombreada, representa las aplicaciones donde el proceso de soldadura no es normalmente utilizado.														

1.3.2 Riegos lesiones internas

Seguridad contra humos y vapores, gases nocivos y tóxicos

- Las operaciones de soldadura al arco con electrodos deben realizarse en lugares convenientemente ventilados.
- Los humos de soldadura emitidos en los talleres deben recogerse según se produzcan, lo más cerca posible de su producción y evacuarse directamente al exterior. Para este fin deben instalarse extractores de humos.
- Los disolventes clorados y sus vapores, incluso distantes, si son afectados por las radiaciones del arco, se transforman en gases tóxicos.

Seguridad en el uso de gases (soldadura TIG o MIG gas inerte)

Botellas gas comprimido

Cumplir las normas de seguridad indicadas por el proveedor de gas y en particular:

- evitar golpes sujetando las botellas.
- evitar calentamientos superiores a 50 °C.

Manorreductor

Asegurarse que el tornillo de distensión se afloja antes de la conexión sobre la botella.

Compruebe bien la sujeción de la conexión antes de abrir el grifo de botella. Abrir este último lentamente.

En caso de fuga, no debe aflojarse nunca una conexión bajo presión; cerrar en primer lugar el grifo de la botella.

Utilizar siempre tuberías flexibles en buen estado.

2 – SOLDADURA MIG/MAG

Maquinas de soldadura semi-automática al arco bajo protección gaseosa, utilizando gases inertes, como el argon y sus mezclas (procedimiento MIG - metal inert gas) o gases activos como el CO2 (procedimiento MAG - metal active gas).

METAL A SOLDAR	GAS DE PROTECCIÓN
Acero al carbono (Hierro)	100% CO2 (Dióxido de carbono)
	80% Ar (Argon) + 20% CO2
	85% Ar +15% CO2
Acero inoxidable	98% Ar + 2% CO2
	95% Ar + 5% CO2
Al Si (Aluminio/Silicio)	100% Ar
Al Mg (Aluminio/Magnesio)	100% Ar
CuSi (Cobre/Silicio)	85% Ar + 15% He (Helio)

La mezcla Argon + CO2 puede soldar con arco mas estabilizado, con menos proyecciones y más perfecto acabado del cordón de soldadura. Existen otras mezclas de gases de soldadura con base en helio, oxígeno, etc. para soldaduras especializadas. En estos casos deben consultarse los fabricantes de gases.



Cordón soldado con CO2
(Toma de masa nº 1)



Cordón soldado con Argon/CO2
(Penetración – toma de masa nº2)



Cordón soldado con Argon/CO2
(Rellenar – toma de masa nº 3)



2 posiciones de inductancia MIG 250C



3 posiciones de inductancia MIG 400 C

Fig.1 – Posiciones de inductancia

2.1 - Descripción

Son máquinas con devanadora de hilo integrada, con porta-bobinas y motor reductor de 4 rodillos permitiendo garantizar velocidad de hilo constante para mejor calidad del cordón de soldadura. Todo el sistema de alimentación de hilo está accesible a través de puerta lateral.

Panel frontal

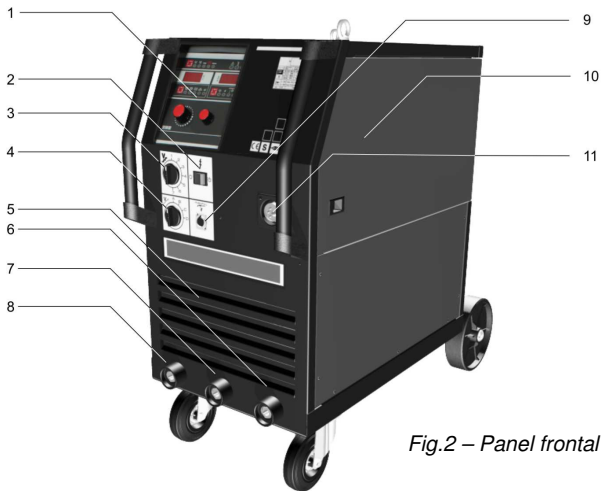


Fig.2 – Panel frontal

- 1 – Controlador de parámetros de soldadura
- 2 – Interruptor general
- 3 – Conmutador regulación
- 4 – Conmutador regulación fina
- 5 – Entrada de aire de ventilación
- 6 – Toma de masa nº 3 - mixgas (rellenar)

- 7 – Toma de masa nº 2 - mixgas (penetración)
- 8 – Toma de masa nº1 - 100% CO2
- 9 – Toma de pistola push-pull (opcional)
- 10 – Puerta de alimentador de hilo
- 11 – Adaptador de pistola Mig

Panel trasero

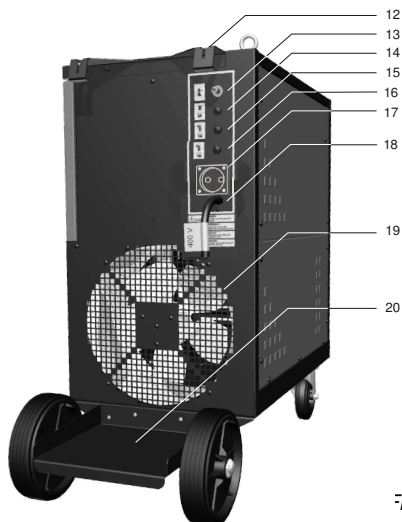


Fig.3 – Panel trasero

- 12 – Amarre de botella
- 13 – Entrada de gas
- 14 – Fusible 5A (alimentación)
- 15 – Fusible 16A (motor reductor)

- 16 – Fusible toma de calentador de gas
- 17 – Toma calentador de gas
- 18 – Cable de alimentación eléctrica
- 19 – Salida de aire de ventilación
- 20 – Soporte de botella de gas

Alimentador de hilo

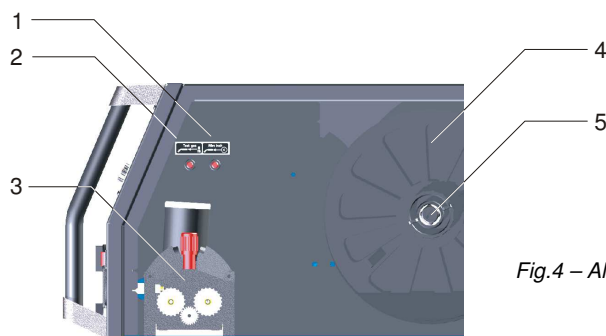


Fig.4 – Alimentador de hilo

- 1 – Tecla "wire inch" - Para avanzar manualmente el hilo sin consumo de gas y de energía.
- 2 – Tecla "test gas" - Para purgar el tubo de gas de la pistola y permitir la regulación del flujo en el caudalímetro. Pulsando la tecla el gas fluye. Para interromper el flujo de gas libertar la tecla.
- 3 – Motor reductor de arrastre de hilo
- 4 – Bobina de hilo
- 5 – Dispositivo de frenado de la bobina

Controlador Synergic

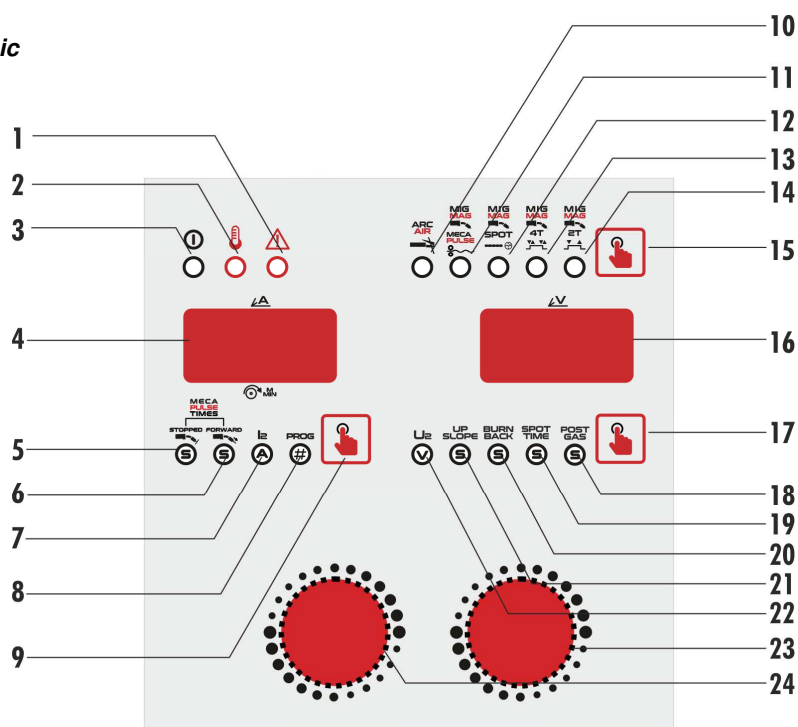


Fig.5 – Controlador sinérgico

- | | |
|--|---|
| 1 – Alarma de error - ER 2, ER 3 o ER 4 | 13 – Indicador de modo de antorcha 2T (2 veces) |
| 2 – Alarma de sobrecarga térmica | 14 – Indicador de modo de antorcha 4T (4 veces) |
| 3 – Señalizador de máquina bajo tensión | 15 – Selector Arcair/Spot/Mecapulse/2T/4T |
| 4 – Mostrador digital (Corriente de soldadura, Mecapulse, regulación de velocidad de hilo) | 16 – Mostrador digital (tensión de soldadura e tiempos) |
| 5 – Indicador de regulación de V+ | 17 – Selector de parámetros de regulación |
| 6 – Indicador de regulación de V- | 18 – Indicador de regulación de Post-gas |
| 7 – Indicador de regulación de corriente de soldadura seleccionada | 19 – Indicador de regulación de puntos |
| 8 – Indicador de regulación de programas de soldadura | 20 – Indicador de regulación de Burn-back |
| 9 – Selector Mecapulse/Corriente de soldadura/velocidad de hilo | 21 – Indicador de regulación de Up-slope |
| 10 – Indicador de modo Arc Air | 22 – Indicador de regulación tensión de soldadura |
| 11 – Indicador de modo Mecapulse | 23 – Botón de regulación fina de sinergia |
| 12 – Indicador de regulación de tiempos de puntos | 24 – Botón de regulación de parámetros |

1 – Alarmes – ER 2, ER 3 o ER 4 (ver descripción de errores en este manual)

2 - Alarma de sobrecarga térmica (ER 1) – Cuando encendido impide el funcionamiento de la máquina por sobrecarga y sobrecalentamiento. El sensor térmico está colocado en la bobina central del transformador principal.

3 – Máquina conectada – Cuando encendido indica que la máquina está bajo tensión.

4 – Mostrador digital – Indica el valor del parámetro seleccionado (Regulación de tiempos de Mecapulse y de velocidad de hilo). Durante la soldadura, el mostrador digital indica la corriente en Ampere. Cuando se roda el botón, ajusta la velocidad del hilo mismo durante la soldadura.

5 - V+ en modo Mecapulse – Cuando seleccionado permite regular el tiempo de velocidad alta del motor de arrastre.

6 - V- en modo Mecapulse – Cuando seleccionado permite regular el tiempo de velocidad alta.

7 – I2 - Corriente de soldadura – Cuando encendido indica que el mostrador digital muestra la corriente de soldadura.

8 – Programas de soldadura (ver descripción de programas de soldadura en este manual)

9 – Tecla de selección – Selecciona, para regulación de los parámetros, los tiempos de Mecapulse y de velocidad de hilo y para mostrar la lectura de corriente de soldadura.

10 – Modo arcair (corte y chaflanado) – sólo disponible en MIG 500 M (opcional) y MIG 650 M.


11 – Modo Mecapulse – Cuando seleccionado permite soldar en modo Mecapulse. La velocidad del motor de arrastre oscila entre dos valores V- y V+ durante el tiempo seleccionado entre 0.1 y 0.5 segundos (veer #5 y #6), permitiendo soldar piezas alejadas sin proyecciones y sin distorsiones. Substituye con ventajas el modo pulsado electrónico..

12 – Modo pontos – Cuando seleccionado permite soldar en modo de soldadura a puntos, interrumpiendo automáticamente la soldadura en el final del período de tiempo seleccionado (segundos).

13 – Modo 2 tiempos – Cuando seleccionado, indica que la máquina está en modo 2 tiempos. Para efectuar soldaduras en continuo en modo 2 tiempos el gatillo de la pistola debe estar continuamente presionado.



14 – Modo 4 tiempos – Cuando seleccionado, indica que la máquina está en modo 4 tiempos. Para comodidad del usuario en cordones largos basta presionar y, de seguida, libetar el gatillo de la pistola; la máquina se mantiene en funcionamiento hasta que se vuelva a presionar el gatillo de la pistola.

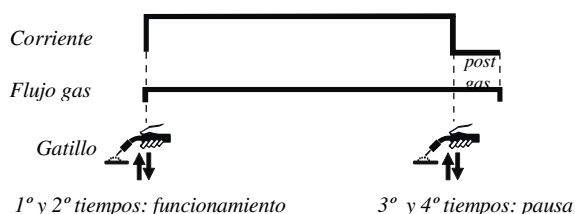

15 – Tecla de selección – Selecciona, para regulación de los parámetros, los modos Arcair/Pontos/Mecapulse/2T/4T.

16 – Visor digital - Indica el valor del parámetro seleccionado (tensión de soldadura, tiempo de Up-slope, tiempo de Burn-back, tiempo de puntos y tiempo de post-gas). Durante la soldadura, el mostrador digital indica la corriente en Ampere.

17 – Tecla de selección – Selecciona, para regulación, los parámetros tiempo de Up-slope, tiempo de Burn-back, tiempo de puntos, tiempo de post-gas y tensión de soldadura.

18 – Post-gas – Cuando seleccionado, permite regular, entre 0 y 10 segundos, mediante el botón de regulación, el tiempo de flujo de gas después de terminar la soldadura, para protección del cordón de oxidaciones y enfriar la pistola.

19 – Tiempo de puntos: Cuando seleccionado permite ajustar, entre 0 y 10 segundos, mediante el botón de regulación, el tiempo de soldadura después de lo cual la máquina se desconecta automáticamente.

20 – Burn-back – Cuando seleccionado permite regular, mediante el botón de regulación, el ancho del hilo a la salida de la pistola, en final de soldadura. El tiempo de burn-back se ajusta entre 0,1 y 1 segundos.

21 – Up-slope – rampa de velocidad de motor – Cuando seleccionado, permite regular, mediante el botón de regulación, el tiempo de rampa de velocidad del motor. El tiempo de up-slope se ajusta entre 0,1 y 1 segundos.

22 – Tensión de soldadura – Cuando seleccionado, indica que el mostrador muestra la tensión de soldadura.

23 – Botón de ajuste sinérgico – Siempre que selecciona uno programa de soldadura la máquina entra automáticamente en modo sinérgico. A través de este botón, es posible el ajuste fino de los parámetros de modo sinérgico.

24 – Botón de ajuste – Ajusta el valor de los parámetros seleccionados. Cuando girado, permite regular, mediante el botón de regulación, la velocidad del motor entre 0,5 hasta 30 m/min conforme mostrado en el display digital. Este parámetro está continuamente activo.

2.2 - Mensajes de error:

Durante el funcionamiento, diversos mensajes de error pueden surgir en el mostrador digital:

Er 1 – Mensaje de error - indica que la máquina está en sobrecarga térmica por paso del factor de marcha; la máquina no puede funcionar, debe dejarse enfriar hasta que el sistema de protección vuelva a reactivar la máquina.

Er 2 – Mensaje de error - indica falta de agua de refrigeración de la antorcha; la máquina no puede funcionar. Debe verificarse:

- el correcto funcionamiento del refrigerador.
- el nivel del depósito de fluido de refrigeración.
- torsiones o estrangulamientos de las mangueras de refrigeración de la pistola.

Er 3 - Mensaje de error - indica que, al conectarse la máquina, el gatillo de la pistola se encuentra activado. Debe libertarse el gatillo antes de conectar la máquina

Er 4 - Mensaje de error - indica fallos de comunicación entre los circuitos electrónicos frontal y de interface. Deben pesquisarse las causas de este fallo de contacto eléctrico. Si necesario, cambiar circuitos electrónicos.

2.3 - Programas de soldadura:

Mig 250 Synergic

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	3A - 7D
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	1	7A - 7D
				2	1A - 6D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	3A - 7D
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	1	6D
				2	1A - 7D
P5	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	1	6A - 7D
				2	1A - 5D
P6	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	1	4B - 7D
				2	1A - 4A
P7	Al Si	1.0	100% Ar	2	1A - 7B
P8	Al Mg	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P9	Al Mg	1.0	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P10	Cu Si	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D

Mig 400 Synergic

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	1A - 7B
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	2	4A - 7C
				3	1A - 3D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	1D - 6C
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P5	SG2/3	1.2	100% CO2	1	2B - 6D
P6	SG2/3	1.2	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P7	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	2	6A - 7A
				3	1A - 5D
P8	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	2	4B - 7C
				3	1A - 4A
P9	Cr Ni	1.2	98%Ar 2%CO2	2	4A - 7A
				3	1A - 3D
P10	Al Si	1.0	100% Ar	3	1A - 5D
P11	Al Si	1.2	100% Ar	3	1A - 6D
P12	Al Mg	1.0	100% Ar	3	1A - 6B
P13	Al Mg	1.2	100% Ar	2	6A - 6D
				3	1A - 5D
P14	Cu Si	0.8	100% Ar	2	4C - 7C
				3	1A - 4B

Nota: Estos programas pueden ser adaptados a las más diversas tareas de soldadura. Para modificar parámetros o crear nuevos programas, debe consultarse el fabricante o su representante local.

3 – CARACTERÍSTICAS
Mig 250

3~ 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1			
MIG/MAG 		12A / 14,6V - 240A / 26,0V			
		X	35%	60%	100%
S	U ₀ V	I ₂	240 A	185 A	140 A
	15,5-36,8	U ₀	26,0 V	23,3 V	21,0 V
	U ₁ - 230V	I _{1max} - 24A		I _{1eff} - 14A	
	3~50 Hz	U ₁ - 400V	I _{1max} - 14A		I _{1eff} - 8A
IP 21		Cl. H		Refrig. AF	

Características	Mig 250
Regulación	7x4 = 28 posiciones
Diametro de hilo	Ø 0.6 – 1.0 mm
Peso	89 Kg
Dimensiones	88 x 41 x 96 cm

Mig 400

3 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1	
MIG/MAG 	35A / 15,8V - 350A / 31,5V - (400A / 31,7)		
	 X	60%	100%
	U ₀ V 17- 42	I ₂ 350 A	270 A
	U ₀	31,5 V	27,5 V
 3~50 Hz	U ₁ - 230V	I _{1max} - 40,0A	I _{1eff} - 31,0A
	U ₁ - 400V	I _{1max} - 23,0A	I _{1eff} - 18,0A
IP 21		Cl. H	Refrig. AF

Características	Mig 400
Regulación	7x4 = 28 posiciones
Diametro de hilo	Ø 0.6 – 1.6 mm
Peso	110 Kg
Dimensiones	88 x 41 x 96 cm

4 - INSTALACIÓN/FUNCIONAMIENTO

Las máquinas de soldadura semi-automática deben ser instaladas en locales protegidos del polvo, humedad y materias inflamables (ver - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE SOLDADURA).

- Antes de efectuar la conexión del cable de alimentación a la red debe verificarse se el valor de la tensión es correcto (3x230 o 3x400 Volt). En su versión estándar, todas las máquinas son producidas para conexión 3x400V. Esta indicación puede verificarse en la etiqueta del cable de alimentación. Bajo pedido, otras tensiones disponibles.

- Es indispensable y obligatoria la conexión del hilo de tierra para protección del usuario.

- Durante la conexión del tubo de gas al caudalímetro de la botella y a la máquina, es necesario proceder cuidadosamente de forma a eliminar cualquiera fuga de gas.

- Las conexiones de la pistola y del cable de masa deben quedarse correctamente apretadas en la respectiva toma. Igual cuidado debe observarse con el aprieto de la masa sobre la pieza pues un contacto imperfecto disminuye el rendimiento y la calidad de la soldadura.

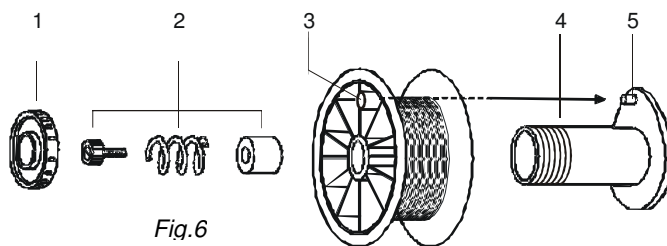


Fig.6

Fig.6 – Soporte de bobina de hilo

- Destornillar la tuerca de sujeción (1-fig.6) para colocarse la bobina de hilo (3-fig.6) sobre el porta bobinas (4-fig.6). Confirmar que el sistema de freno (2-fig.6) queda operativo, con el perno del porta-bobinas (5-fig.6) correctamente introducido en el agujero de la bobina (3-fig.6). Después de colocada la bobina, apretar la tuerca de sujeción.

- De seguida, debe ajustarse el sistema de frenado de bobina apretando, si necesario, el tornillo de ajuste (2-fig.6) hasta que la bobina para en simultáneo con el motor-reductor sin deslizamientos.

- Los rodillos (8-fig.7) y la punta de contacto del soplete (9-fig.7) deben corresponder al diámetro de hilo a utilizar.

- Conducir el hilo por los rodillos y la guía del hilo (7-fig.7) avanzándolo a la mano unos centímetros. Cerrar las palancas de tracción (6-fig.7) verificando que el hilo está posicionado sobre la ranura del rodillo. Para ajustar la presión de las palancas de tracción sobre el hilo debe apretarse cuidadosamente el tornillo de regulación (5-fig.7) hasta verificarse que el hilo avanza. Este ajuste debe ser completado con la máquina en funcionamiento evitando ajustes muy forzados que provocan aplastamiento del hilo.

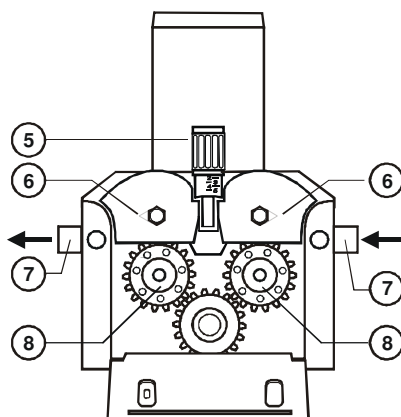


Fig.7- Motor de arraste de hilo



Fig.8 - Punta de contacto de antorcha


- Conectar la máquina accionando el interruptor general. Pulsar la tecla de "wire inch" para avance manual hasta verificarse que el hilo queda posicionado a la salida de la pistola. Si necesario, retirar la punta de contacto (9-fig.8) de la pistola y enderezar lo más posible su cable.

- Abrir el caudalímetro y pulsar la tecla "test gas". El gas debe fluir hasta eliminar por completo todo el aire acumulado en el interior de la pistola. Durante el tiempo de purga de gas debe efectuarse el ajuste de caudal (entre 6 a 12 litros/min). Para interrumpir el flujo, libetar la tecla.


- La máquina está lista para funcionamiento. Antes de soldar, verificar las condiciones de protección y seguridad personal y ambiental. Si necesario, efectuar testes de soldeo sobre muestras.




ESQUEMA ELÉCTRICO FUENTE DE POTENCIA (3x400V)

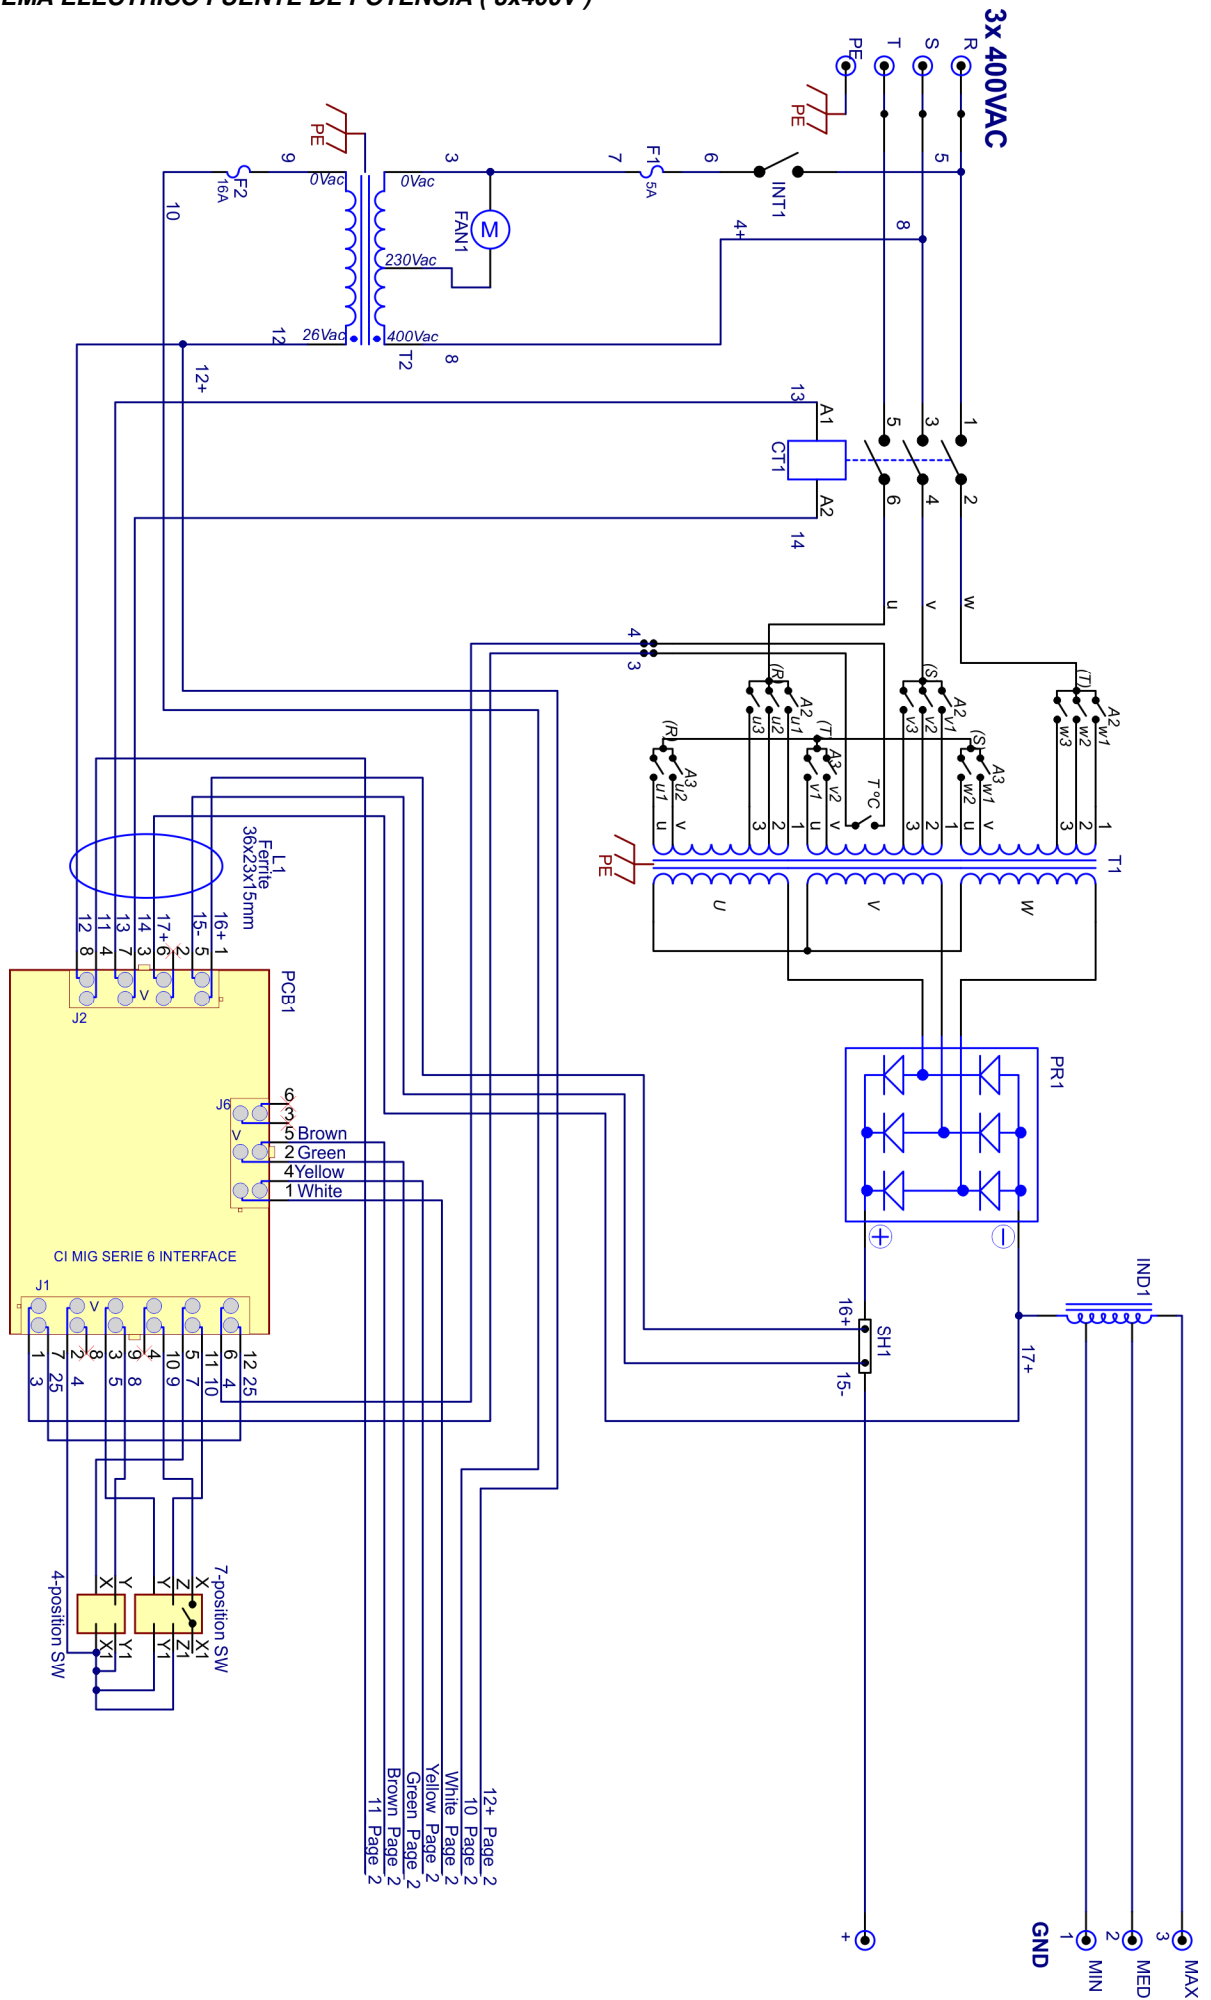

ESQUEMA ELÉCTRICO DEVANADORA DE HILO

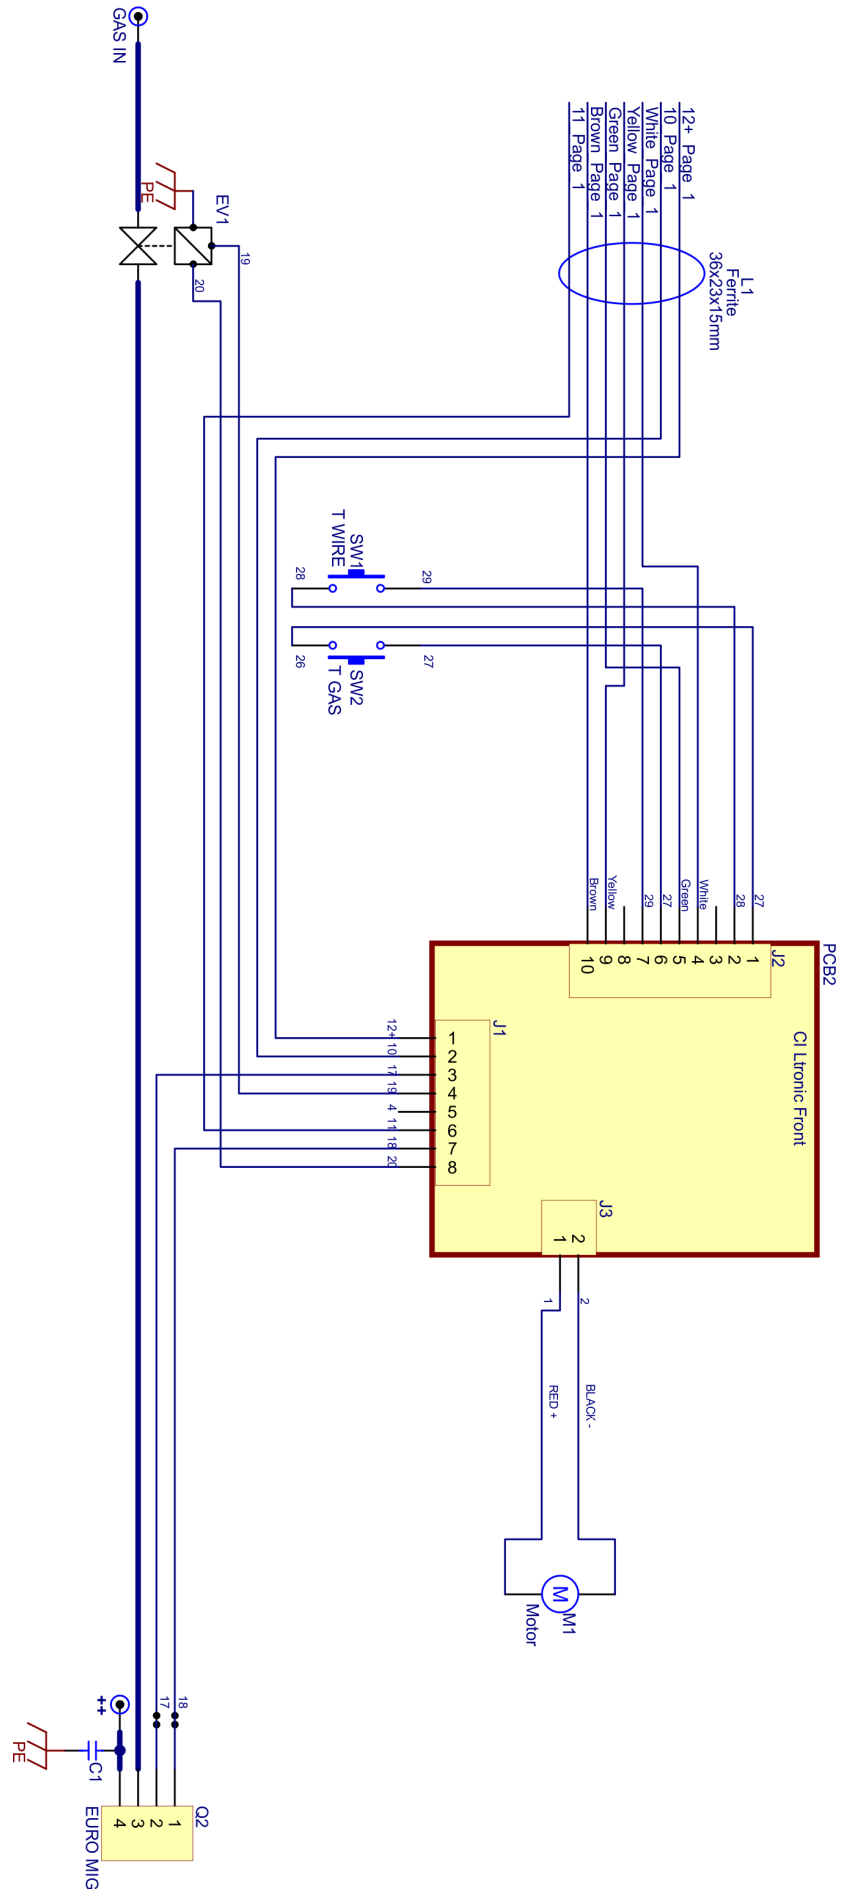


6 - LISTA DE PIEZAS

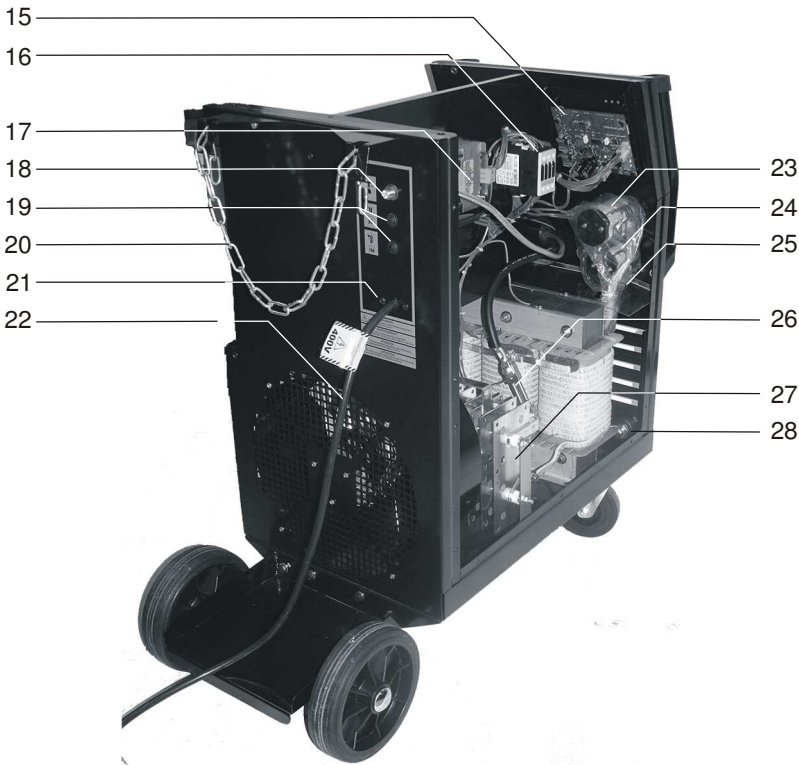

Nr	Descripción	Códigos	
		250 C	400 C
1	Panel policarbonato	PF105013	PF105014
2	Asa izq/der	PF104823	PF104825
3	Botón	CO102616	CO102616
4	Adaptador de pistola	CO105021	CO105021
5	Interruptor general	CO0DB2A321622S1Q	CO0DB2A321622S1Q
7	Toma rápida	CO9NSF05050	CO105021
8	Rueda giratoria	CO8WP08011126	CO8WR125155036
9	Soporte de bobina	CO104292	CO104292
10	Motor reductor cpl (veer paginas siguientes)	CO8JR024401SFP	CO104500
11	Transformador principal	PFK3105023023405	PF103065
	Trio de bobinas U/V/W	PFB14CT1E052302S	PF103066
	Bobina reparación común	PF101095	PF100610
12	Inductancia	PF104424	PF104425
13	Ventilador	CO8JV230100ELV	CO8JV230340ELV
14	Rueda	CO8VE2002044	CO8VN2002058
15	Controlador Synergic	PF108340	PF108340
16	Contactador	CO0E305512024AC3	CO0E311025024AC3
17	Transformador auxiliar	CO0TA4041500	CO0TA4123000
18	Conexión gas	CO101329	CO101329
19	Porta fusible	CO0Z1M063	CO0Z1M063
	Fusible 2A	CO0H1502002000RP	
	Fusible 5A		CO0H1502005000RP
	Fusible 10A	CO0H1502010000RP	
	Fusible 16A		CO0H1502016000RP
20	Cadena de seguridad	PFD2SAS40X16407	PFD2SAS40X16407
21	Cierra-cables	CO7IR0000	CO7IR0000
22	Cable de alimentación	PFB4A108190234S	PF103387
23	Conmutador reg. gruesa	CO0B2M610	CO103154
24	Conmutador reg. fina	-----	CO0B323M04
25	Deflector PVC	PF100326	PF100327
26	Shunt	-----	CO8Y4000125
27	Puente rectificador	CO1JT02000D0P00	CO1JT03500D0P00
28	Caja metálica		
	Panel frontal	PF104604	PF104633
	Panel trasero	PF104607	PF104637
	Soporte de botella	PFL2295S0000	PFL2295S0000
	Cobertura	PF104645	PF104646
	Tapa izquierda superior	PF104616	PF104644
	Tapa izquierda inferior	PF104614	PF104642
	Tapa derecha inferior	PF104613	PF104641
	Tapa móvil	PF104615	PF104643
	Conjunto de accesorios		
	Tubo de gas	MP101607	MP101607
	Cable de masa	PF101737	PFB4M105300234S

CO104500 – Motor de hilo 4 rodillos 50W:

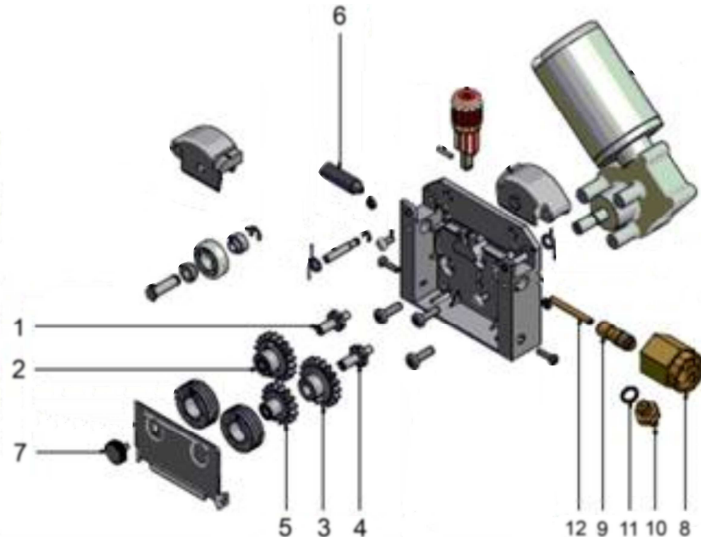

- Item 1) - CC108309 - Eje de rodillos
 Item 2) - CC106369 – Tornillo de cabeza para engranaje derecho
 Item 3) - CC106370 - Tornillo de cabeza para engranaje izquierdo
 Item 4) - CC108308 - Tornillo de cabeza para engranaje central
 Item 5) - CC108307 - Engranaje central
 Item 6) - CO107179 - Guía de hilo de entrada
 Item 7) - CO107104 - Tornillo de fijación
 Item "A" 8,9,10,11,12) - CO105021 – Toma euromig
 Item "B") - CO105212 - Protección toma euromig

CO105204 - Rodillo 1.6-2.4 mm flujado	CO8YN3721012FD - Rodillo 1.0-1.2 mm
CO105545 - Rodillo 1.6-2.0 mm flujado	CO8YN3721216FD - Rodillo 1.2-1.6 mm
CO105546 - Rodillo 2.4-2.8 mm flujado	CO8YU3720608FD - Rodillo 0.6-0.8 mm aluminio
CO8YE3721012FD - Rodillo 1.0-1.2 mm flujado	CO8YU3720810FD - Rodillo 0.8-1.0 mm aluminio
CO8YE3721216FD - Rodillo 1.2-1.6 mm flujado	CO8YU3720812FD - Rodillo 0.8-1.2 mm aluminio
CO8YE3721624FD - Rodillo 1.6-2.4 mm flujado	CO8YU3721012FD - Rodillo 1.0-1.2 mm aluminio
CO8YN3720608FD - Rodillo 0.6-0.8 mm	CO8YU3721216FD - Rodillo 1.2-1.6 mm aluminio
CO8YN3720810FD - Rodillo 0.8-1.0 mm	

7 – MANTENIMIENTO

Las máquinas de soldadura MIG no necesitan cuidados especiales de mantenimiento pero, es conveniente limpiarlas periódicamente. La frecuencia de esta operación estará de acuerdo con las condiciones del local donde se encuentra instalada. Debe realizarse como sigue:

- Desconectar la maquina de la red.
- Quitar las tapas laterales.
- Efectuar la limpieza de la maquina con aire limpio y seco a baja presión.

Otro componente a cuidar es la antorcha, ya que está durante el funcionamiento sujeta a muy altas temperaturas. Para esto debe consultar el manual de instrucciones respectivo.

Se describen seguidamente, algunos ejemplos de averías más frecuentes y su probable solución:

AVERIA	CAUSA	PROCEDIMIENTO
Al accionar el interruptor, la maquina no funciona.	Falta de tensión en la red de alimentación.	Verificar las tomas y circuitos de protección respectivos.
	Fusibles del circuito de mando fundidos.	Verificar y, caso necesario substituir.
	Cable de alimentación interrumpido.	Verificar su estado y, si necesario, substituir.
Avance irregular del hilo.	Presión de los rodillos muy baja.	Ajustar la presión de los rodillos.
	Guida-hilo averiado o muy gastado.	Limpiar cuidadosamente o, si necesario, substituir.
	El rodillo no corresponde al diámetro de hilo.	Substituir el rodillo por la medida correcta.
	El sistema de freno se queda demasiado apretado.	Aflojar la presión del sistema.
	Hilo oxidado, mal arrollado con espiras sobrepuestas.	Verificar el estado de la bobina.
Porosidades en la soldadura.	Falta de gas.	Verificar la presión de la botella o controlar el flujo de gas.
	Electroválvula bloqueada.	Verificar su funcionamiento y caso necesario, desarmarla y limpiarla
	Exceso de viento o corrientes de aire en la zona de soldadura	Resguardar la zona o eventual-mente aumentar el flujo de gas.
	Tobera de la antorcha obstruida o defectuosa.	Limpiar la tobera o, se necesario, cambiarla.
	Pieza a soldar muy oxidada con humedad o grasa en exceso.	Limpiar las superficies a soldar.
Caídas de potencia en la soldadura.	El contacto de masa o de la antorcha no es perfecto.	Apretar correctamente el cable de masa y la tuerca de la toma de la antorcha.
	Los contactores no actúan en perfectas condiciones.	Desarmar los contactores y limpiar los contactos. Si este procedimiento no es posible, cambiar los contactores.
	Puente rectificador averiado.	Testar el puente y, si necesario substituir.
El motor reductor no funciona.	Falta de alimentación eléctrica del motor.	Verificar el fusible y, si necesario cambiarlo. Verificar el aislamiento eléctrico del motor.
	Escobillas del motor muy gastadas.	Cambiar las escobillas.

Estas informaciones son destinadas a reparar las averías más sencillas.

Como hemos dicho, solamente personal calificado debe reparar estas maquinas.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta máquina, na sua concepção, especificação de componentes e fabricação, está de acordo com a regulamentação em vigor, nomeadamente as normas europeias (EN) e internacionais (IEC).
São aplicáveis as Directivas europeias "Compatibilidade Electromagnética" e "Baixa Tensão", bem como as normas IEC 60974-1 / EN 60974-1 e IEC 60974-10 / EN 60974-10

COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

É da responsabilidade do utilizador solucionar, com a assistência técnica do fabricante, problemas originados por perturbações electromagnéticas. Em alguns casos, a solução correcta pode limitar-se à simples ligação à terra do circuito de soldadura. Caso contrário, pode ser necessário instalar um filtro electromagnético em torno da fonte e filtros de entrada. Em todos os casos, as perturbações electromagnéticas deverão reduzir-se até que não causem danos nos equipamentos ou pessoas próximas da zona de soldadura.

Deve-se ter em conta as seguintes situações:

- a) Cabos de alimentação, cabos de controlo ou cabos de telefone junto ao equipamento de soldadura.
- b) Emissores e receptores de rádio e televisão.
- c) Computadores e outros equipamentos de controlo.
- d) Segurança dos equipamentos críticos, em particular, a vigilância de equipamentos industriais.
- e) Saúde das pessoas ao redor, em particular, os portadores de estimulantes cardíacos e de próteses auditivas.
- f) Equipamentos utilizados para calibração.
- g) Imunidade de outros equipamentos circundantes. O utilizador deve garantir que estes materiais são compatíveis. Isto pode exigir medidas de protecção suplementares.
- h) Hora à qual os materiais de soldadura e outros equipamentos funcionam.

1.1.1 Métodos de redução das emissões

Alimentação

O equipamento de soldadura deve ligar-se à rede segundo as indicações do fabricante. Se surgem interferências, pode ser necessário tomar precauções suplementares como instalar filtros de alimentação. É necessário ter em conta a blindagem dos cabos de alimentação dos equipamentos de soldadura instalados de maneira permanente em condutas metálicas ou equivalentes. A blindagem deve realizar-se respeitando uma continuidade eléctrica. Deve ligar-se a fonte de soldadura de modo que haja sempre um bom contacto eléctrico.

Cabos de soldadura

Os cabos de soldadura devem ser tão curtos quanto possível (evitando extensões) e estar em boas condições de uso.

Ligação Equipotencial

Devem ter-se em conta os vínculos entre todos os componentes metálicos da instalação de soldadura e adjacentes a esta instalação. Os componentes metálicos ligados às peças sobre as quais se trabalha aumentam o risco de choque eléctrico se o utilizador toca os componentes metálicos e o eléctrodo ao mesmo tempo. O utilizador deve estar isolado de todos os componentes metálicos ligados.

Ligação à terra

É necessário ter cuidado para que a ligação à terra da peça não aumente os riscos de lesões para o utilizador ou não cause danos em outros equipamentos eléctricos. Quando necessário, a ligação à terra da peça deve efectuar-se directamente mas em alguns países onde isto não é autorizado, a ligação deve efectuar-se por uma resistência de capacidade em função da regulamentação nacional.

Blindagem e protecção

A blindagem e a protecção selectiva de outros cabos e materiais na zona circundante podem limitar os problemas de interferências. A blindagem de toda a instalação de soldadura deve considerar-se para aplicações especiais.

1.2 SEGURANÇA ELÉCTRICA

1.2.1 Ligação à rede de alimentação

Antes de ligar o seu aparelho, comprove que:

- O contador eléctrico, o dispositivo de protecção contra as sobreintensidades e a instalação eléctrica são compatíveis com a potência máxima e a tensão de alimentação do seu equipamento de soldadura (indicados na placa de características do aparelho).
- A ligação monofásica com terra deve realizar-se sobre uma tomada adequada à intensidade máxima do equipamento de soldadura.
- Se o cabo se liga a um posto fixo, a terra, se está prevista, nunca deverá ser cortada pelo dispositivo de protecção contra os choques eléctricos.
- O interruptor da fonte de corrente de soldadura deve estar na posição "OFF".

1.2.2 Posto de trabalho

A aplicação da soldadura por arco implica o estrito cumprimento das condições de segurança sobre corrente eléctrica (decreto de 14.12.1988). É necessário garantir que nenhuma parte metálica acessível aos soldadores, possa entrar em contacto directo ou indirecto com um condutor da rede de alimentação. Perante a dúvida sobre este grave risco, deverá ligar-se um condutor desta parte metálica à terra, de secção eléctrica pelo menos equivalente à do maior condutor de fase.

É necessário também garantir que um condutor ligue toda a parte metálica que o soldador poderá tocar por uma parte não isolada do corpo à terra (cabeça, mãos sem luvas, braço nu, etc.). Este condutor deve ter secção eléctrica pelo menos equivalente ao maior cabo de alimentação da pinça de massa ou tocha de soldadura. Se utilizam várias massas metálicas, ligar-se-ão num ponto, ligado à terra nas mesmas condições. Serão proibidas, excepto em casos muito especiais em que se aplicarão medidas rigorosas, soldar e cortar por arco, em recintos condutores, que sejam estreitos. Nestes casos devem os aparelhos de soldadura permanecer no seu exterior. A priori, obrigar-se-ão a adoptar medidas de segurança muito sérias para soldar em recintos pouco ventilados ou húmidos, quando o equipamento de soldadura se coloca obrigatoriamente no interior destes recintos (14.12.1988, artigo 4).

1.2.3 Riscos de incêndios ou explosão

Soldar pode implicar riscos de incêndios ou explosão. É necessário observar algumas precauções:

- Retirar todos os produtos explosivos ou inflamáveis da zona de soldadura;
- Comprovar que existe perto desta zona um número suficiente de extintores;
- Comprovar que as chispas projectadas não poderão desencadear um incêndio. Recordar que estas chispas podem reavivar-se várias horas depois do final da soldadura.

1.3 PROTECÇÃO INDIVIDUAL

1.3.1 Riscos de lesões externas

O arco eléctrico produz radiações infravermelhas e ultravioletas muito vivas. Estes raios poderão causar danos nos olhos e queimaduras na pele se não se protegerem correctamente.

- O soldador deve estar equipado e protegido em função das dificuldades do trabalho.

- Tapar-se de modo que nenhuma parte do seu corpo, possa entrar em contacto com partes metálicas do equipamento de soldadura ou as que possam encontrar-se ligadas à tensão da rede de alimentação.

- O soldador deve levar sempre uma protecção isolante individual.

O equipamento de protecção utilizado pelo soldador será o seguinte: luvas, aventais, sapatos de segurança e demais equipamentos de protecção, que oferecem a vantagem suplementar de protegê-lo contra as queimaduras das partes quentes, das projecções e escórias.

O soldador deve assegurar-se também do bom estado destes equipamentos de protecção e renová-los em caso de deterioração.

- É indispensável proteger os olhos contra os golpes de arco (deslumbramento do arco em luz visível e radiações infravermelhas e ultravioleta UV).

- O cabelo e a cara contra as projecções.

A máscara de soldadura deve estar provida de um filtro protector especificado de acordo com a intensidade de corrente de soldadura (ver tabela em baixo). O filtro protector deve proteger-se dos choques e projecções por um vidro transparente.

O vidro inactínico utilizado deve usar-se com filtro protector. Deve ser renovado pelas mesmas referências (número do nível de opacidade – grau DIN). Ver o quadro em baixo que indica o grau de protecção recomendado ao método de soldadura. As pessoas situadas na proximidade do soldador, devem estar protegidas pela interposição de cortinas de protecção anti UV e, se necessário, por uma cortina de soldadura provida de filtro protector adequado.

Processo de Soldadura	Intensidade da corrente em Amp.													
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
MMA (Eléctrodos)					9	10	11	12	13	14				
MIG sobre metal						10	11	12	13	14				
MIG sobre ligas						10	11	12	13	14	15			
TIG sobre todos metais			9	10	11	12	13	14						
MAG					10	11	12	13	14	15				
Arco/Ar							10	11	12	13	14	15		
Corte Plasma			9	10	11	12	13							
Dependendo das condições de uso, deve-se regular pelo número mais próximo.														
A Expressão "metal" abrange aço, ligas de aço, cobre e ligas de cobre.														
A área sombreada representa as aplicações onde o processo de soldadura não é normalmente utilizado.														

1.3.2 Risco de lesões internas

Segurança contra fumos e vapores, gases nocivos e tóxicos

- As operações de soldadura por arco com eléctrodos devem realizar-se em lugares convenientemente ventilados.

- Os fumos de soldadura emitidos nas zonas de soldadura devem recolher-se quando são produzidos o mais perto possível da sua produção e filtrados ou evacuados para o exterior.

(Artigo R 232-1-7, decreto 84-1093 de 7.12.1984).

- Os dissolventes clorados e seus vapores, mesmo distantes, se forem afectados pelas radiações do arco, transformam-se em gases tóxicos.

Segurança no uso de gases (soldadura TIG ou MIG gás inerte)

Garrafas de gás comprimido:

Cumprir as normas de segurança dadas pelo fornecedor de gás e, em particular:

- Evitar pancadas fixando as garrafas.
- Evitar aquecimento superior a 50 °C.

Manorredutor:

Assegure-se que o parafuso de regulação está aliviado antes da ligação da garrafa.

Comprove bem a sujeição da ligação antes de abrir a válvula da garrafa. Abrir esta última lentamente.

Em caso de fuga, não deve ser desapertada nunca uma ligação sob pressão; feche em primeiro lugar a válvula da garrafa. Utilizar sempre tubos flexíveis em bom estado.

2 – Soldadura Mig/Mag

Este processo de soldadura semi-automática por arco eléctrico sob protecção gasosa utiliza gases inertes como o argon e suas misturas (processo MIG - Metal Inert Gas) ou gases activos como o CO2 (processo MAG - Metal Active Gas).

METAL A SOLDAR	GÁS DE PROTECÇÃO
Aço ao carbono (Ferro)	100% CO2 (Dióxido de carbono)
	80% Ar (Argon) + 20% CO2
	85% Ar +15% CO2
Aço inoxidável	98% Ar + 2% CO2
	95% Ar + 5% CO2
Al Si (Alumínio/Silício)	100% Ar
Al Mg (Alumínio/Magnésio)	100% Ar
CuSi (Cobre/Silício)	85% Ar + 15% He (Hélio)

A mistura Ar + CO2 tem a vantagem, em relação ao CO2, de tornar o arco mais estável com menos projecções e melhor acabamento do cordão de soldadura. Existem ainda outras misturas de gases de soldadura á base de hélio para incrementar a penetração ou oxigénio, etc. para soldaduras especializadas. Nestes casos, devem consultar-se os fabricantes de gases.



Cordão soldado com CO2
(tomada de massa nº 1)



Cordão soldado com argon/CO2
(penetração – tomada de massa nº2)
na versão Mig 400C



Cordão soldado com argon/CO2
(enchimento – tomada de massa nº 3)



2 posições de indutância MIG 250 C



3 posições de indutância MIG 400 C

2.1 – Descrição

Painel frontal

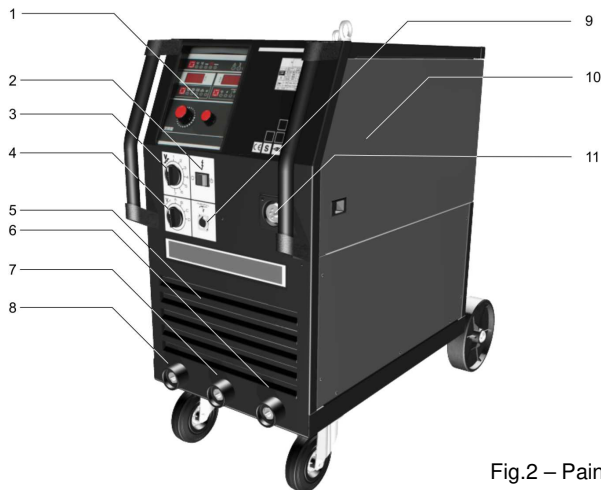


Fig.2 – Painel frontal

- | | |
|--|---|
| 1 – Controlador de parâmetros de soldadura | 7 – Tomada de massa nº 2 - mixgas (versão Mig 400C) |
| 2 – Interruptor geral | 8 – Tomada de massa nº 1 - CO2 gás |
| 3 – Comutador regulação grossa | 9 – Tomada de tocha push-pull |
| 4 – Comutador regulação fina | 10 – Alimentador de fio |
| 5 – Entrada de ar de ventilação | 11 – Adaptador de tocha Mig |
| 6 – Tomada de massa nº 3 - mixgás (enchimento) | |

Painel traseiro


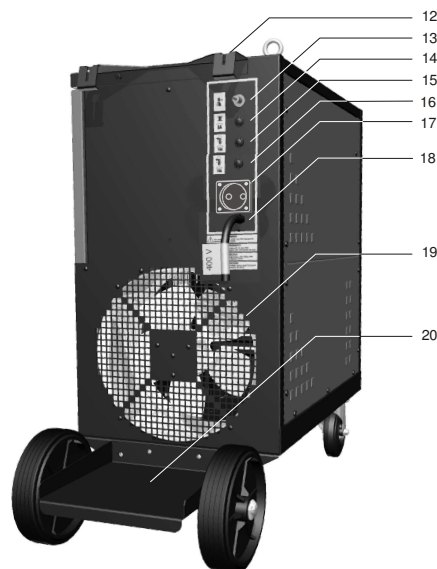


Fig.2 – Painel traseiro

- | | |
|----------------------------------|---|
| 12 – Amarração de garrafa de gás | 16 – Fusível tomada de aquecedor de gás |
| 13 – Entrada de gás | 17 – Tomada de aquecedor de gás |
| 14 – Fusível 5A (alimentação) | 18 – Cabo de alimentação |
| 15 – Fusível 16A (motor redutor) | 19 – Saída de ar de ventilação |
| | 20 – Estribo de garrafa de gás |

Alimentador de fio

São máquinas com alimentador de fio integrado (compact) com porta-bobinas e motor redutor de 4 roletes para garantir velocidade constante do fio e melhor qualidade do cordão de soldadura. Todo o sistema de alimentação de fio está acessível através de uma porta lateral.

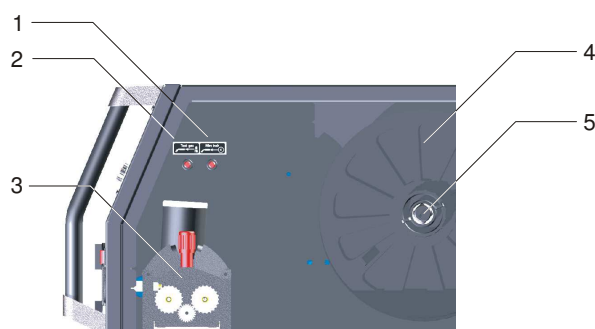

- | |
|--|
| 1 – Tecla "wire inch" - Para avançar manualmente o fio sem consumo de gás e de energia. |
| 2 – Tecla "test gas" - Para purgar o tubo de gás da pistola e permitir a regulação de fluxo no debitômetro. Pulsando a tecla o gás flui. Para interromper o fluxo de gás libertar a tecla. |
| 3 – Motor redutor (2 roletes ou 4 roletes) |
| 4 – Bobina de fio |
| 5 – Dispositivo de travagem da bobina |

Controlador Synergic

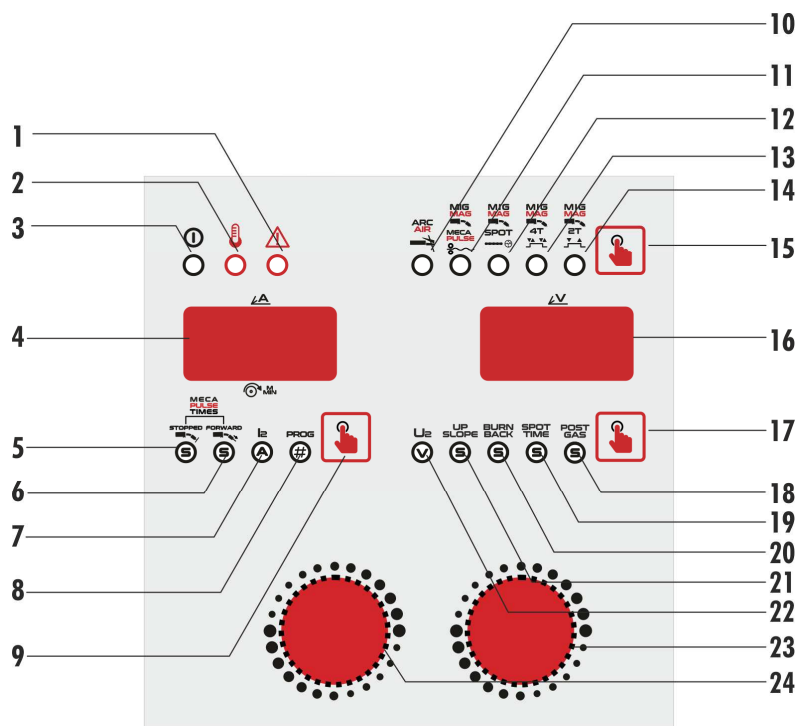


Fig.5 – Controlador sinérgico

- | | |
|--|---|
| 1 – Alarma de erro - ER 2, ER 3 ou ER 4 | 13 – Indicador de modo de tocha 2T (2 times) |
| 2 – Alarma de sobrecarga térmica | 14 – Indicador de modo de tocha 4T (4 times) |
| 3 – Sinalizador de máquina ligada | 15 – Selector Arcair/Spot/Mecapulse/2T/4T |
| 4 – Visor digital (Corrente de soldadura, Mecapulse, regulação de velocidade de fio) | 16 – Visor digital (tensão de soldadura e tempos) |
| 5 – Indicador de regulação de V+ | 17 – Selector de parâmetros de regulação |
| 6 – Indicador de regulação de V- | 18 – Indicador de regulação de Post-gas |
| 7 – Indicador de regulação de corrente de soldadura seleccionada | 19 – Indicador de regulação de pontos |
| 8 – Indicador de regulação de programas de soldadura | 20 – Indicador de regulação de Burn-back |
| 9 – Selector Mecapulse/Corrente de soldadura/Velocidade de fio | 21 - Indicador de regulação de Up-slope |
| 10 – Indicador de modo Arc Air | 22 - Indicador de regulação tensão de soldadura |
| 11 – Indicador de modo Mecapulse | 23 – Botão de regulação fino de sinergia |
| 12 – Indicador de regulação de tempos de pontos | 24 – Botão de regulação de parâmetros |

1 – Alarmes – **ER 2, ER 3** ou **ER 4** (ver descrição de erros neste manual)

2 - Alarma de sobrecarga térmica (ER 1) – Quando aceso impede o funcionamento da máquina por sobrecarga térmica. O termóstato está colocado na bobina central do transformador principal.

3 – Máquina ligada – Indica que a máquina está sob tensão.

4 – Visor digital – Mostra o valor do parâmetro seleccionado (Regulação de tempos de Mecapulse e de velocidade de fio). Durante a soldadura:

- o visor digital indica o valor da corrente de soldadura.
- quando se roda o botão mostra o ajuste da velocidade do fio, após este ajuste automaticamente retorna á indicação do valor da corrente de soldadura.

5 - V+ Mecapulse – Quando seleccionado permite regular o tempo de velocidade alta do motor de fio.

6 - V- Mecapulse – Quando seleccionado permite regular o tempo de velocidade baixa do motor de fio.

7 – I2 - Corrente de soldadura – Quando aceso indica que o visor digital mostra a corrente de soldadura.

8 – Programas de soldadura (ver descrição dos programas de soldadura neste manual de instruções).

9 – Tecla de selecção – Selecciona para ajuste os parâmetros tempos de Mecapulse e de velocidade de fio e para mostrar a leitura de corrente de soldadura.

10 – Modo arcair (corte e chanfro) – só disponível em MIG 500 M (opcional) e MIG 650 M.


11 – Modo Mecapulse – Quando seleccionado indica que a máquina está em modo Mecapulse. A velocidade do motor oscila entre dois valores V+ e V- durante os tempos seleccionados entre 0.1 e 0.5 segundos (ver #5 e #6). Isto permite soldar peças finas e afastadas com menos projecções e menor distorção, substituindo com vantagens o modo pulsado electrónico.

12 – Modo pontos – Quando seleccionado, indica que a máquina está em modo de soldadura por pontos, interrompendo automaticamente a soldadura no final do período de tempo seleccionado (segundos).

13 – Modo 2 tempos – Quando seleccionado indica que a máquina está em modo 2 tempos. Para efectuar soldaduras em contínuo o gatilho da pistola dever estar continuamente pressionado.



14 – Modo 4 tempos – Quando seleccionado, indica que a máquina está em modo 4 tempos. Para comodidade do operador em cordões longos basta pressionar e, de seguida, libertar o gatilho da pistola; a máquina mantém-se em funcionamento automático até que se volte a pressionar o gatilho da pistola.

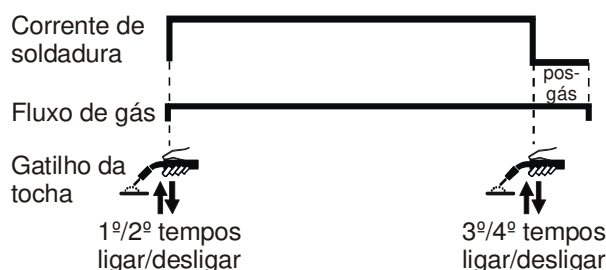

15 – Tecla de selecção – Selecciona modo Arcair/Pontos/Mecapulse/2T/4T.

16 – Visor digital - Mostra o valor do parâmetro seleccionado (Tensão de soldadura, tempo de Up-slope, tempo de Burn-back, tempo de pontos e tempo de pós-gás). Durante a soldadura, indica o valor da tensão de soldadura.

17 – Tecla de selecção – Selecciona para ajuste os parâmetros post-gás, tempo de pontos, tempo de burn-back, tempo de up-slope e tensão de soldadura.

18 – Post-gas – Quando seleccionado permite regular, entre 0 e 10 segundos, através do botão de regulação, o tempo de fluxo de gás após terminar a soldadura para proteger o cordão de oxidações e arrefecer a pistola.

19 – Tempo de pontos: Quando seleccionado permite ajustar, entre 0 e 10 segundos, através do botão de regulação, o tempo de soldadura após o qual a máquina desliga automaticamente.

20 – Burn-back – Quando seleccionado permite regular, através do botão de regulação, o comprimento do fio à saída da pistola, no final da soldadura. O tempo de burn-back pode ser regulado entre 0,1 e 1 segundos.

21 – Up-slope – rampa de velocidade do motor – Quando seleccionado permite regular, através do botão de regulação, o tempo de rampa de velocidade do motor até atingir a velocidade ajustada. O tempo de up-slope pode ser regulado entre 0,1 e 1 segundos.

22 – Tensão de soldadura – Quando seleccionado indica que o visor digital mostra a tensão de soldadura.

23 – Botão de regulação fino de sinergia – Sempre que se selecciona um programa de soldadura a máquina entra automaticamente em modo sinérgico. Através deste botão, é possível ajustar em $\pm 20\%$ os parâmetros de modo sinérgico.

24 – Botão de regulação – Regula o valor dos parâmetros seleccionados. Quando rodado permite regular, através do botão de regulação, a velocidade do motor em 0,5 e 30 m/min conforme demonstrado no display digital. Este parâmetro está continuamente activo.

2.2 - Mensagens de erro:

Durante o funcionamento, diversas mensagens de erro podem surgir no visor digital:

ER 1 – Esta mensagem de erro indica que a máquina entrou em sobrecarga térmica por ultrapassagem do factor de marcha e não pode funcionar. A máquina deve deixar-se arrefecer até que o sistema de protecção volte a rearmar.

ER 2 – Esta mensagem de erro indica falta de água de refrigeração da tocha e a máquina não pode funcionar. Deve verificar-se:

- o regular funcionamento do refrigerador.
- o nível do depósito do fluido de refrigeração.
- torções ou estrangulamentos das mangueiras de refrigeração da tocha.

ER 3 - Esta mensagem de erro indica que ao ligar a máquina o gatilho da tocha se encontra activado; deve libertar-se o gatilho antes de ligar a máquina

ER 4 - Esta mensagem de erro indica que há falhas de comunicação entre os circuitos electrónicos frontal e de interface. Devem pesquisar-se as causas desta falha como falta de contacto eléctrico. Se necessário, substituir circuitos electrónicos.

2.3 - Programas de soldadura:

Mig 250 C

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	3A - 7D
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	1	7A - 7D
				2	1A - 8D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	3A - 7D
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	1	6D
				2	1A - 7D
P5	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	1	6A - 7D
				2	1A - 5D
P6	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	1	4B - 7D
				2	1A - 4A
P7	Al Si	1.0	100% Ar	2	1A - 7B
P8	Al Mg	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P9	Al Mg	1.0	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D
P10	Cu Si	0.8	100% Ar	1	6A - 7A
				2	1A - 5D

Mig 400 C

PROGRAM					
Nr.	Metal	Ø mm	Gas	Inductance	Pos. Comut.
P1	SG2/3	0.8	100% CO2	1	1A - 7B
P2	SG2/3	0.8	85%Ar 15%CO2	2	4A - 7C
				3	1A - 3D
P3	SG2/3	1.0	100% CO2	1	1D - 6C
P4	SG2/3	1.0	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P5	SG2/3	1.2	100% CO2	1	2B - 6D
P6	SG2/3	1.2	85%Ar 15%CO2	2	5A - 7D
				3	1A - 4D
P7	Cr Ni	0.8	98%Ar 2%CO2	2	6A - 7A
				3	1A - 5D
P8	Cr Ni	1.0	98%Ar 2%CO2	2	4B - 7C
				3	1A - 4A
P9	Cr Ni	1.2	98%Ar 2%CO2	2	4A - 7A
				3	1A - 3D
P10	Al Si	1.0	100% Ar	3	1A - 5D
P11	Al Si	1.2	100% Ar	3	1A - 6D
P12	Al Mg	1.0	100% Ar	3	1A - 6B
P13	Al Mg	1.2	100% Ar	2	6A - 6D
				3	1A - 5D
P14	Cu Si	0.8	100% Ar	2	4C - 7C
				3	1A - 4B

Nota: Estes programas podem ser adaptados às mais diversas tarefas de soldadura. Para modificação de parâmetros ou criação de novos programas, deve consultar-se o fabricante ou o seu representante local.

3 – CARACTERÍSTICAS
Mig 250 C

3~ 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1			
	12A / 14,6V - 240A / 26,0V				
		X	35%	60%	100%
	U ₀ V	I ₂	240 A	185 A	140 A
	15,5-36,8	U ₀	26,0 V	23,3 V	21,0 V
	U ₁ - 230V	I _{1max} - 24A		I _{1eff} - 14A	
	3~50 Hz	U ₁ - 400V	I _{1max} - 14A		I _{1eff} - 8A
IP 21		Cl. H		Refrig. AF	

Características	Mig 250 C
Regulação	7x4 = 28 posições
Diâmetro de fio	Ø 0.6 – 1.0 mm
Peso	89 Kg
Dimensões	88 x 41 x 96 cm

Mig 400 C

3 		ISO / CEI 974 - 1 EN 60974 - 1			
MIG/MAG 		35A / 15,8V - 350A / 31,5V - (400A / 31,7)			
		 X	60%	100%	
	U ₀ V	I ₂	350 A	270 A	
	17- 42	U ₀	31,5 V	27,5 V	
	U ₁ - 230V	I _{1max} - 40,0A	I _{1eff} - 31,0A		
	U ₁ - 400V	I _{1max} - 23,0A	I _{1eff} - 18,0A		
3~50 Hz					
IP 21			Cl. H	Refrig. AF	

Características	Mig 400 C
Regulação	7x4 = 28 posições
Diâmetro de fio	Ø 0.6 – 1.6 mm
Peso	110 Kg
Dimensões	88 x 41 x 96 cm

4 - INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO

As máquinas de soldadura semi-automática devem ser instaladas em locais protegidos do pó, humidade e matérias inflamáveis (ver - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA).

- Antes de efectuar a ligação do cabo de alimentação á rede deve verificar-se se o valor da tensão é correcto (3x230 ou 3x400 Volt). Normalmente, a máquina é fornecida com ligações para tensão de 3x400V. Esta indicação pode verificar-se na etiqueta do cabo de alimentação.

- É indispensável e obrigatória a ligação do fio de terra para protecção do operador.

- Ao efectuar a ligação do tubo de gás ao debitómetro da garrafa e á máquina, é necessário proceder cuidadosamente de forma a eliminar quaisquer possíveis fugas.

- As ligações da pistola e do cabo de massa devem ficar bem apertadas nas respectivas tomadas. Igual cuidado deve haver com o grampo de massa pois um contacto imperfeito diminui o rendimento e a qualidade da soldadura.

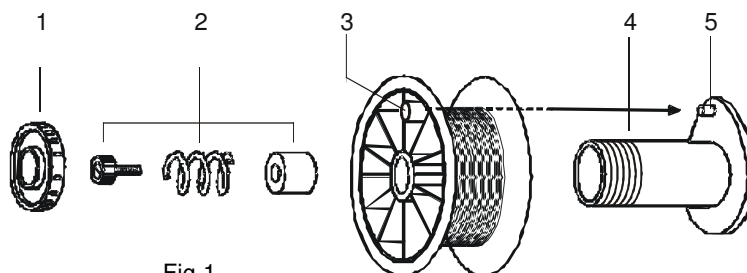


Fig.1

- Para aplicar a bobina sobre o desenrolador, desapertar a porca de sujeição (1-fig.1) e colocar a bobina de fio verificando se o orifício da bobina (3-fig.1) se aloja no pino (5-fig.1) do desenrolador (4-fig.1) para que o sistema de travagem (2-fig.1) se mantenha operativo. Depois de colocada a bobina apertar a porca de sujeição (1-fig.1).

- Os roletes do motor redutor (8-fig.2) e a ponteira da pistola (9-fig.3) devem corresponder ao diâmetro do fio a utilizar.

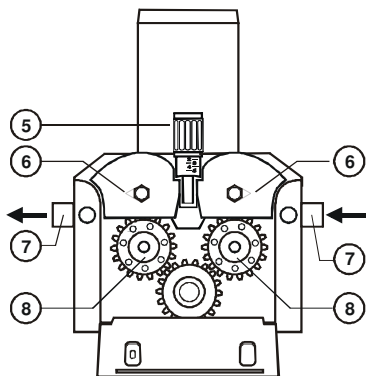


Fig.2 – Motor 4 roletes

- Seguidamente, deve conduzir-se o fio através dos roletes (8-fig.2) e do guia-fio (7-fig.2) fazendo-o avançar manualmente alguns centímetros para dentro da pistola. De seguida, fechar as alavancas de tracção (6-fig.2) verificando cuidadosamente se o fio fica alojado na cava do rolete. Para regular a pressão dos roletes deve apertar-se ligeiramente o parafuso de regulação (5-fig.2); esta regulação deve ser completada com o motor em funcionamento gradualmente até se verificar que o fio avança sem patinar. Deve reduzir-se esta pressão ao mínimo indispensável para evitar deformações do fio por esmagamento.

- Seguidamente, deve regular-se o sistema de travagem da bobina ajustando o parafuso de regulação de travagem (2-fig.1) até se verificar que a bobina pára sem deslizamentos ao mesmo tempo que o motor-reductor.

- Ligar a máquina accionando o interruptor geral e, de seguida, pulsar a tecla de avanço manual de fio (wire inch) até que este fique posicionado na ponteira da pistola. Se necessário, retirar a ponteira e endireitar o mais possível o cabo da pistola.

- Abrir o gás no debitómetro e pulsar a tecla de purga de gás (test gas). O gás deve fluir até eliminar por completo a presença de ar na pistola. Durante o tempo de purga de gás deve efectuar-se a regulação do débito de gás no debitómetro (entre 6 e 12 lts/min). Libertar a tecla para estancar o fluxo de gás.

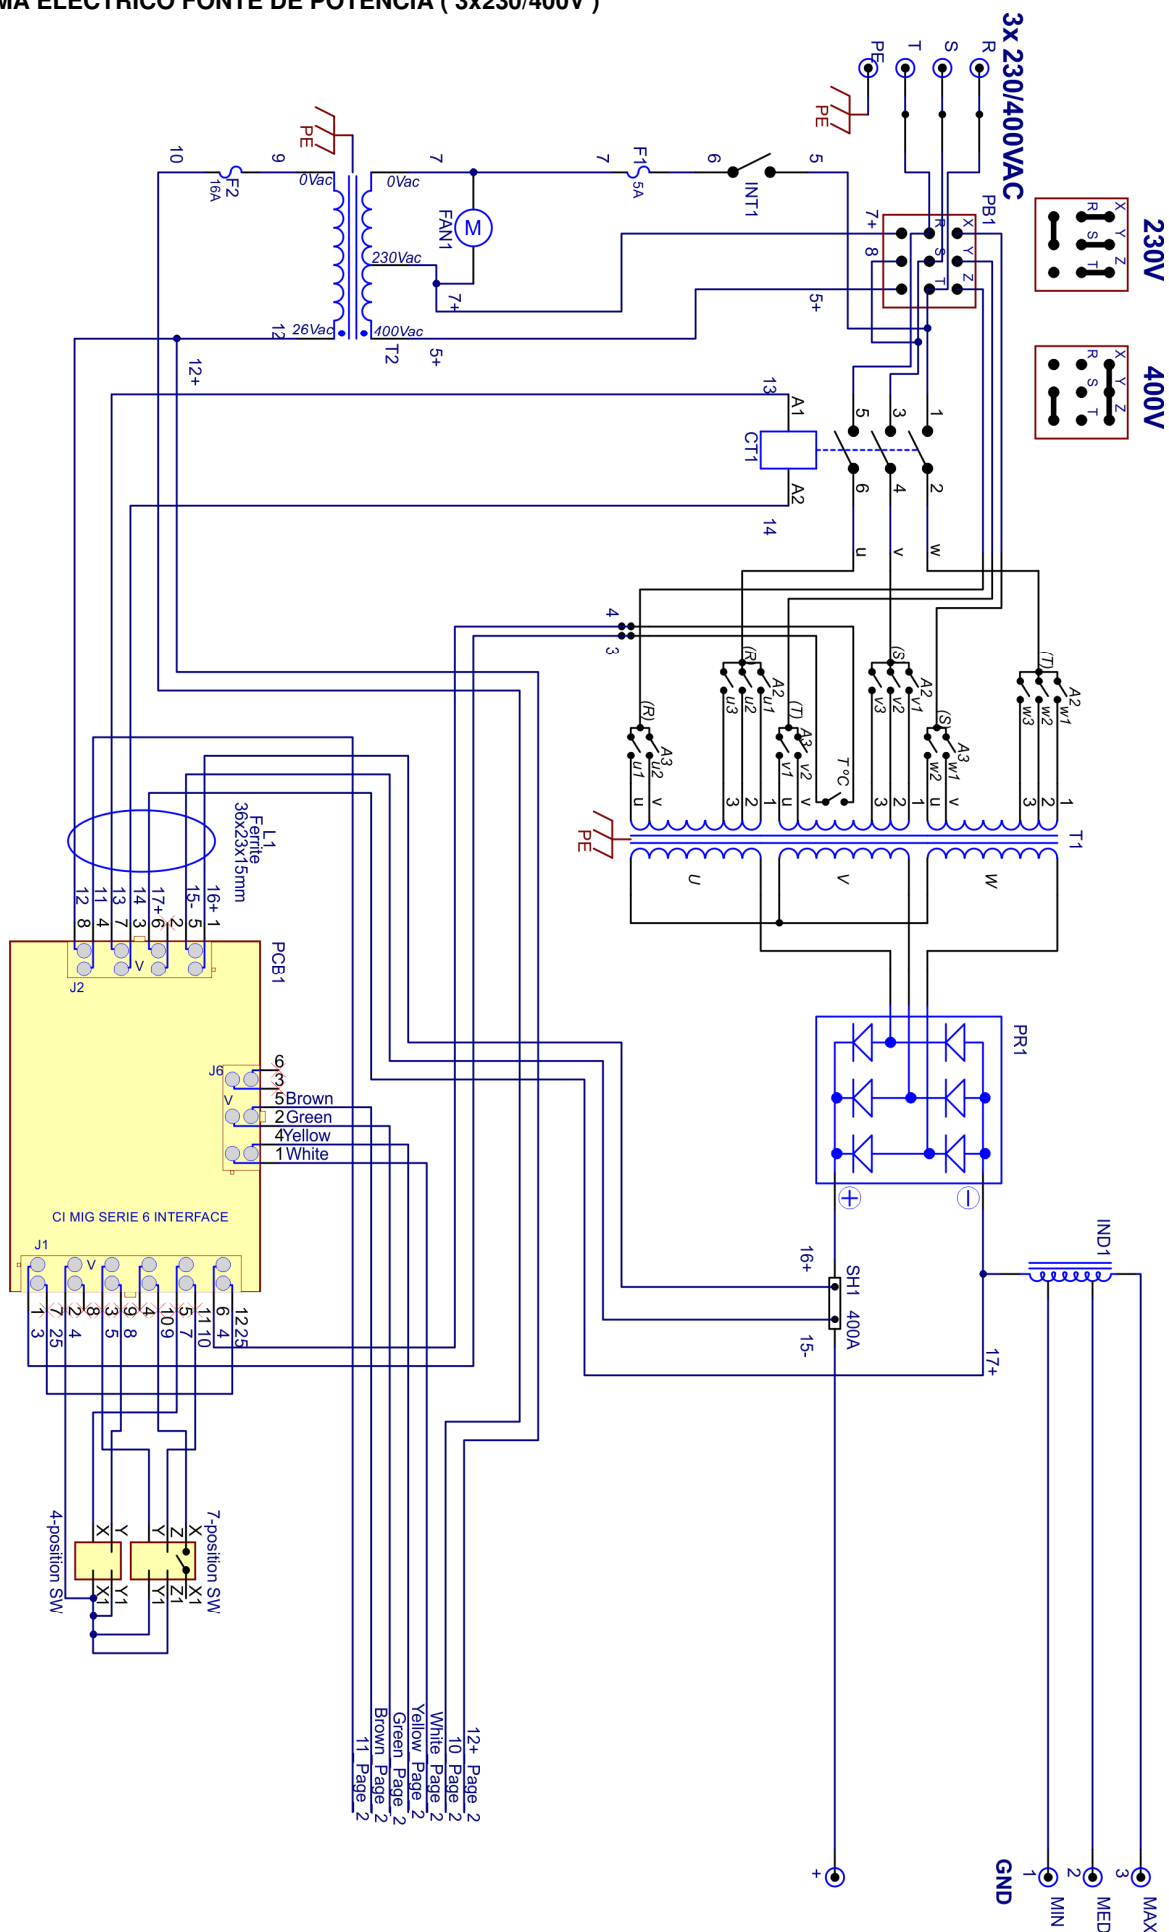


Fig.3


- A máquina está pronta a funcionar.

- Antes de toda a operação de soldadura, devem ser revistas as condições de protecção e segurança pessoal e ambiental. Se necessário efectuar testes prévios de soldadura sobre provetes.


5 – ESQUEMA ELÉCTRICO FONTE DE POTENCIA (3x230/400V)




ESQUEMA ELÉCTRICO FONTE DE POTENCIA (3x400V)

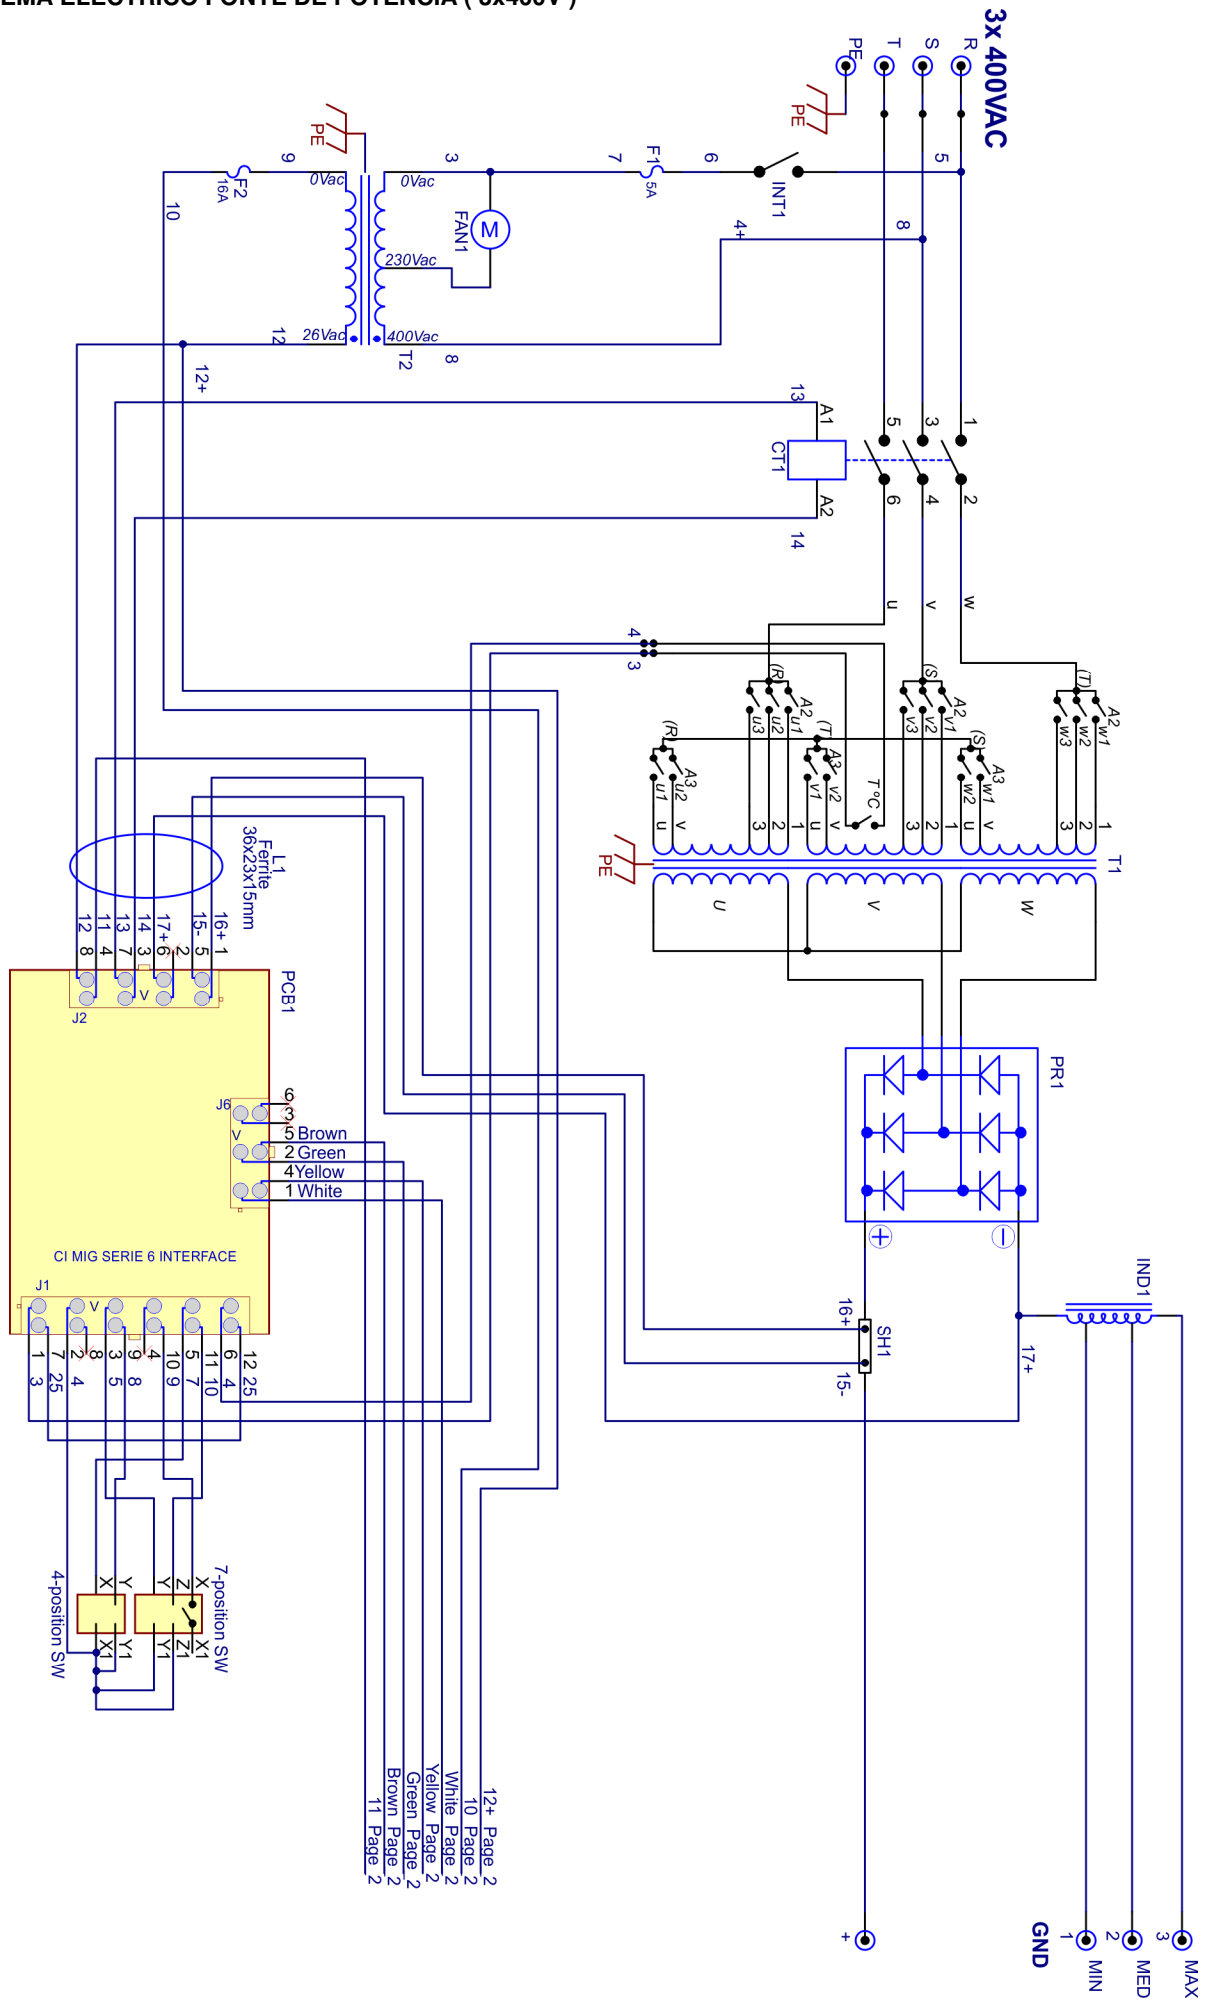

ESQUEMA ELÉCTRICO ALIMENTADOR DE FIO

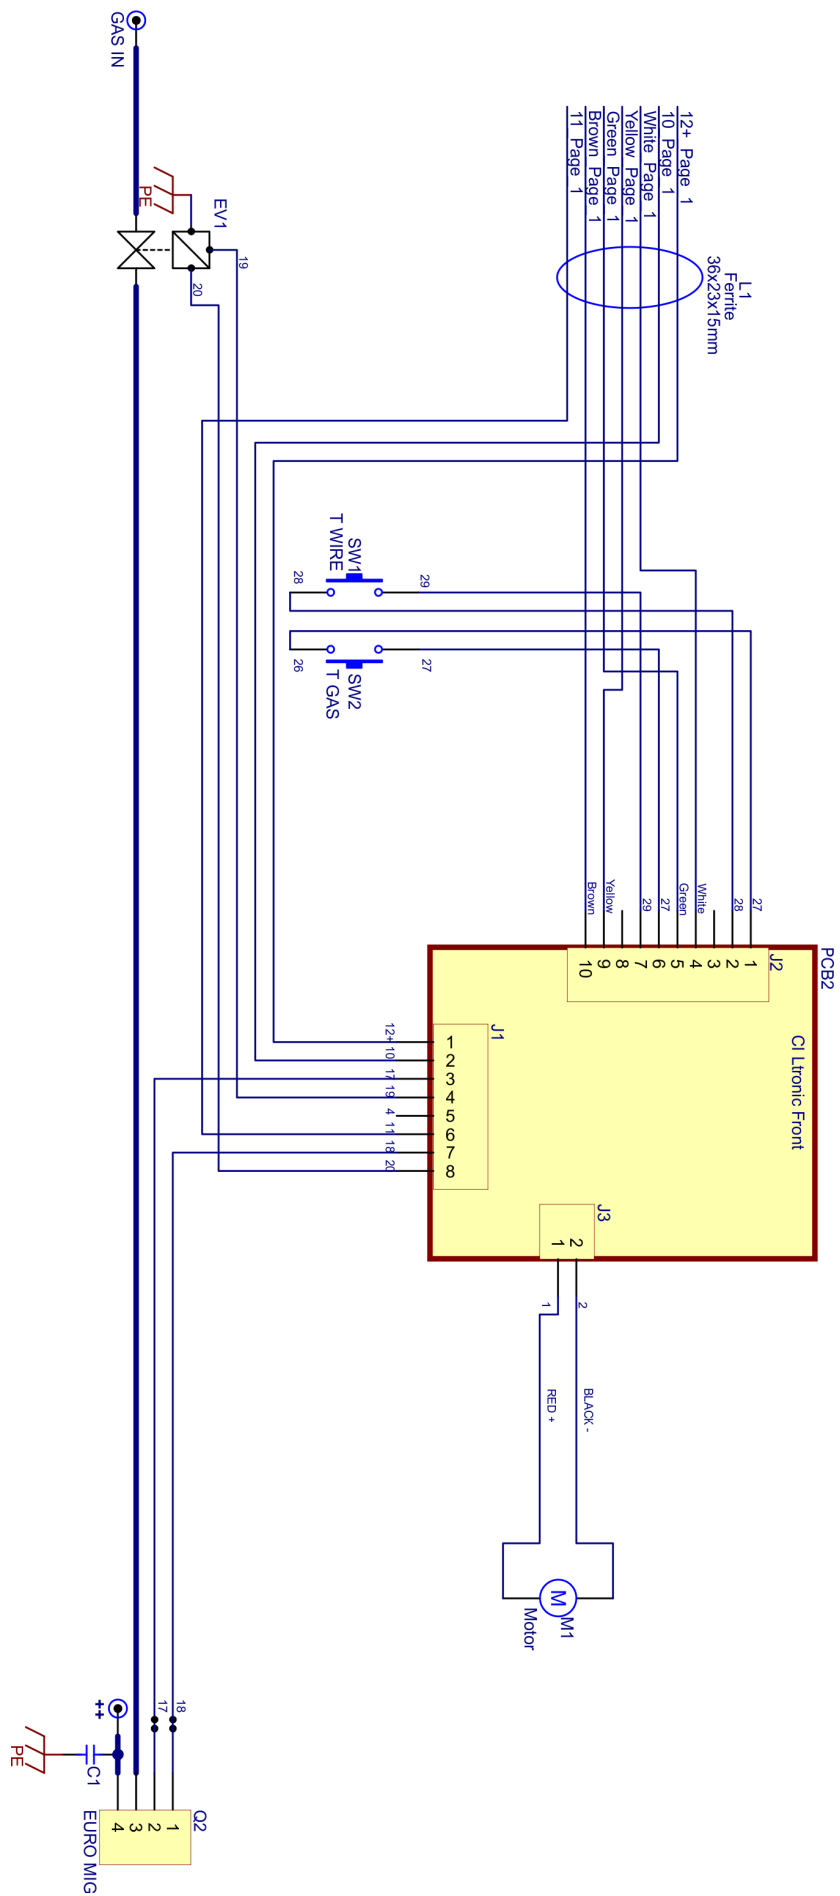


6 - LISTA DE PEÇAS

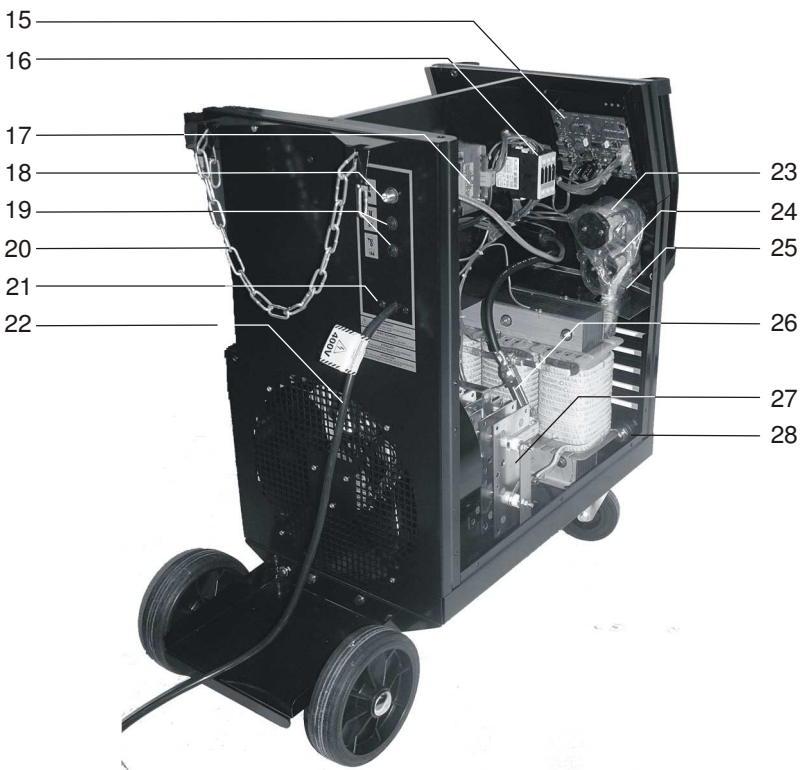

Nr	Descrição	Códigos	
		250 C	400 C
1	Painel policarbonato	PF105013	PF105014
2	Varal esq/dir	PF104823	PF104825
3	Botão	CO102616	CO102616
4	Adaptador de pistola	CO105021	CO105021
5	Interruptor geral	CO0DB2A321622S1Q	CO0DB2A321622S1Q
7	Tomada rápida	CO9NSF05050	CO105021
8	Rodízio	CO8WP08011126	CO8WR125155036
9	Desenrolador de bobina	CO104292	CO104292
10	Motor redutor cpl (ver paginas seguintes)	CO8JR024401SFP	CO104500
11	Transformador principal	PFK3105023023405	PF103065
	Trio de bobinas U/V/W	PFB14CT1E052302S	PF103066
	Bobina reparação comum	PF101095	PF100610
12	Indutância	PF104424	PF104425
13	Ventilador	CO8JV230100ELV	CO8JV230340ELV
14	Roda	CO8VE2002044	CO8VN2002058
15	Controlador Synergic	PF108340	PF108340
16	Contactador	CO0E305512024AC3	CO0E311025024AC3
17	Transformador auxiliar	CO0TA4041500	CO0TA4123000
18	Conexão gás	CO101329	CO101329
19	Porta fusível	CO0Z1M063	CO0Z1M063
	Fusível 2A	CO0H1502002000RP	
	Fusível 5A		CO0H1502005000RP
	Fusível 10A	CO0H1502010000RP	
	Fusível 16A		CO0H1502016000RP
20	Corrente de segurança	PFD2SAS40X16407	PFD2SAS40X16407
21	Cerra-cabos	CO7IR0000	CO7IR0000
22	Cabo de alimentação	PFB4A108190234S	PF103387
23	Comutador reg. grossa	CO0B2M610	CO103154
24	Comutador reg. fina	-----	CO0B323M04
25	Deflector PVC	PF100326	PF100327
26	Shunt	-----	CO8Y4000125
27	Ponte rectificadora	CO1JT02000D0P00	CO1JT03500D0P00
28	Blindagem		
	Painel frontal	PF104604	PF104633
	Painel traseiro	PF104607	PF104637
	Suporte de garrafa	PFL2295S0000	PFL2295S0000
	Tecto	PF104645	PF104646
	Tampa esquerda superior	PF104616	PF104644
	Tampa esquerda inferior	PF104614	PF104642
	Tampa direita inferior	PF104613	PF104641
	Tampa móvel	PF104615	PF104643
	Conjunto de acessórios		
	Mangueira de gás	MP101607	MP101607
	Cabo de massa	PF101737	PFB4M105300234S

CO104500 – Motor de fio 4 roletes 50W:

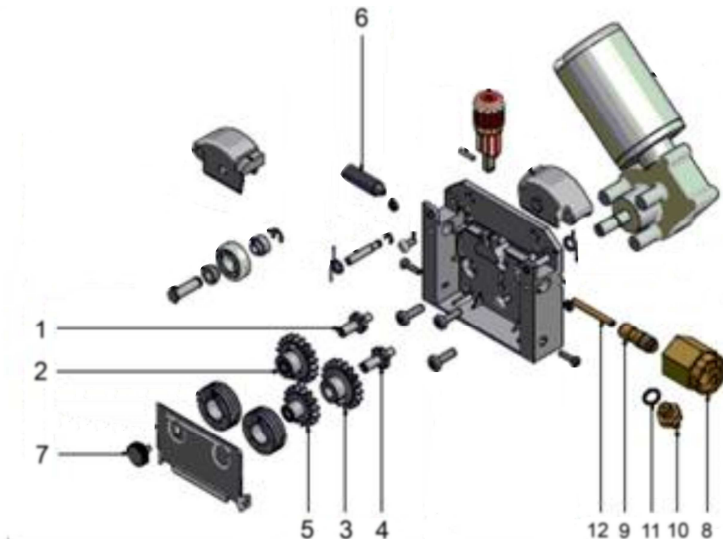

- Item 1) - CC108309 - Veio de roletes
- Item 2) - CC106369 – Roda dentada engrenagem direita
- Item 3) - CC106370 - Roda dentada engrenagem esquerda
- Item 4) - CC108308 - Roda dentada engrenagem central
- Item 5) - CC108307 - Engrenagem central
- Item 6) - CO107179 - Guia fio de entrada
- Item 7) - CO107104 - Parafuso fixação
- Item "A" 8,9,10,11,12) - CO105021 – Tomada euromig
- Item "B") - CO105212 - Proteção tomada euromig

CO105204 - Rolete 1.6-2.4 mm fluxado
 CO105545 - Rolete 1.6-2.0 mm fluxado
 CO105546 - Rolete 2.4-2.8 mm fluxado
 CO8YE3721012FD - Rolete 1.0-1.2 mm fluxado
 CO8YE3721216FD - Rolete 1.2-1.6 mm fluxado
 CO8YE3721624FD - Rolete 1.6-2.4 mm fluxado
 CO8YN3720608FD - Rolete 0.6-0.8 mm
 CO8YN3720810FD - Rolete 0.8-1.0 mm

CO8YN3721012FD - Rolete 1.0-1.2 mm
 CO8YN3721216FD - Rolete 1.2-1.6 mm
 CO8YU3720608FD - Rolete 0.6-0.8 mm alumínio
 CO8YU3720810FD - Rolete 0.8-1.0 mm alumínio
 CO8YU3720812FD - Rolete 0.8-1.2 mm alumínio
 CO8YU3721012FD - Rolete 1.0-1.2 mm alumínio
 CO8YU3721216FD - Rolete 1.2-1.6 mm alumínio

7 - MANUTENÇÃO

As máquinas de soldadura semi-automáticas não necessitam de cuidados especiais de manutenção. No entanto, é conveniente proceder periodicamente á limpeza da máquina. A frequência desta operação deve ser tanto maior quanto as condições do ambiente o recomendem.

Para isto, deve proceder como se segue:

- Desligar a máquina da rede.
- Remover as tampas laterais.
- Efectuar o “despoeiramento” com um jacto de ar limpo e seco a baixa pressão.

Devem também ser reapertados todos os contactos eléctricos.

AVARIA	CAUSA	PROCEDIMENTO
Ao accionar o interruptor a máquina não funciona.	Falta de tensão na rede de alimentação.	Verificar as tomadas e circuitos de protecção respectivos.
	Fusíveis do circuito de comando fundidos.	Verificar, e se necessário, substituir.
	Cabo de alimentação interrompido.	Verificar, e se necessário, substituir.
O fio avança irregularmente.	Pressão dos roletes muito baixa.	Apertar gradualmente o sistema de ajuste, actuando no parafuso de ajuste de tracção.
	Guia-fio avariado ou em mau estado.	Limpar cuidadosamente e, se necessário, substituir.
	O rolete não corresponde ao diâmetro do fio.	Substituir o rolete pela medida correspondente ao fio.
	Sistema de travagem demasiado apertado.	Aliviar a pressão do sistema actuando no parafuso de regulação de travagem.
	Fio oxidado, mal enrolado com espiras sobrepostas.	Verificar o estado da bobina.
Porosidade na soldadura	Falta de gás	Verificar a pressão da garrafa e controlar o fluxo de gás
	Electroválvula bloqueada	Verificar o seu funcionamento e, se necessário desmontar e limpar cuidadosamente.
	Excesso de vento ou correntes de ar na zona da soldadura	Resguardar a zona ou, eventualmente aumentar o fluxo de gás.
	Bocal da tocha entupido ou defeituoso.	Limpar ou substituir o bocal.
	Peça a soldar muito oxidada, com humidade ou óleo em excesso.	Limpar as superfícies a soldar.
Quedas de rendimento da soldadura	O contacto eléctrico de massa ou da tocha não é perfeito.	Apertar correctamente o cabo de massa e a porca da tomada da tocha. Verificar a pressão do alicate de massa.
	O contactor não actua em perfeitas condições.	Desmontar o contactor e limpar os contactos. Se este procedimento não for possível, substituir o contactor.
	Ponte rectificadora avariada.	Substituir a ponte rectificadora.
	Falta de alimentação eléctrica do motor.	Examinar os fusíveis e, se necessário substituir.
	Escovas do motor gastas.	Substituir as escovas.

**Estas informações são destinadas a reparar apenas as avarias mais simples.
Somente pessoal qualificado deve reparar estas máquinas.**

